


# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程

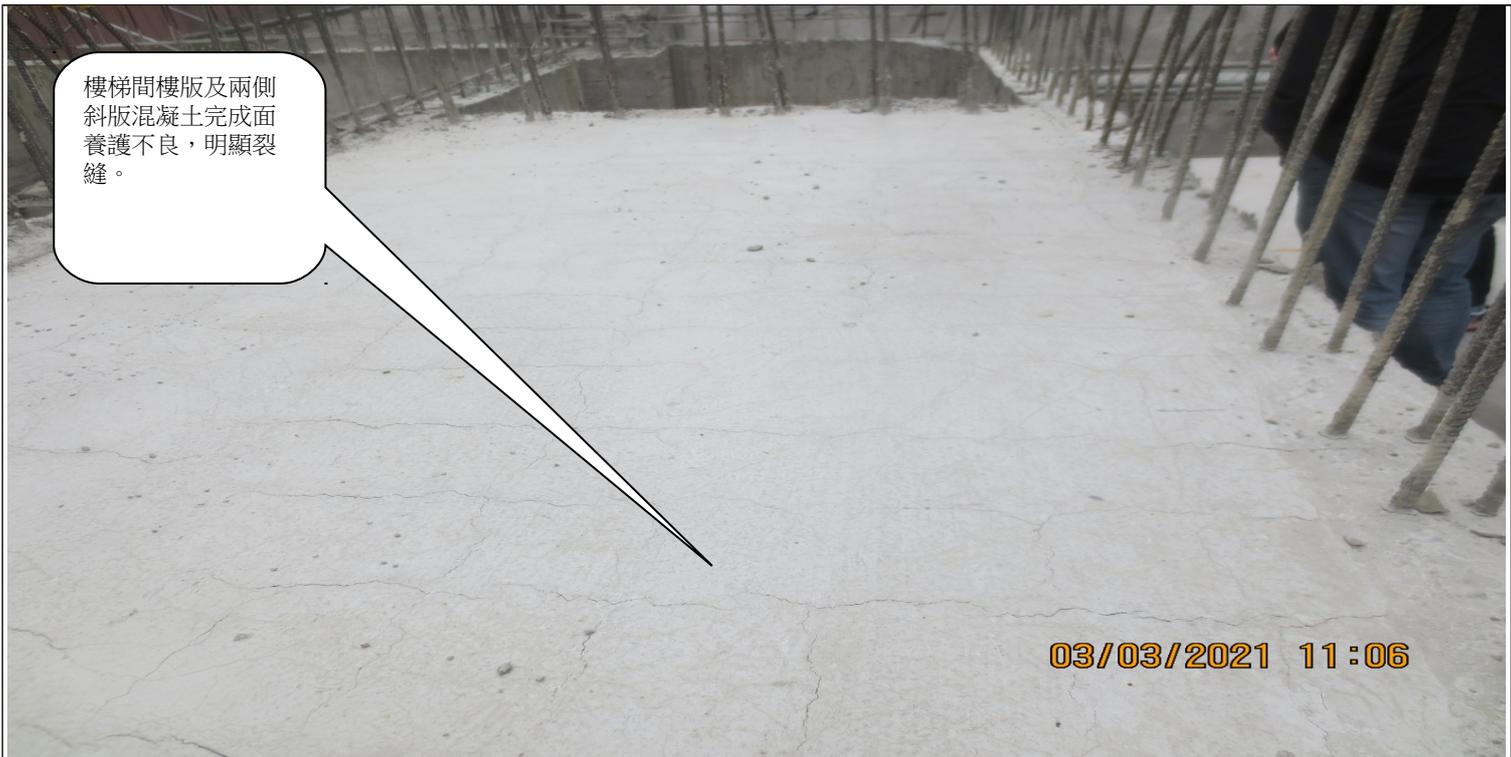

說明

樓梯間樓版及兩側斜版混凝土完成面養護不良，明顯裂縫。



說明

大樑頂部箍筋彎鉤綁紮不符規範。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程



說明

分區澆置混凝土所設置止水帶遇大樑處中斷，施作不當。



配管位於箍筋或雙層筋外致保護層不足。

#### 說明

配管位於箍筋或雙層筋外致保護層不足。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程



排水管路透氣管設置高度低於排水管路。

#### 說明

排水管路透氣管設置高度低於排水管路。



說明


接地引上線未設接線箱直接埋於混凝土中不易管理維護。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程

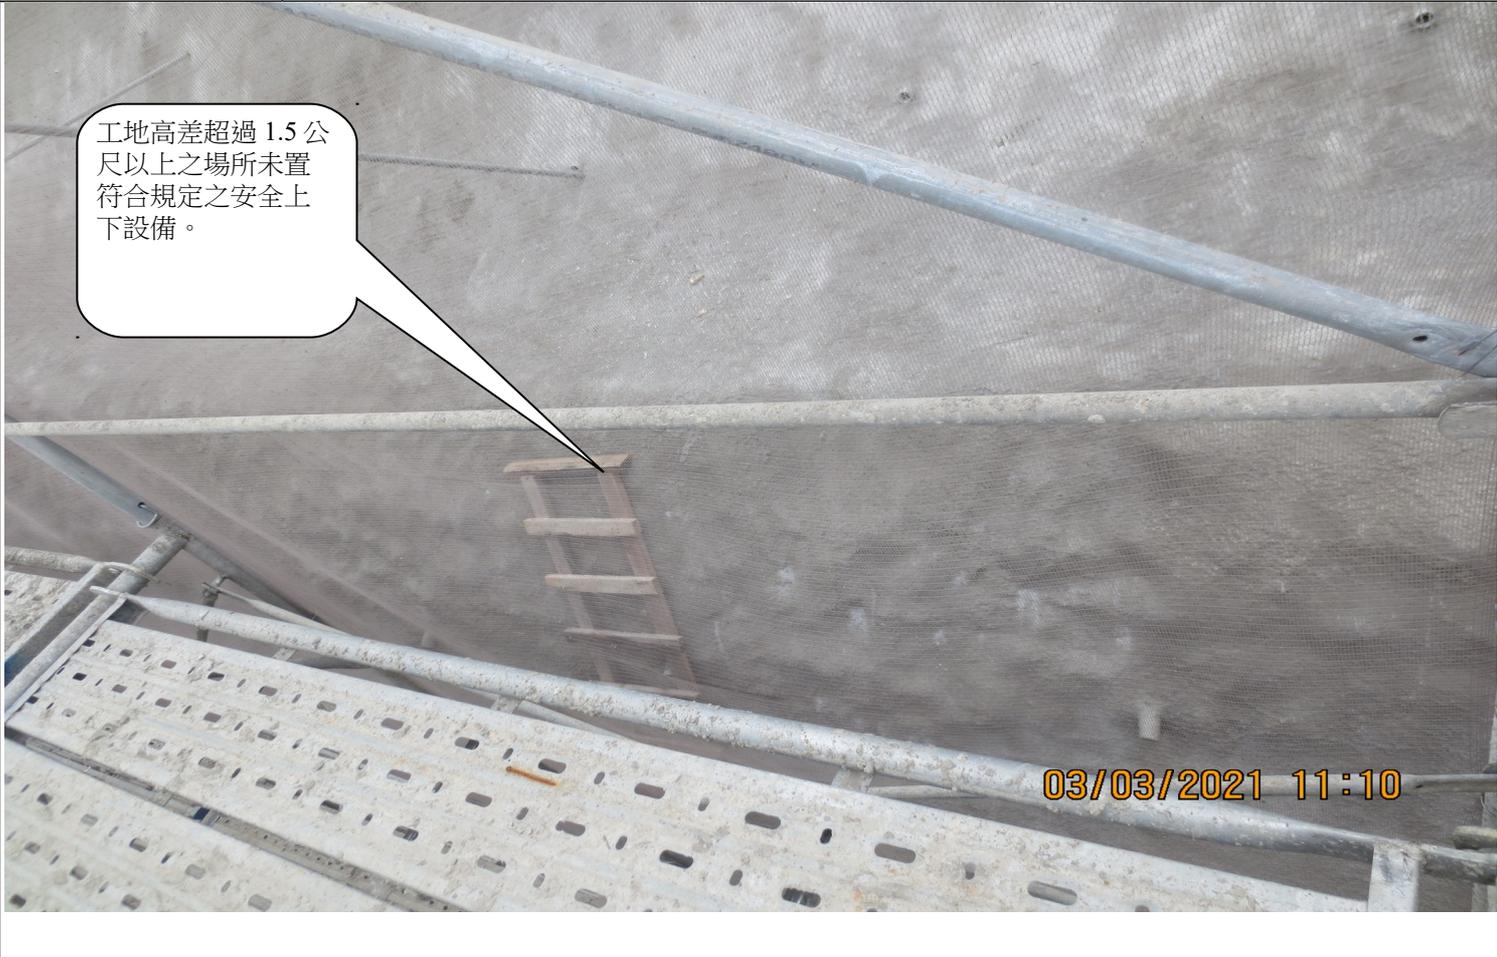


<p>說明</p>	<p>管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。</p>
	
<p>說明</p>	<p>工地高差超過 1.5 公尺以上之場所未置符合規定之安全上下設備。</p>

政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程

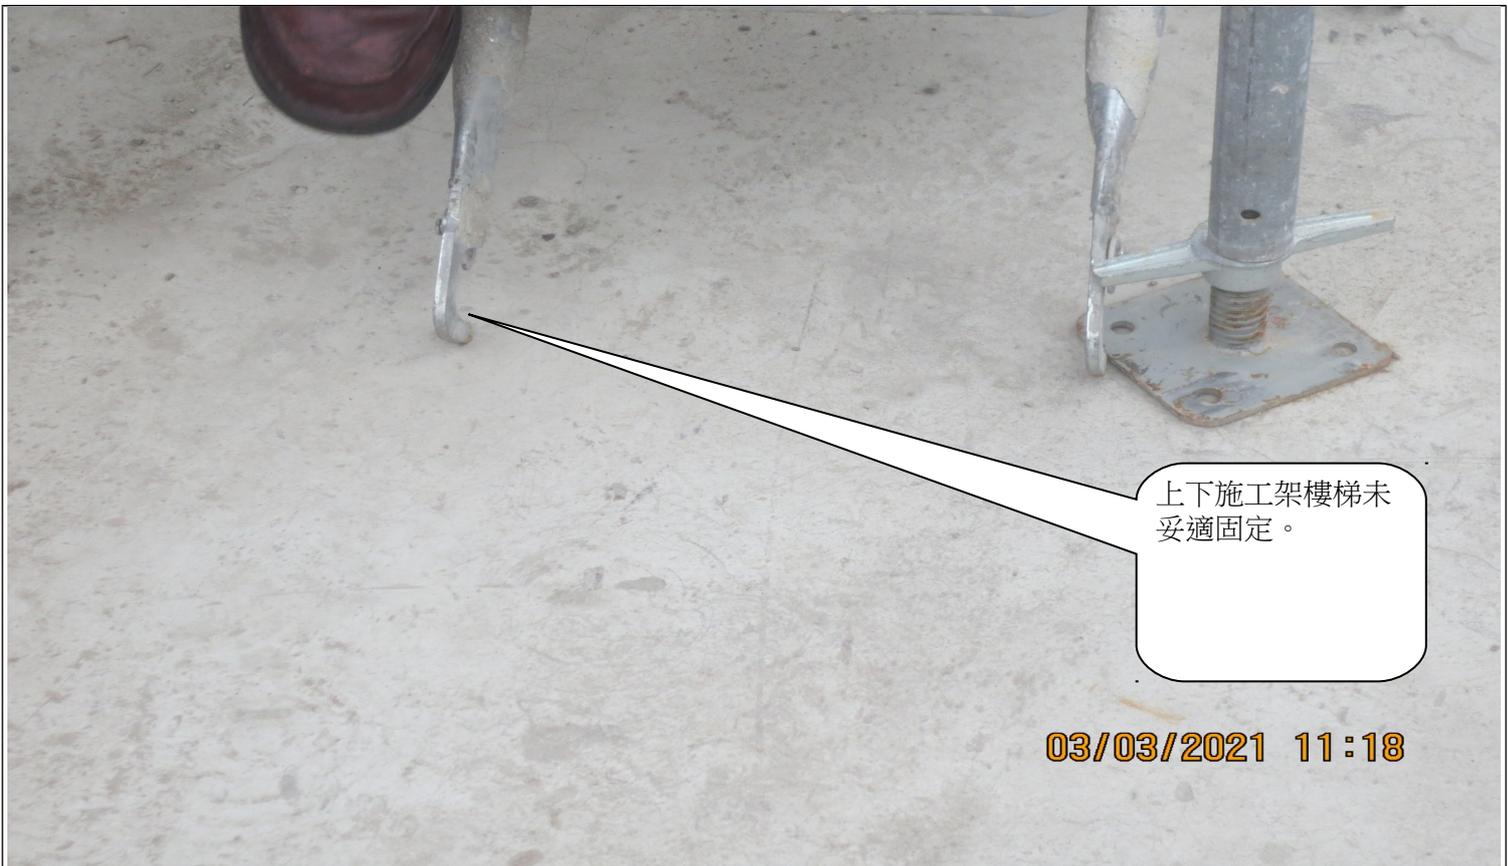

<p>說明</p>	<p>上下施工架樓梯未妥適固定。</p>
-----------	----------------------




<p>說明</p>	<p>筏基坑積水未清除。</p>
-----------	------------------

政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程

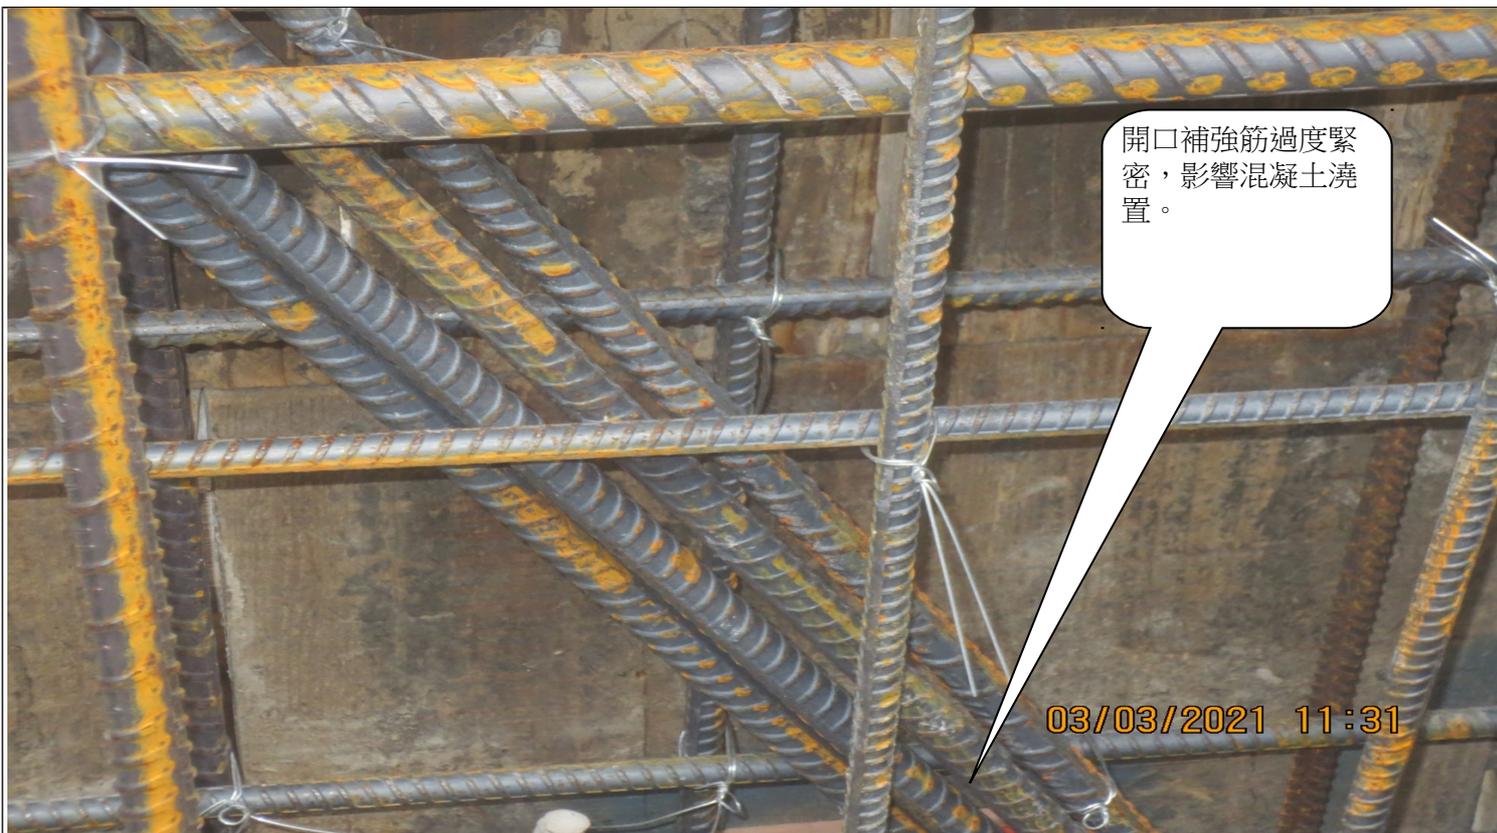

說明

開口補強筋過度緊密，影響混凝土澆置。



說明

模板過度使用，未整理、未塗模板油。