

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.03.08**

工程名稱： 109 年新竹縣尖石鄉鐵嶺基地再造工程



說明

地坪混凝土有數道裂縫。混凝土澆置養護不足，多處塑性乾裂，請改善。



說明

排水設施(如入口處)設置高程不當，造成人行道路面積水，請檢討並改善之。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.03.08**

工程名稱： 109 年新竹縣尖石鄉鐵嶺基地再造工程



說明

階梯步道右側收邊不佳，側旁需要適處理，以防土壤流失。請加以改善。



說明	工程告示牌內容未符合規定：(1)完工日期、經費來源應予以更/補正。(2)勞工安全衛生人員電話請填寫手機號碼。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.03.08**

工程名稱：109年新竹縣尖石鄉鐵嶺基地再造工程



說明	工區安全圍籬防護措施施作不全，請立即改善。
	
說明	集水井尺寸及數量為 30m/mΦRCP 管是否足夠容納及排放因強降雨而產生逕流？且其出口處之邊坡應有保護工之設置，以確保邊坡不被沖刷而發生崩塌之危險

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.03.08**

工程名稱：109 年新竹縣尖石鄉鐵嶺基地再造工程

回填土應採沃土，且具可入滲之含砂質壤土，但本案表土採紅土回填，顯然不利於日後植物生長，應即請監造、施工廠商改善

08/03/2021 10:13

說明

回填土應採沃土，且具可入滲之含砂質壤土，但本案表土採紅土回填，顯然不利於日後植物生長，應即請監造、施工廠商改善

回填土較步道之高程為高，容易因雨泥土流入汙染步道，不僅不美觀且易造成人行滑倒之虞，請全區檢討並改善之。

08/03/2021 10:38

說明

回填土較步道之高程為高，容易因雨泥土流入汙染步道，不僅不美觀且易造成人行滑倒之虞，請全區檢討並改善之。