

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.03.11

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程



說明

地下一樓橫梁拆模後有數處殘留模板及鐵釘未剪除。

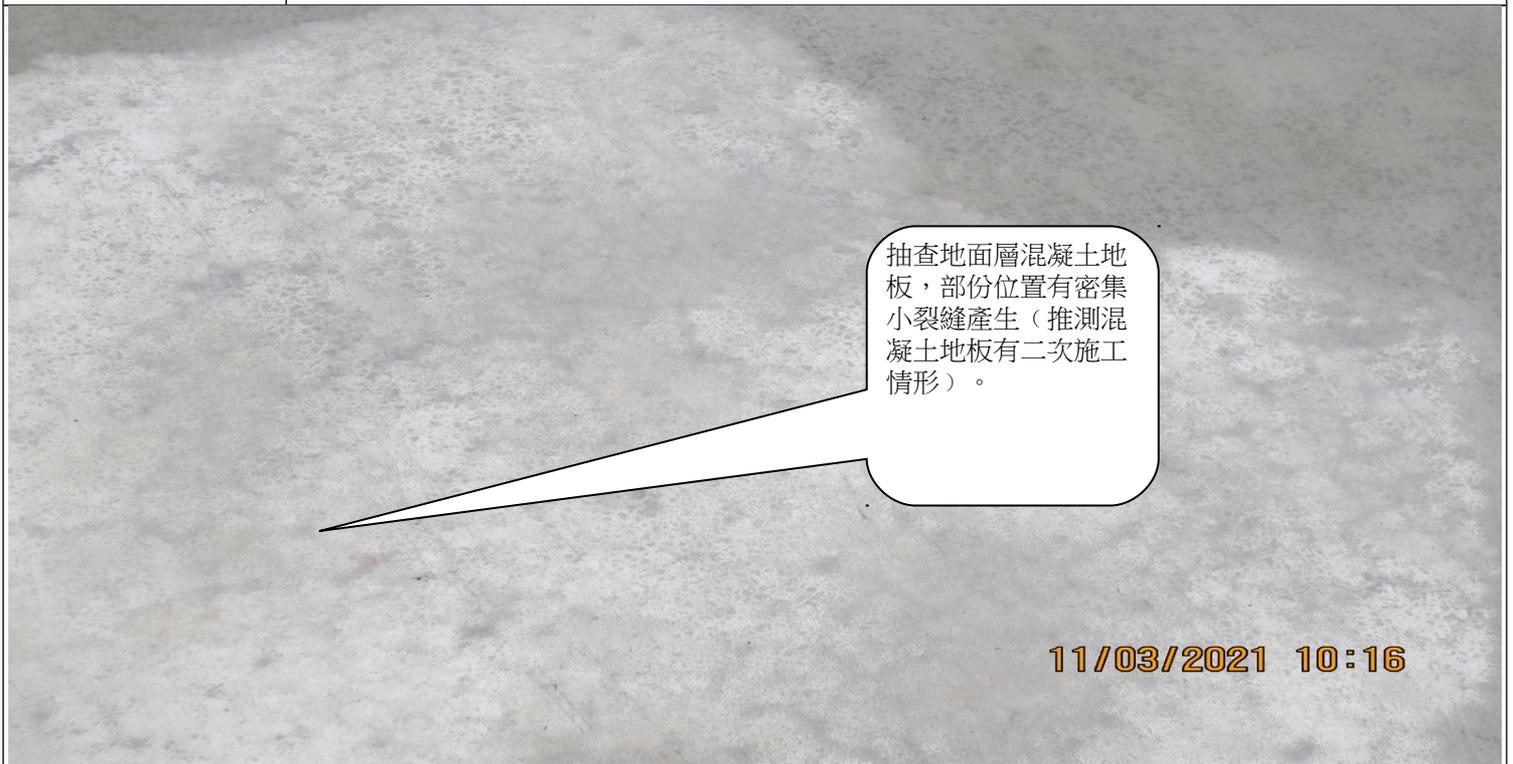

說明

抽查地面層混凝土地板，部份位置有密集小裂縫產生（推測混凝土地板有二次施工情形）。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.11

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程



抽查地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，已有小部份鋼筋外露情形。

11/03/2021 10:27

說明

抽查地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，已有小部份鋼筋外露情形。



(一樓花台) 部份預留鋼筋排列間距不整齊，並有漏排鋼筋情形。

11/03/2021 10:20


說明

(一樓花台) 部份預留鋼筋排列間距不整齊，並有漏排鋼筋情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.11

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程

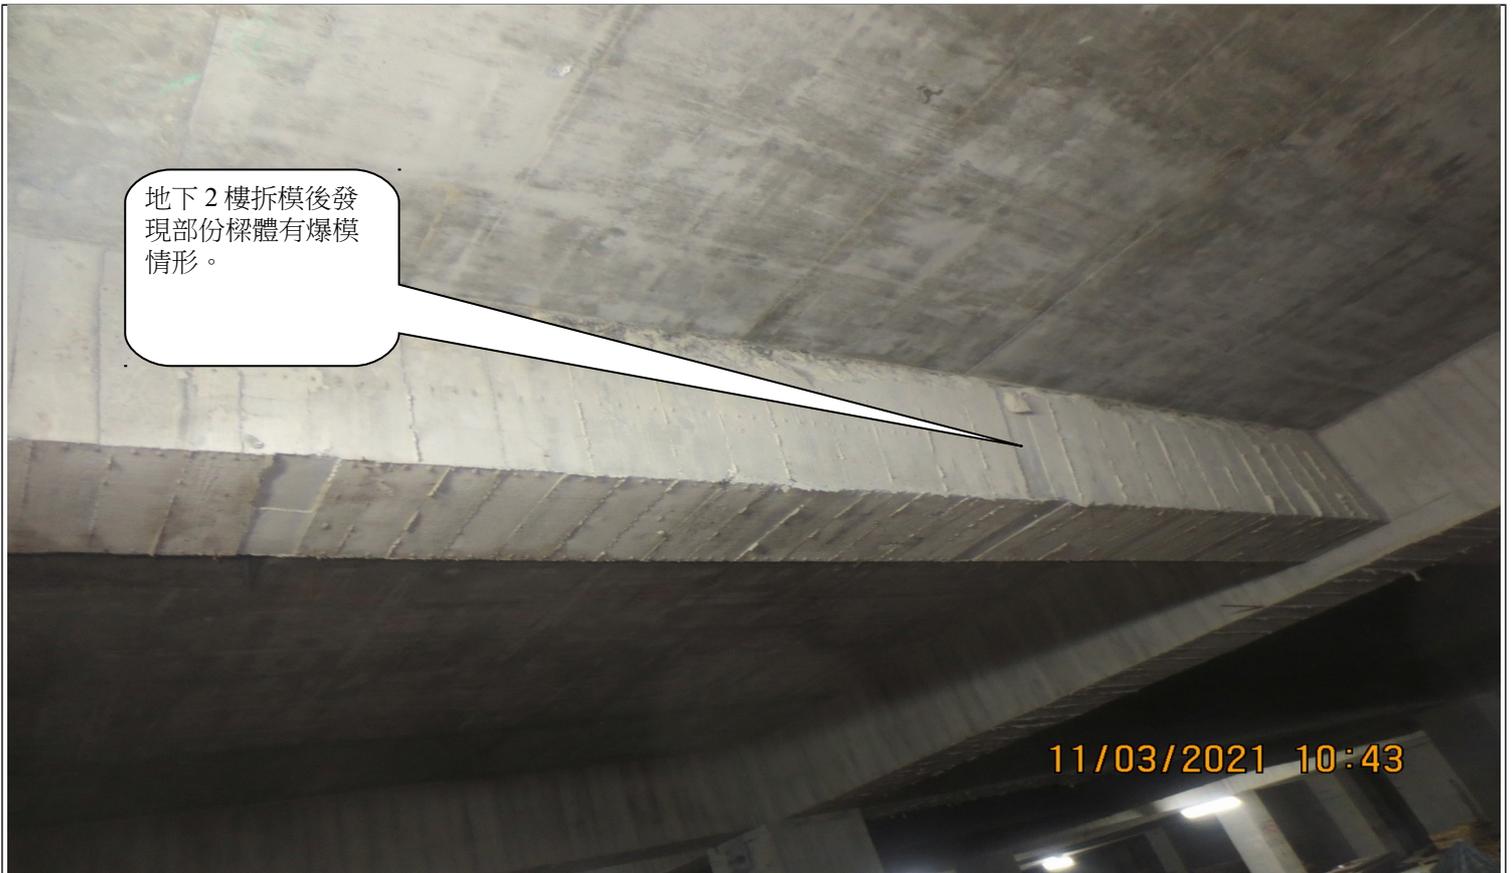

地下2樓拆模後發現部份樑體有爆模情形。

11/03/2021 10:43

說明

測量放樣未落實，如部份一樓預留鋼筋有偏離（工地劃設之墨線）情形、地下2樓拆模後發現部份樑體有爆模情形。



說明

工地鋼筋材料置放於地上未墊高，且未加覆蓋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.11

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程



抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形（註：地下1樓施工中尚未拆模）。

11/03/2021 10:28

說明

抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形（註：地下1樓施工中尚未拆模）。



抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形（註：地下1樓施工中尚未拆模）


03/2021 10:31

說明

抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形（註：地下1樓施工中尚未拆模）。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.11

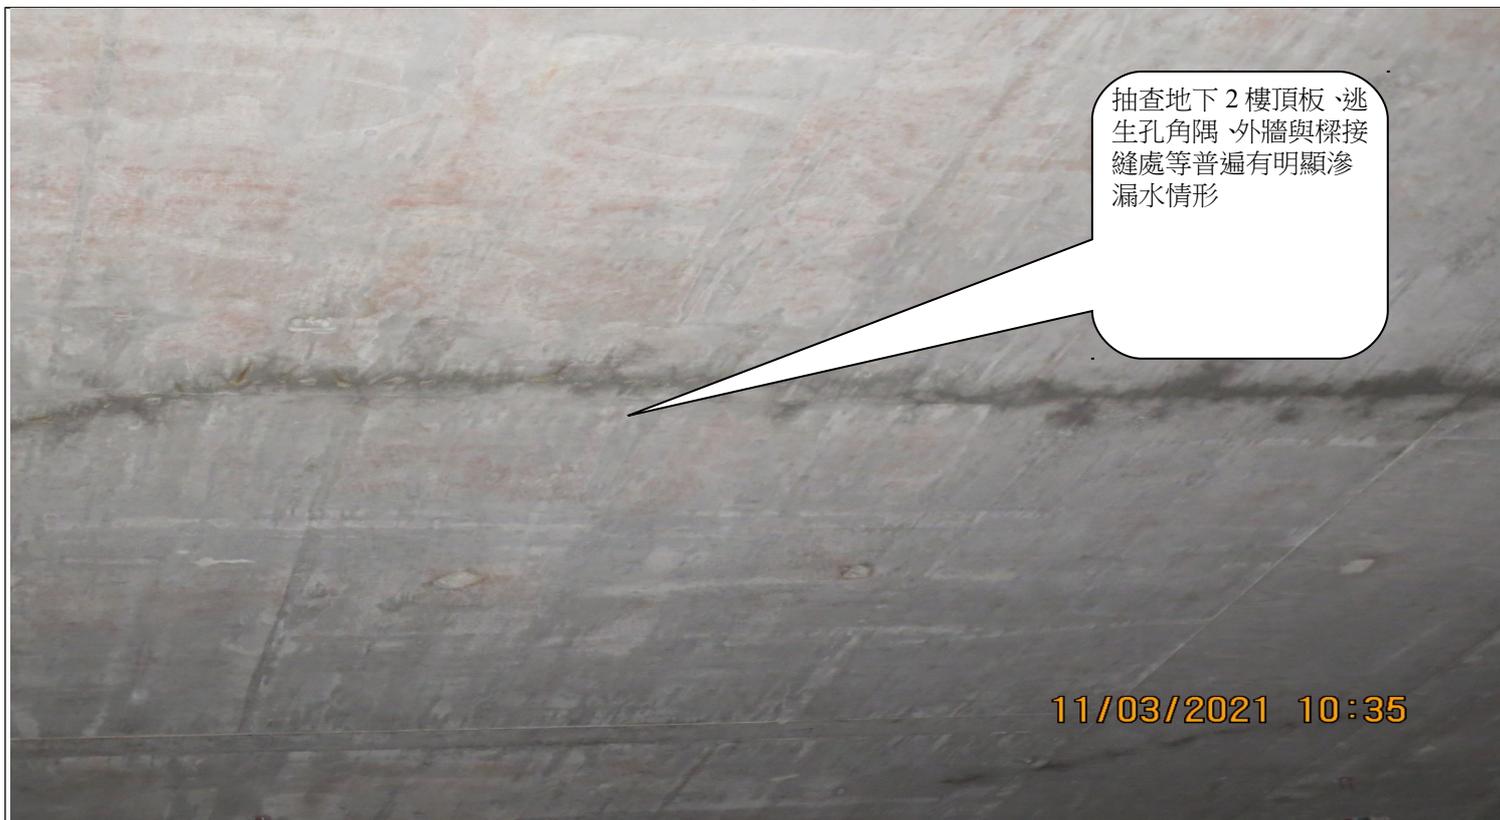

抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形

11/03/2021 10:35

說明

抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形



抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形

11/03/2021 10:38

說明

抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形