

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



說明

第一工區擋土牆混凝土因塑性收縮造成裂縫。



|    |                        |
|----|------------------------|
| 說明 | 第一工區擋土牆混凝土表面殘留鐵件及模板殘片。 |
|----|------------------------|

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 說明 | 請針對擋土牆上方與原路面之交界縫予以處理，避免產生施工品質不良或有滑移危險之疑慮。 |
|----|-------------------------------------------|



在電信桿田坑枝  
43 電桿旁之鋼  
板護欄柱基礎混  
凝土已龜裂。

17/03/2021 10:30

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明 | 第二工區鋼板護欄在 0k+240 鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之螺栓未與銜接鋼板固定，在電信桿田坑枝 43 電桿旁之鋼板護欄柱基礎混凝土已龜裂。 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



第一工區擋土牆部  
分洩水孔之 PVC 管  
明顯被擠壓變形 部  
分洩水孔阻塞。

17/03/2021 09:50

|                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明                                                           | 第一工區擋土牆部分洩水孔之PVC管明顯被擠壓變形、部分洩水孔阻塞。                                                  |
| <p>第二工區鋼板護欄在0k+240鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之螺栓未與銜接鋼板固定</p> |  |
| 說明                                                           | 第二工區鋼板護欄在0k+240鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之螺栓未與銜接鋼板固定                              |

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



說明

第十工區鋪面品質尚佳，惟仍可見粒料不均勻，工區前後與舊有鋪面交界處之鋪築品質不佳。



說明

工程告示牌內專任工程人員的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。

## 政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



第一工區擋土牆末端之收尾部分應該要有設計，目前呈現砌石雜亂堆置現象。

17/03/2021 09:53

說明

第一工區擋土牆末端之收尾部分應該要有設計，目前呈現砌石雜亂堆置現象。



其他混凝土施工缺失：第一工區擋土牆混凝土完成面不平整

17/03/2021 09:47

說明

其他混凝土施工缺失：第一工區擋土牆混凝土完成面不平整