

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



說明

第一工區擋土牆混凝土因塑性收縮造成裂縫。



說明

第一工區擋土牆混凝土表面殘留鐵件及模板殘片。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



請針對擋土牆上方與  
原路面之交界縫予以  
處理

17/03/2021 10:11

說明

請針對擋土牆上方與原路面之交界縫予以處理，避免產生施工品質不良或有滑移危險之疑慮。



在電信桿田坑  
枝 43 電桿旁之  
鋼板護欄柱基  
礎混凝土已龜  
裂。

17/03/2021 10:30

說明

第二工區鋼板護欄在 0k+240 鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之螺栓未與銜接鋼板固定，在電信桿田坑枝 43 電桿旁之鋼板護欄柱基礎混凝土已龜裂。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



說明

第一工區擋土牆部分洩水孔之PVC管明顯被擠壓變形、部分洩水孔阻塞。




說明

第二工區鋼板護欄在0k+240鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之螺栓未與銜接鋼板固定

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程

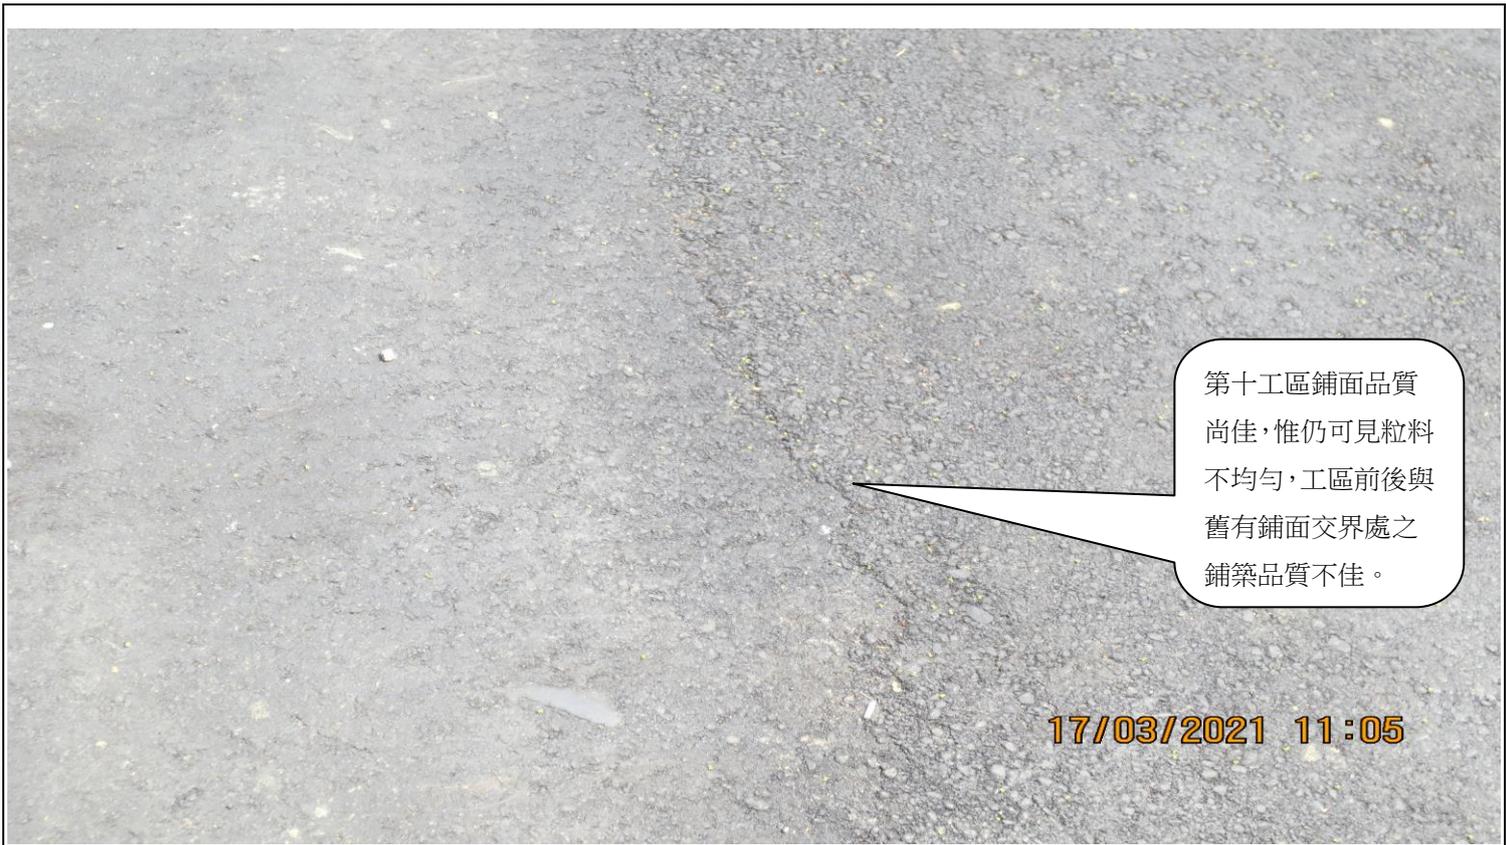

17/03/2021 11:05

說明

第十工區鋪面品質尚佳，惟仍可見粒料不均勻，工區前後與舊有鋪面交界處之鋪築品質不佳。



17/03/2021 09:42

說明

工程告示牌內專任工程人員的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。

政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.17

工程名稱：橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程



第一工區擋土牆末端之收尾部分應該要有設計，目前呈現砌石雜亂堆置現象。

說明	第一工區擋土牆末端之收尾部分應該要有設計，目前呈現砌石雜亂堆置現象。
----	------------------------------------



其他混凝土施工缺失：第一工區擋土牆混凝土完成面不平整

說明	其他混凝土施工缺失：第一工區擋土牆混凝土完成面不平整
----	----------------------------