

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.27

工程名稱：新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程

工程顧問股份有限公司		設計單位 (Designer)	大承工程 顧問股份有限公司
威營造有限公司		工程概要 (Project Descriptions)	道路改善工程
民國 110 年 月 日 至 110 年 月 日 (21~14/0/2021)			
傳嘉琪		電話 (TEL)	0909-250-178
胡志鵬		電話 (TEL)	03-5926266
全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)		0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
政風單位 (Government Ethics Department)		03-5511684	
1. 中央 _____ 2. 地方 _____		(千元)(Unit:NT\$1,000) (千元)(Unit:NT\$1,000)	
1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) :		空污管制編號：J110J34001-1 公害陳情專線：0800-066-666	

工程告示牌內無預定完工日期及經費來源，請修正。

27/04/2021 09:30

說明

工程告示牌只有 1 面且為活動式，況且有 9 個工區明顯不足其中工程告示牌內無預定完工日期及經費來源，請修正。



瀝青混凝土路面銜接收邊料有鬆散粗造現象等(AC 鋪設於 0K+425 處側向接縫不平)

27/04/2021 09:54

說明

瀝青混凝土路面銜接收邊料有鬆散粗造現象等(AC 鋪設於 0K+425 處側向接縫不平整)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.27

工程名稱：新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程



說明

F2 工區，標線裝設不合規範(路面標線裝設多處有損傷或污損)。



說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.27

工程名稱：新埔鎮照門里自來水延管道路改善及九芎湖人行環境改善工程



2 工區 0K 處左側與
巷道交叉處，巷道左
側(本工程範圍內)坎
深 2~3 公尺，路邊 RC

27/04/2021 11:20

說明

F2 工區 0K 處左側與巷道交叉處，巷道左側(本工程範圍內)坎深 2~3 公尺，路邊 RC 牆鋼筋外露約 1 公尺，無套蓋且未設護欄易造成車輛墜落即穿刺風險，請研議改善方法。

道路兩側上有
多處刨除廢料
未清除。



27/04/2021 09:32

說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除。