


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.26

工程名稱：鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案

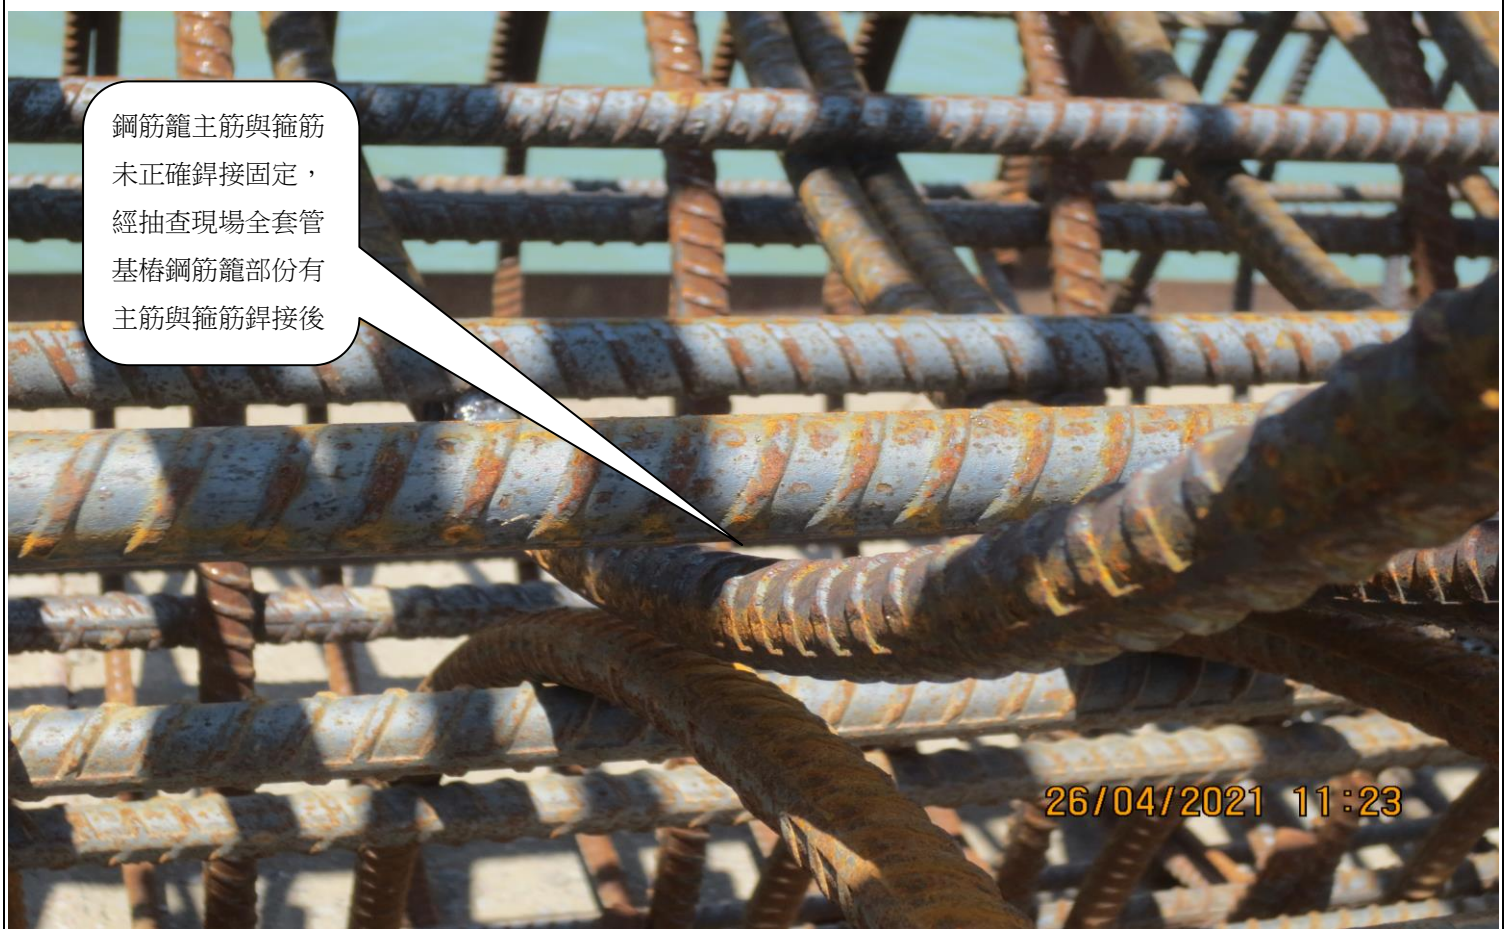

說明

(全套管基樁)鋼筋籠主筋與箍筋未正確銲接固定，經抽查現場全套管基樁鋼筋籠部份有主筋與箍筋銲接後脫落情形，疑銲接前未確實將主筋與箍筋表面浮鏽確實祛除。



說明

鋼構廠製作中之鋼梁多層銲道，發現銲道中間有凹坑未填滿即準備施銲下一層銲道。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.26

工程名稱：鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案



說明

A2 橋台混凝土支承座之倒角緣不平整。



說明

編號 P5 之橋墩周圍設置之安全護欄，未隨著填土高度之增加而調整護欄高度，致護欄高度不符合規定。