

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.10

工程名稱：新竹縣碧潭國小古文物大樓耐震補強工程



說明

一樓 D-4 柱擴柱的部分柱主筋間距不足。



說明

植筋數量頗多，現場柱鋼筋已完成綁紮將不易施作。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.10

工程名稱：新竹縣碧潭國小古文物大樓耐震補強工程



說明

模板老舊使用過度。



說明

原有電線及管路未先銜接，將不易打鑿銜接、請檢討工序。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.10

工程名稱：新竹縣碧潭國小古文物大樓耐震補強工程



說明

原有排水管破損未先打鑿，柱筋已施作完成不易施作、請檢討工序。

工程名稱 (Project Name)	新竹縣碧潭國小古文物大樓補強工程		
監工單位 (Supervisor)	鵬程工程顧問有限公司	設計單位 (Designet)	鵬程工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	鑫溢營造股份有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	結構補強
工程期間 (Duration)	110 年 03 月 29 日至 110 年 06 月 26 日 (29/ 03/ 2021 ~ 26/ 06/ 2021)		
負責人 (Manager)		電話 (TEL)	0911-253497 03-5560368
工程人員 (Professional)		工程專線及網址 (Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw
工程專線 (Suggestions)	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5514269	
經費來源 (Sources)	1.中央：392 (千元) (Unit:NT\$1,000) 2.地方： (千元) (Unit:NT\$1,000) J110J8Z016-1		
公告事項 (Notice)	1. __年(Yr) __月(M) __日(D) : 2. __年(Yr) __月(M) __日(D) :		

10/05/2021 09:25

說明

工程告示牌地方之經費來源未填寫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.10

工程名稱：新竹縣碧潭國小古文物大樓耐震補強工程



說明

施工架距離構造物距離過大，未設置防護網或構台等防墜設施。



說明

部份施工架尚有開口部份未設立拉桿防墜。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.10

工程名稱：新竹縣碧潭國小古文物大樓耐震補強工程



擴柱的繫筋少數 90 度彎鉤長度不足。

說明

擴柱的繫筋少數 90 度彎鉤長度不足。



L 型的兩端彎鉤須為 135 度，但現場為 135 度與 90 度，不符設計圖說

說明

擴柱的箍筋部分為兩個 L 型組合，L 型的兩端彎鉤須為 135 度，但現場為 135 度與 90 度，不符設計圖說。