

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.07.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫



說明

混凝土澆置、搗實不佳，擋土牆表面有氣孔產生。




說明

鹽港溪擋土牆點焊鋼絲網搭接長度有不足之處。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.07.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

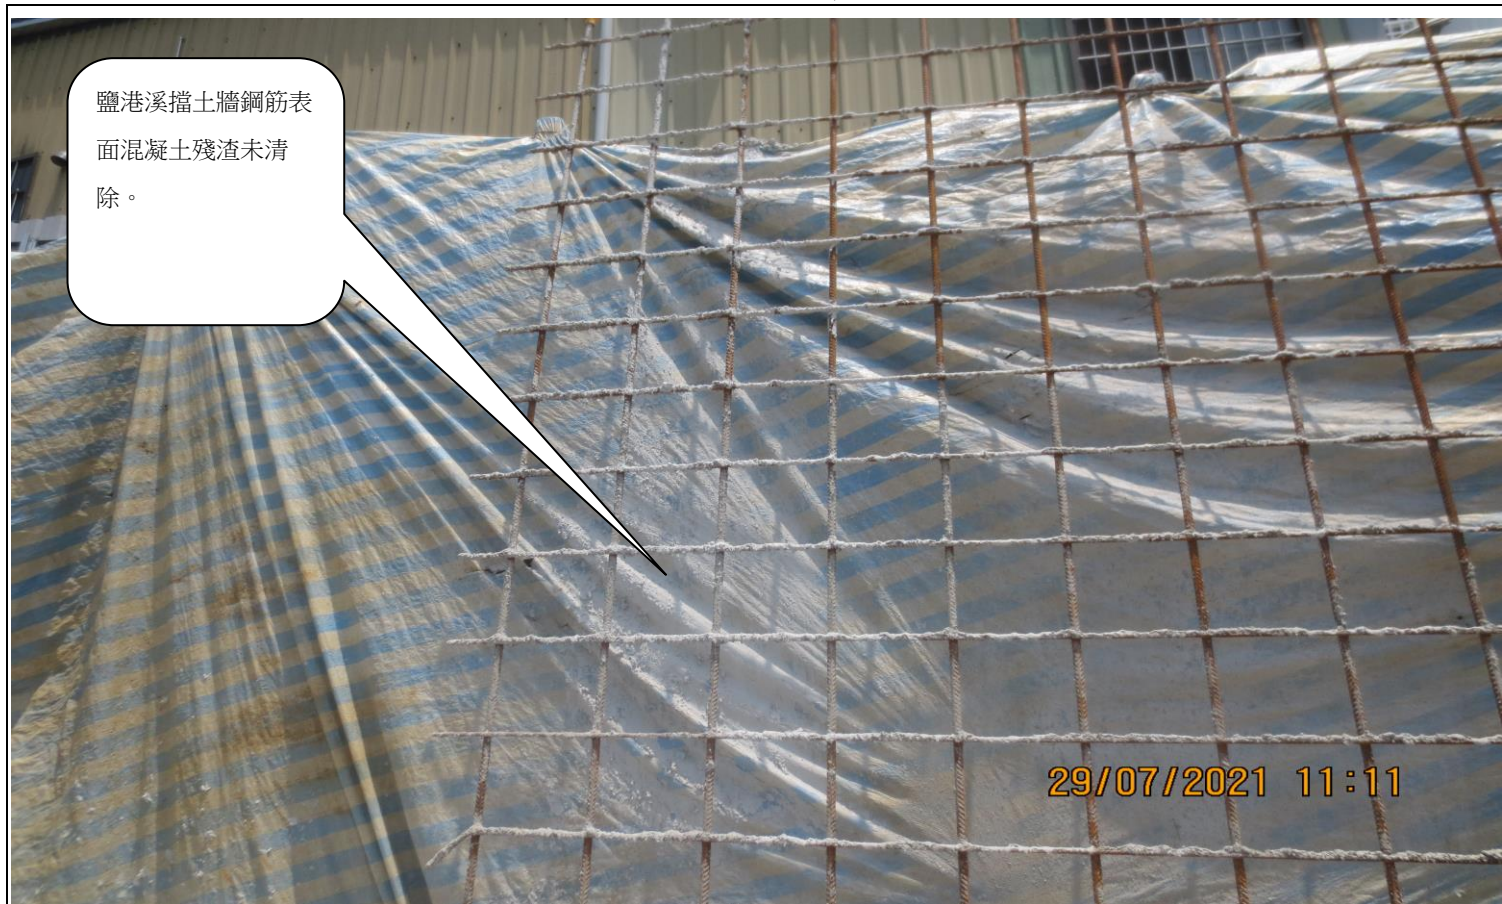

說明

鹽港溪擋土牆鋼筋表面混凝土殘渣未清除。



說明

鹽港溪擋土牆洩水管預留長度明顯不足且出水端未置防雜物侵入之管塞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.07.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

寶山鄉公所 (Hsinchu County Baoshan Township)		
上游生活圈水環境景觀改善計畫		
顧問	監造單位 (Construction Supervisor)	惇陽工程顧問 有限公司
10年03月02日至111年03月27日 (02/03/2021-27/03/2022)		
婷	電話 (TEL)	0975-004-130
煥	電話 (TEL)	0975-689-235
男	電話 (TEL)	0987-156-002
亮	電話 (TEL)	0978-476-551
專線及網址 (and Web site)		0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw
		 透視圖或平面位置圖 (Perspective Drawing or Location Plan)
		經費表 (Budgetary) 1. 中央: 41,028 (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方: 11,572 (千元) (Unit: NT\$1,000)
		重要公告事項 (Notice) 1. ____年(Yr) ____月(M) ____日(D): 2. ____年(Yr) ____月(M) 29/07/2021 11:00

工程告示牌置放位置不佳，且未置於工區外應設置於明顯處。

說明

工程告示牌置放位置不佳，且未置於工區外應設置於明顯處。



水牛意象牆工區內擋土牆完成但路面僅用原有土方回填無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕不完備。

29/07/2021 11:28

說明

水牛意象牆工區內擋土牆完成但路面僅用原有土方回填無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕不完備。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.07.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫



說明

模板使用過度，拆模後表面品質有釘孔等不良現象。

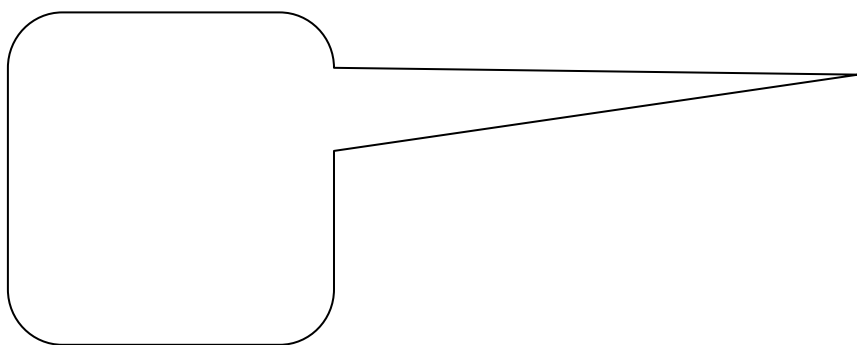

說明