

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.17

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場興建工程



說明

(地下室)外牆鋼筋間距控制不正確，雙排筋間距控制不妥適，造成牆筋保護層普遍有過大或過小情形。



說明

SRC 鋼構有兩支柱主筋有稍彎折情形，組立外模時應檢測鋼筋保護層是否符合規範。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.17

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場興建工程



說明

部分鋼梁與鋼柱之剪力釘目視有熔填不足、夾渣等現象。



說明

(鋼樑) 部份鋼構表面及角隅處第一道塗裝後未確實予以保護，部份表面有漆膜脫落、銹蝕或刮痕情形等現象，且儲存方式不妥適。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.17

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場興建工程



說明

堆置現場待組裝之鋼梁，有幾處之螺栓開孔四周應不得油漆塗裝之預留接合空隙不足。



說明

(地下室)地坪混凝土高程控制不妥適，澆置混凝土後部份地坪有積水情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.17

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場興建工程



說明

工程告示牌內容未符合規定，如專任工程人員聯絡方式未留手機，未符合規定。




說明

乙炔鋼瓶儲放未保存在陰涼及通風場所(應保持溫度於 40°C 以下)，且部份鋼瓶未並以鏈條固定綁紮及採取適當遮蔭設施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.17

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛立體停車場興建工程

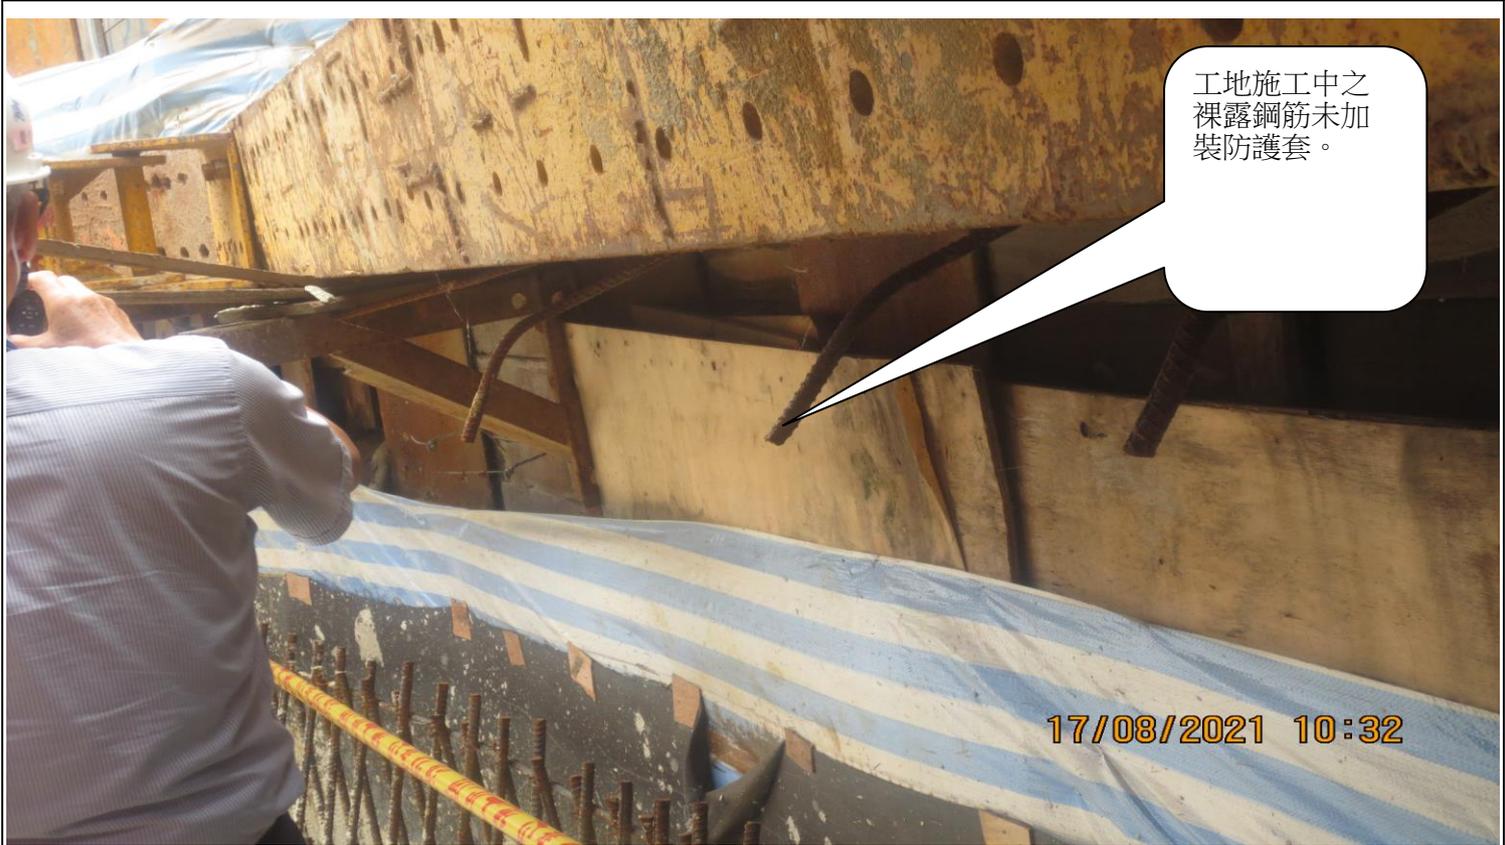

工地施工中之
裸露鋼筋未加
裝防護套。

17/08/2021 10:32

說明

工地施工中之裸露鋼筋未加裝防護套。



(地下室)外牆鋼筋間
距控制不正確,雙排筋
間距控制不妥適,造成
牆筋保護層普遍有過
大或過小情形。

17/08/2021 10:34

說明

(地下室)外牆鋼筋間距控制不正確,雙排筋間距控制不妥適,造成牆筋保護層普遍有過大或過小情形。