

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.09.01**

工程名稱：寶山鄉新城村、三峰村等三處道路、擋土牆改善工程

第1工區涵管埋設，其上游入口處建議增設攔污格柵。



說明

第1工區涵管埋設，其上游入口處建議增設攔污格柵。

第1工區混凝土擋土牆澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。



說明	第 1 工區混凝土擋土牆澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。
----	---------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.09.01**

工程名稱：寶山鄉新城村、三峰村等三處道路、擋土牆改善工程

說明
)新舊混凝土擋土牆介面不平順且有裂縫。



說明	)新舊混凝土擋土牆介面不平順且有裂縫。
----	---------------------

第3工區紐澤西護欄混凝土完成面汽泡孔洞過多，建議油漆前先進行批土使表面平順。(



說明

第3工區紐澤西護欄混凝土完成面汽泡孔洞過多，建議油漆前先進行批土使表面平順。(

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.09.01**

工程名稱：寶山鄉新城村、三峰村等三處道路、擋土牆改善工程

第1工區洩水孔出口，有多處混凝土剝落。



說明	第 1 工區洩水孔出口，有多處混凝土剝落。
	
說明	第 3 工區擋土牆部分蜂窩，伸縮縫處有孔洞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.09.01**

工程名稱：寶山鄉新城村、三峰村等三處道路、擋土牆改善工程

第1工區混凝土擋土牆澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。



說明

第1工區混凝土擋土牆澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。

第1工區道路中點轉彎處，擋土牆基座突出，建議修飾成圓弧形，避免車輛碰撞。



說明

第1工區道路中點轉彎處，擋土牆基座突出，建議修飾成圓弧形，避免車輛碰撞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.09.01**

工程名稱：寶山鄉新城村、三峰村等三處道路、擋土牆改善工程

第1工區道路中點及終點處，因坡度甚陡，建議增設橫向截水溝，避免逕流水漫流。



說明

第1工區道路中點及終點處，因坡度甚陡，建議增設橫向截水溝，避免逕流水漫流。

第3工區混凝土擋土牆完成面不平整。



說明

第3工區混凝土擋土牆完成面不平整。