

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.08.30

工程名稱：文山國小後棟教室大樓耐震補強工程採購案



說明

箍筋、彎鉤綁紮不合規範。(部分擴柱鋼箍彎鉤尺寸不符，造成與主筋間空隙太大)

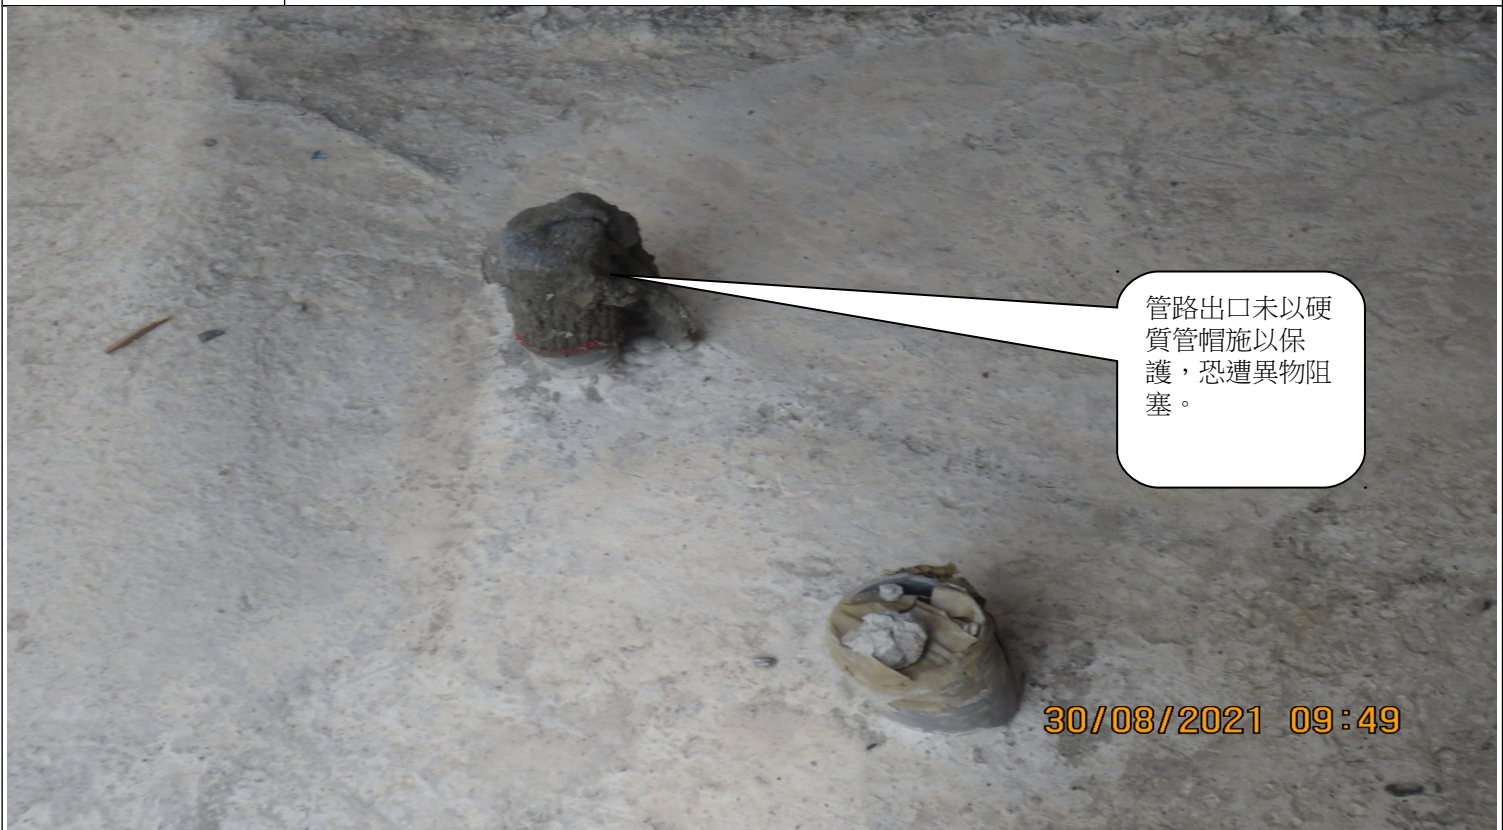


說明	管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.30

 工程名稱：文山國小後棟教室大樓耐震補強工程採購案

新竹縣新埔鎮文山國民小學 Hsinchu County Wenshan Elementary School			
名稱 (Name)	文山國小後棟教室大樓耐震補強工程採購案		
單位 (Supervisor)	震庭工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	震庭工程顧問有限公司
廠商 (Factor)	震庭工程顧問有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	後棟教室大樓耐震補強工程
期間 (Duration)	自110年08月05日至110年09月12日		
工地負責人 (Manager)	李廷林	電話 (TEL)	02-8685-0087
工程人員 (Factor's al Engineer)	吳靖賢	電話 (TEL)	02-8685-0087
及專線 & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site)		0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw
	政風單位 (Government Ethics Department)		(02) 30/08/2021 09:52
費來源 (Sources)	1. 中央： (千元) (Unit : NT\$1,000) 2. 地方： 5.949 (千元) (Unit : NT\$1,000)		全民督工QR CODE 行動版通報網頁 
說明	現場工程告示牌未符合規定。(工地主任與專任工程人員沒有留行動電話，政風單位、全民督工等電話號碼不對。)		



30/08/2021 09:53


說明

工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(工地現場發現有材料堆放洗手槽內)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.30

工程名稱：文山國小後棟教室大樓耐震補強工程採購案

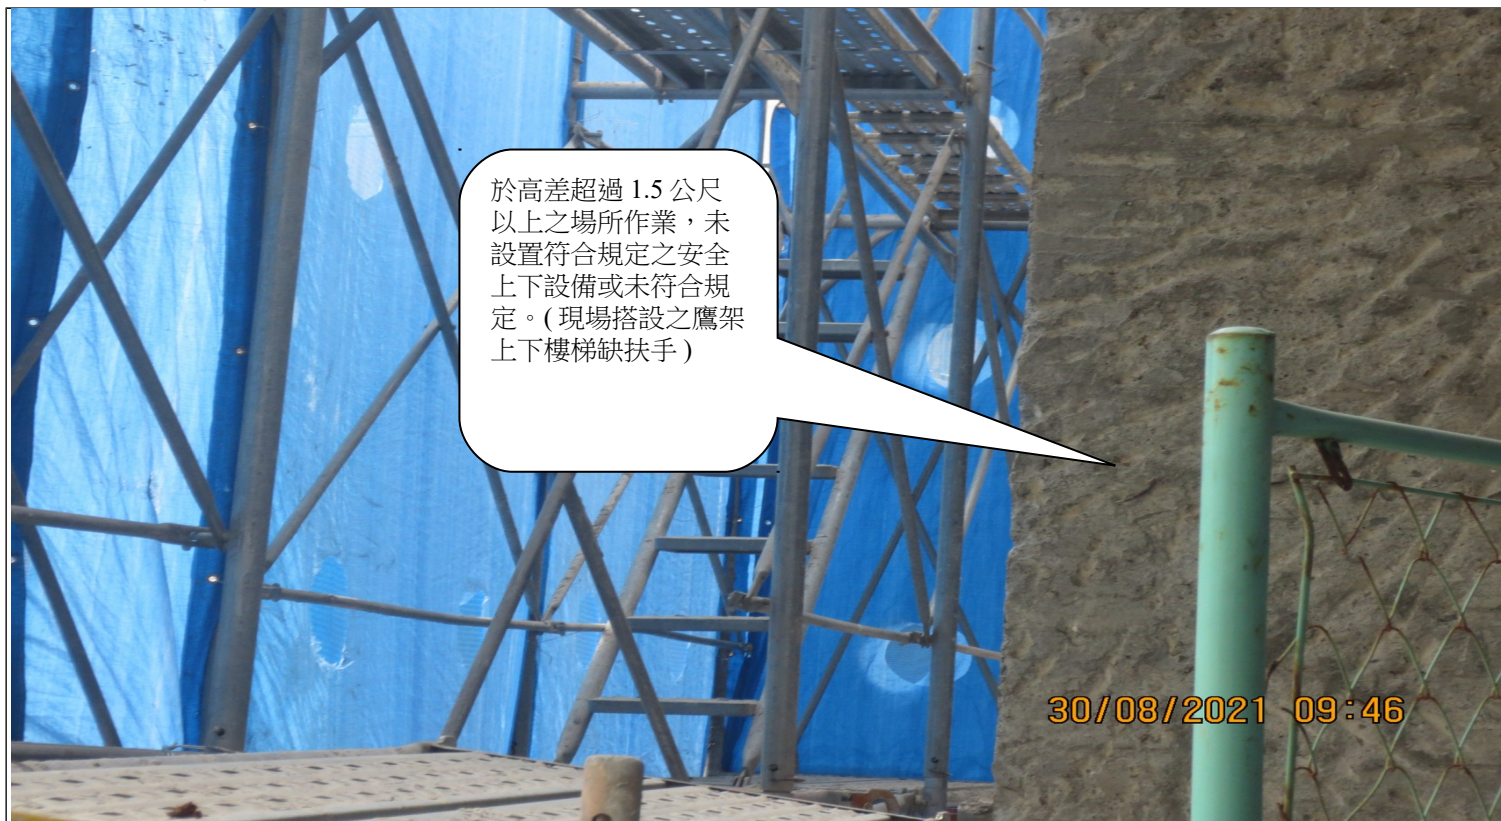

30/08/2021 09:46

說明

於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或未符合規定。(現場搭設之鷹架上下樓梯缺扶手)



施工鷹架未與穩定構造物妥實連接。(現場施工架僅用磚塊或木板墊平，無固定措施防止施工架滑動或倒塌)

30/08/2021 10:52

說明

施工鷹架未與穩定構造物妥實連接。(現場施工架僅用磚塊或木板墊平，無固定措施防止施工架滑動或倒塌)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.30

工程名稱：文山國小後棟教室大樓耐震補強工程採購案



箍筋、彎鉤綁紮不合規範。(部分擴柱鋼箍彎鉤尺寸不符，造成與主筋間空隙太大)

30/08/2021 09:36

說明

箍筋、彎鉤綁紮不合規範。(部分擴柱鋼箍彎鉤尺寸不符，造成與主筋間空隙太大)



說明

工程材料堆置放教室內，但學校原有物品未以帆布覆蓋容易造成損壞。