

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.06

工程名稱：貓兒錠圳暨一、二中支圳等護岸改善工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(二中支圳現場北側護岸發現)



說明

混凝土表面殘留雜物。(二中支圳現場北側護岸外觀發現有鐵絲殘留及模板支撐螺栓塑膠套管未剪除)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.06

工程名稱：貓兒錠圳暨一、二中支圳等護岸改善工程



說明

(二中支線) 部份護岸混凝土螺桿孔未確實填塞，有滲漏水情形。



說明

(二中支線) 部份護岸混凝土完成面頂緣因機具碰撞或施工不慎，混凝土外表有破損情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.06

工程名稱：貓兒錠圳暨一、二中支圳等護岸改善工程



施工時未確實在工區進出口處未設置圍籬、工區照明設備不足且車輛或人員進出口處無管制措施

06/09/2021 10:38

說明

(一中支線) 施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如施工時未確實在工區進出口處未設置圍籬、工區照明設備不足且車輛或人員進出口處無管制措施



護岸所留設之排水孔約 6 吋，與原有約 30 公分之水溝斷面相差很大，恐遇豪雨時排水斷面不足造成淹水現象。

06/09/2021 10:15

說明

二中支圳北側護岸發現農田間有排水溝，但護岸所留設之排水孔約 6 吋，與原有約 30 公分之水溝斷面相差很大，恐遇豪雨時排水斷面不足造成淹水現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.06

工程名稱：貓兒錠圳暨一、二中支圳等護岸改善工程



施工現場部分裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適。

06/09/2021 10:38

說明

未落實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區污染防制措施（註：施工現場部分裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適）。



本工程屬高差1.5公尺以上之工作場所，未確實配合設置符合規定之安全上下設備或施工架。

06/09/2021 10:20

說明

本工程屬高差1.5公尺以上之工作場所，未確實配合設置符合規定之安全上下設備或施工架。