

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.08

工程名稱：109 年度新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程



德美路工區路基改善段沿線右側，刨除瀝青廢棄物散置路側，處理未妥當（如 0K+710；0K+830~0K+850 右側刨除廢棄料未處理）。

說明

德美路工區路基改善段沿線右側，刨除瀝青廢棄物散置路側，處理未妥當（如 0K+710；0K+830~0K+850 右側刨除廢棄料未處理）。



明新路 0K+70 平面排水隔柵內，瀝青廢料堆置溝底未清理。

2021年9月8日

說明	明新路 0K+70 平面排水隔柵內，瀝青廢料堆置溝底未清理。
----	--------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.08

工程名稱：109 年度新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程



說明	明新路 0K 路口瀝青鋪設，阻礙路邊平面排水隔柵之開啟。
----	------------------------------



於德美路工區
0K+680 地基未清
除乾淨及瀝青混
凝土夯實不足。

2021年9月8日

說明

於德美路工區 0K+680 地基未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.08

工程名稱：109 年度新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程



德美路工區 0K+780
左側鄰民宅圍牆邊，
瀝青鋪設壓實不平整
(柏油沙修補未完
全)。

2021年9月8日

說明	德美路工區 0K+780 左側鄰民宅圍牆邊，瀝青鋪設壓實不平整(柏油沙修補未完全)。
德美路工區 0K+850 右側路肩瀝青鋪面 壓實不足致沉陷。 	2021年9月8日
說明	德美路工區 0K+850 右側路肩瀝青鋪面壓實不足致沉陷。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.08

工程名稱：109 年度新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程



說明

德美路 0K+720 右側與橫向農路銜接分界點，農路局部凹洞建議予以補平。



德美路工區 0K+630 有利料分離現象。

說明

德美路工區 0K+630 有利料分離現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.09.08

工程名稱：109 年度新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程



說明

德美路 0K+640 南勢橋端左側低窪易積水，建議轉角處設置排水孔，避免積水產生。

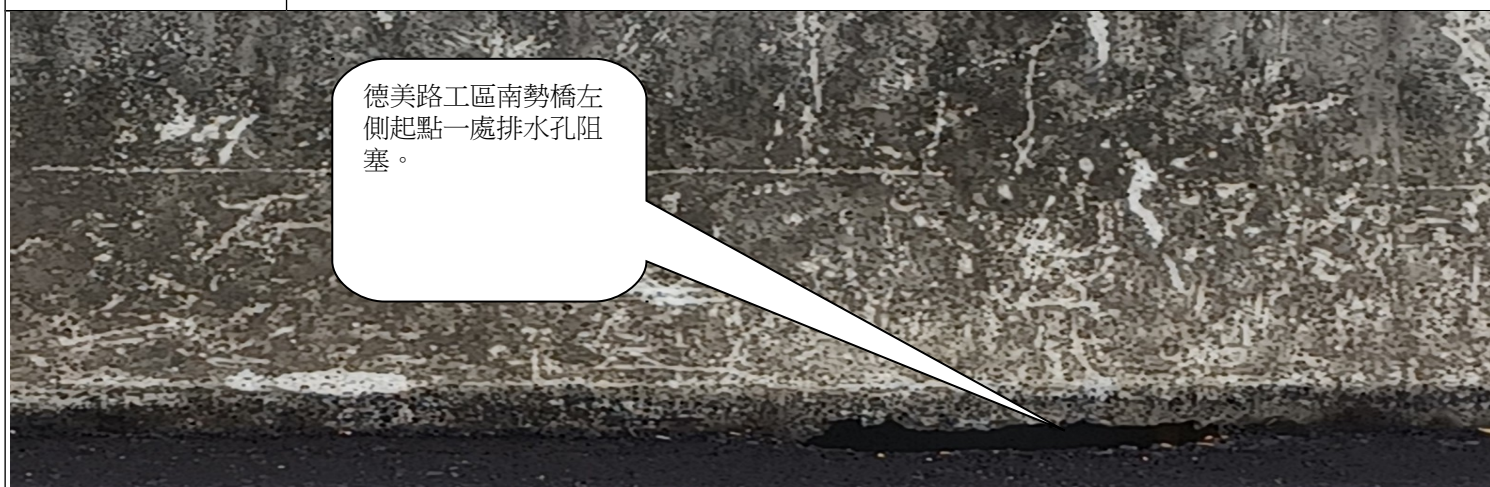

說明

德美路工區南勢橋左側起點一處排水孔阻塞。