

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程



說明

本工程施工終點與竹 62 縣道銜接不平順，因道路係斜交，造成有部分(鈍角邊)路面未鋪設 RC，建議主辦單位召集設計監造單位與承包商共同研議改善。



說明

1K+560 至 1K+591 路段下邊坡 RC 路邊沒有釘模板灌漿，造成路線凹凸不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程

(Construction Supervisor)	山銘工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	山銘工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	盈融營造有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	道路改善工程
施工期間 (Duration)	民國110年04月14日至110年10月22日 (14/04/2022~22/10/2022)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	陳詩彥	電話 (TEL)	0916-928-081
工程人員 (Professional Engineer)	李秉昇	電話 (TEL)	03-5932016
工程專線及網址 (Not Line and Web site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw		
政風單位 (Government Ethics Department)	(03)5851001#		
來源 (sources)	1.中央：6,856 (千元)(Unit:NT\$1,000) 2.地方：1,025 (千元)(Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1.空污管制編號：J110JDZ014-1 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 3. 年(Yr) 月(M) 日(D) :		

工程告示牌內容未符合規定。(專任工程人員缺行動電話)

27/09/2021 10:04

說明

工程告示牌內容未符合規定。(專任工程人員缺行動電話)



說明

1K+360~1K+368RC 路面表面粗糙(施工時遭遇下雨)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程



本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌)

說明

本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌)



本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌)

說明

本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程



說明

混凝土表面殘留雜物。(在 1K+490 在舊擋土牆面發現有新釘之鋼釘未剪除)



說明

1K+540 至 1K+560 上邊坡路外有發現挖土痕跡，造成坑洞未處理。