

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程



## 說明

本工程施工終點與竹 62 縣道銜接不平順，因道路係斜交，造成有部分(鈍角邊)路面未鋪設 RC，建議主辦單位召集設計監造單位與承包商共同研議改善。




說明	1K+560 至 1K+591 路段下邊坡 RC 路邊沒有釘模板灌漿，造成路線凹凸不平整。
----	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程

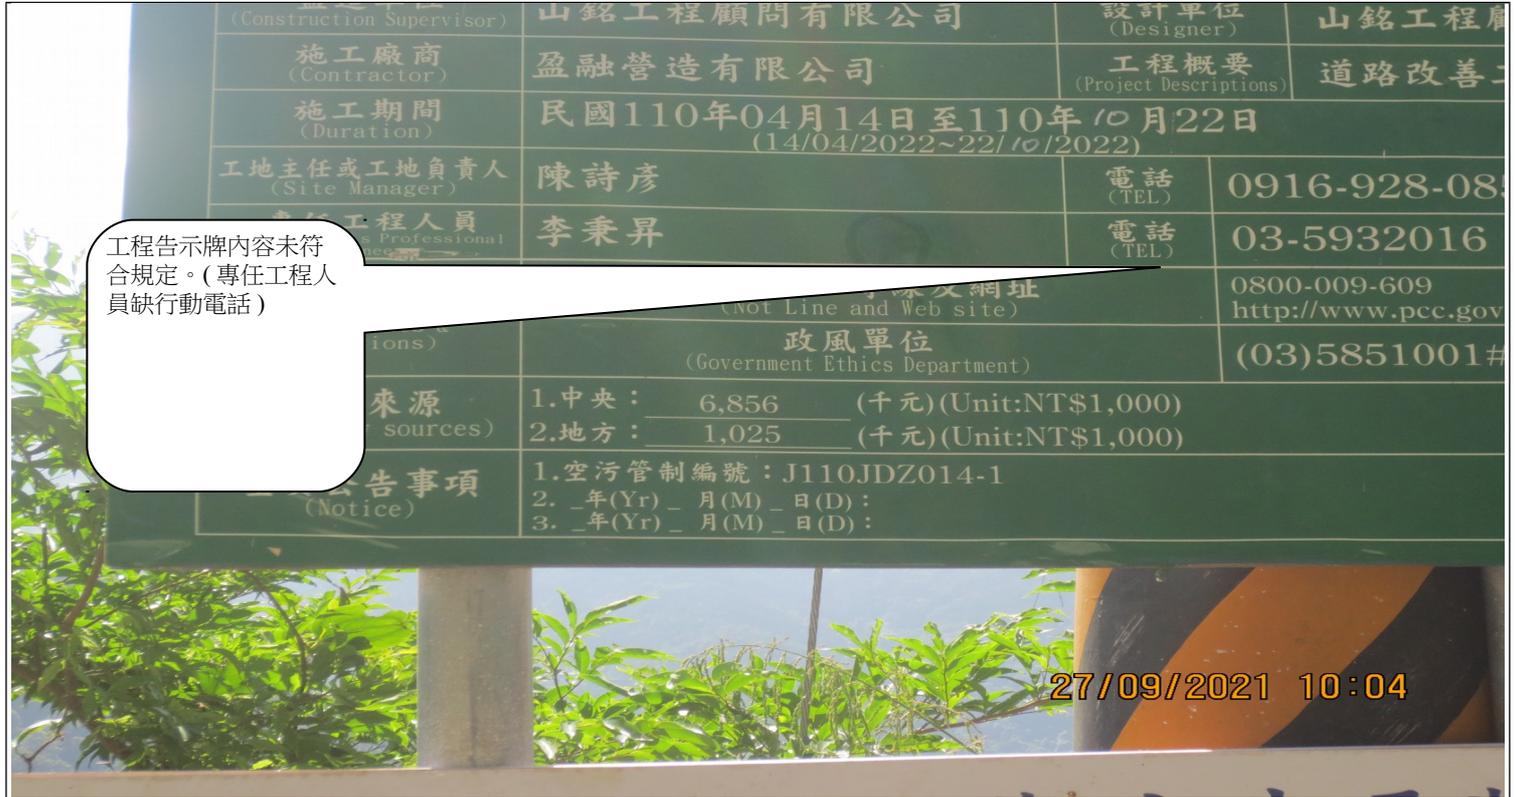

說明	工程告示牌內容未符合規定。(專任工程人員缺行動電話)
----	----------------------------



說明

1K+360~1K+368RC 路面表面粗糙(施工時遭遇下雨)。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程



本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌)

說明

本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌



本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌

說明

本工程上邊坡均係容易坍塌之邊坡，沿線均無施作排水溝(尤其彎道且道度傾斜，遇大雨路面逕流雨水容易集中沖刷上邊坡，造成上邊坡崩塌

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.27

工程名稱：德卡利道路改善工程



混凝土表面殘留雜物。(在 1K+520 在舊擋土牆面發現有新釘之鋼釘未剪除)

27/09/2021 10:14

說明

混凝土表面殘留雜物。(在 1K+490 在舊擋土牆面發現有新釘之鋼釘未剪除)



1K+540 至 1K+560  
上邊坡路外有發現  
挖土痕跡，造成坑  
洞未處理。。

27/09/2021 10:40

說明

1K+540 至 1K+560 上邊坡路外有發現挖土痕跡，造成坑洞未處理。