

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.29

工程名稱：新埔鎮村里聯絡道路路面品質改善工程



說明

A 工區 A+520，格棚版四週未清理沾黏之瀝料。



說明

B 工區 B+330 右側排水溝蓋廢料未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.29

工程名稱：新埔鎮村里聯絡道路路面品質改善工程



說明

D 工區 D+940 左側擋水牆起點收頭不佳僅以石砌，請研議改善方法。



說明

B 工區 0K+005 處排水溝蓋應加以修理並加噴瀝青膠泥。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.29

工程名稱：新埔鎮村里聯絡道路路面品質改善工程



說明

B 工區 0K+220 處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。



說明

B 工區 0K+160 處標線有被車子輾過汙染，請檢查並改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.29

工程名稱：新埔鎮村里聯絡道路路面品質改善工程



說明

.瀝青鋪面壓實度不合規範。(在工區 0K+325 附近有粒料分離現象)



說明

D工區 0K+860 處排水溝入口，建議加鐵柵欄以防止樹葉堵塞影響排水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.29

工程名稱：新埔鎮村里聯絡道路路面品質改善工程



說明

工程告示牌專任工作人員建議修改維行動電話以利聯繫。



說明

D 工區 0K+860~+870 右側路幅寬度不一，原有圍籬建議調整，以維行車安全，或加設警示桿(防撞桿)。