

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.01**

工程名稱：**110 年度橫山鄉、芎林鄉農路設施改善工程**



A 工區農路
0K+005 左側，少
量 AC 刨除廢料未
清除，影響環境。
(

01/10/2021 10:32

說明

A 工區農路 0K+005 左側，少量 AC 刨除廢料未清除，影響環境。



H 工區農路
0K+092 右側 AC
刨除廢料少量未清
除，影響環境。

01/10/2021 11:18

說明

H 工區農路 0K+092 右側 AC 刨除廢料少量未清除，影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.01

工程名稱：110 年度橫山鄉、芎林鄉農路設施改善工程



工區內側排水溝落葉堆積未清理，請加以清理。

01/10/2021 10:18

說明

工區內側排水溝落葉堆積未清理，請加以清理。



A 工區農路 0K+178 左側電線桿銜接處，瀝青鋪設局部凹陷。

01/10/2021 10:19

說明

A 工區農路 0K+178 左側電線桿銜接處，瀝青鋪設局部凹陷。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.01

工程名稱：110 年度橫山鄉、芎林鄉農路設施改善工程



說明

A 工區農路 0K+387 右側瀝青鋪設，局部粒料分離，壓實不足。



說明

H 工區農路 0K+095 右側瀝青鋪設完成面，遭農用搬運車輾壓，局部粒料分離。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.01**

工程名稱：**110 年度橫山鄉、芎林鄉農路設施改善工程**



.A 工區農路 0K+073
右側塊狀護欄缺口，瀝青鋪設未拉直齊平。

01/10/2021 10:23

說明	.A 工區農路 0K+073 右側塊狀護欄缺口，瀝青鋪設未拉直齊平。
----	------------------------------------



A 工區 0K+326 左側橋
端護欄缺口，建議增設
簡易型防撞警示桿，以
維用路人安全。

01/10/2021 10:06

說明	A 工區 0K+326 左側橋端護欄缺口，建議增設簡易型防撞警示桿，以維用路人安全。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.01**

工程名稱：**110 年度橫山鄉、芎林鄉農路設施改善工程**



建議後續工程設計階段現勘時，即綜合考量以線形漸變方式改變，以提升美觀之視覺效果。

01/10/2021 10:02

說明

建議後續工程設計階段現勘時，即綜合考量以線形漸變方式改變，以提升美觀之視覺效果。



相關農路亦做為居民進出使用使用，建議可考量劃設路面邊線，以輔助在沒有路燈之下安全性。

01/10/2021 10:18

說明

相關農路亦做為居民進出使用使用，建議可考量劃設路面邊線，以輔助在沒有路燈之下安全性。