

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱	110112			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	110 年 10 月 12 日
標案名稱	<u>新豐鄉坡頭村等五村道路改善工程</u>			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關	新竹縣新豐鄉公所			專案管理 單位	
設計單位	東和工程顧問有限 公司	監造單位	東和工程顧問有限 公司	承包商	鑫裕營造有限公司
發包預算	4,544(千元)			契約金額	3,333(千元)
工程概要	道路維修養護工程				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 110 年 10 月 9 日止： 一、工程累計進度：預定 21.10%；實際 77.94%； 二、經費累計支用：預定 1,667 千元；實際 1,667 千元。 三、目前進行 加緊腳步，努力完工				
查核 委員	外聘：郭治平、陳興來 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 09 月 01 日至 110 年 11 月 01 日	
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79 分 (乙等)	
優點	一、主辦機關:主辦機關於 110.10.09 進行 1 次施工品質督導。 二、監造單位:(1)監造單位技師分別於 110.09.15、110.10.09 進行 2 次督導，相當積極。(2)監造單位已進行 5 次混凝土作業、2 次瀝青混凝土作業、3 次鋼筋綁紮施工作業、8 次職業安全衛生抽查。(3)監造單位已進行 2 次汛期及緊急應變措施。 三、承攬廠商:(1)承攬廠商已進行 21 次施工自主檢查。(2)相關文件準備齊備、內容清楚。				
缺點	1.主辦機關:工程督導時間太慢，至查核時尚無改善成果。(4.01.04) 2.監造單位:未落實記載監造日誌表(110.10.09 未記載技師督導重要事項)。(4.02.03.08) 3.承攬廠商:施工日誌未記載專任工程人員重要督導事項。(4.03.03) 4.承攬廠商:(1)模板自主檢查表施工中皆未檢查應訂定標準值及檢查數據。(2)排水溝鋼筋自主檢查缺檢查鋼筋直徑僅檢查間距。(3)交通管制之自主檢查缺拒馬之抽驗檢查(5 組)。(4)瀝青路面完成保護時間及溫度未訂量化值及檢查值。(4.03.04) 5.承攬廠商:10/1 教育訓練缺成果相片。(4.03.14.03) 6.工區 8 電動門軌道邊收邊不良。(5.04.99)				

	7.(1)工區 8 西側人行道上有剩餘料未清除。(2)工區 8 廟外獅子座旁有刨除料未清除。(3)4 工區 0K+018 右側格棚板遭 AC 固著及水溝內尚有刨除廢料。(5.05.04) 8.4 工區 B 段 0K+032 左右側有跳料情形。(5.07.02.11) 9.(1)4 工區 A 段 0K+000 粒料有分離現象。(2)4 工區 A 段 0K+247 左側有壓實不完整有裂痕。(3)4 工區 B 段 0K+027 右側收邊不良。(5.07.02.12) 10.工區 8 東側(右側)部分標線未繪製。(5.07.02.18) 11.工程告示牌、工地負責專任工程人員請留行動電話方便聯絡。(5.09.08) 12.氯離子檢驗結果單據未付，請補附。(5.10.01.02) 13.交通安全管制措施於 2 區入口缺拒馬指引方向。(5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：79 分； 安全：75 分； 強度：75 分； 美觀：80 分； 功能：80 分。
其他建議	1・建議路面排水在不影響行車安全情況下可依現況微調。 2・路側收邊不良、溝邊有三角錐被瀝青覆蓋情形，請妥善處理。
扣點統計	總計扣點數 0 點。
檢驗拆驗	(未填)