

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.20**

工程名稱：竹 43-1 線 1K+720~1K+920 維護道路安全附屬設施改善工程



說明

0k+020 處擋土牆有氣泡孔情形。



說明

混凝土(擋土牆頂端)養護不合規範有塑性收縮裂縫情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.20**

工程名稱：竹 43-1 線 1K+720~1K+920 維護道路安全附屬設施改善工程



0k+060 混凝土(擋土牆背面)有鐵絲有雜物。

20/10/2021 10:06

說明

0k+060 混凝土(擋土牆背面)有鐵絲有雜物。



0k+050 集水井內混凝土尚有夾板未清除。

20/10/2021 10:04

說明

0k+050 集水井內混凝土尚有夾板未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.20**

工程名稱：竹 43-1 線 1K+720~1K+920 維護道路安全附屬設施改善工程



0k+130 鋼筋混凝土根筋有混凝土殘渣。(

20/10/2021 10:23

說明

0k+130 鋼筋混凝土根筋有混凝土殘渣。



擋土牆背後回填土有
樹根等未清除。。

20/10/2021 10:06

說明

擋土牆背後回填土有樹根等未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.20**

工程名稱：竹 43-1 線 1K+720~1K+920 維護道路安全附屬設施改善工程



20/10/2021 10:03

說明

擋土牆背之洩水口濾袋的碎石量不足。



20/10/2021 09:57

說明

工程告示牌經費來源未填。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.10.20**

工程名稱：竹 43-1 線 1K+720~1K+920 維護道路安全附屬設施改善工程



其他承包商施作之擋土牆邊坡之介面工程模板材料雜亂堆置，影響本工程之施工便道，未積極協調處理。

說明

其他承包商施作之擋土牆邊坡之介面工程模板材料雜亂堆置，影響本工程之施工便道，未積極協調處理。



擋土牆背後開挖回填土，為免日後雨水沖刷造成沉陷，建議加設排水設施如 L 型溝或拍漿溝等，將邊坡上游端

說明

擋土牆背後開挖回填土，為免日後雨水沖刷造成沉陷，建議加設排水設施如 L 型溝或拍漿溝等，將邊坡上游端之逕流水導入集水井，以維地表水宣洩。