

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)



說明

屋外配電盤基礎座未倒角處理。



說明

工程告示牌中專任工程人員聯絡電話未留設手機號。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)



線槽固定於吊架部分吊桿有歪斜情形。

說明

線槽固定於吊架部分吊桿有歪斜情形。



管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

說明

管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)



說明

線槽未以鋼性鐵件加固易受外力影響產生晃動情形。




說明

線槽馬車螺絲安裝方向相反，螺絲牙易割傷導線。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)

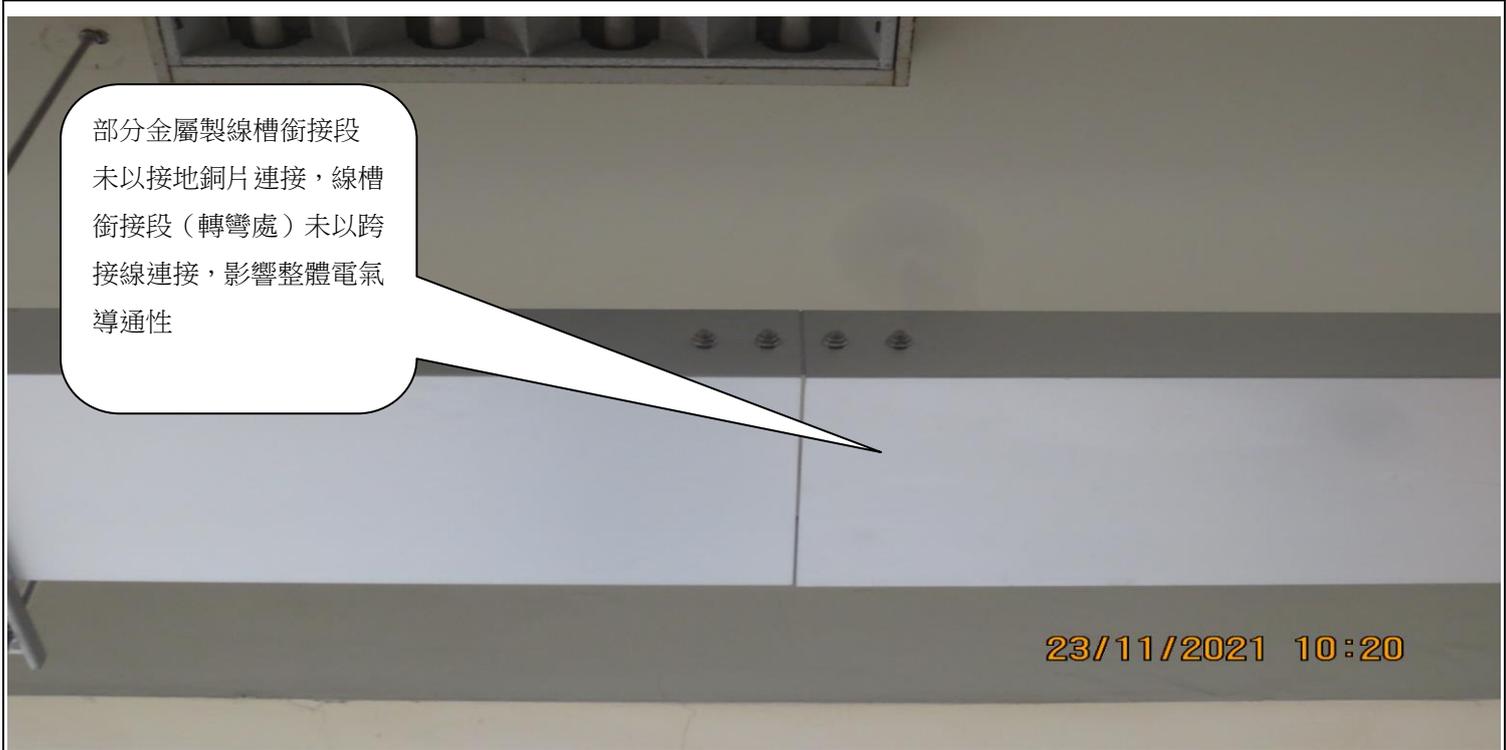


部分金屬製線槽銜接段未以接地銅片連接，線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性

23/11/2021 10:20

說明

部分金屬製線槽銜接段未以接地銅片連接，線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性。

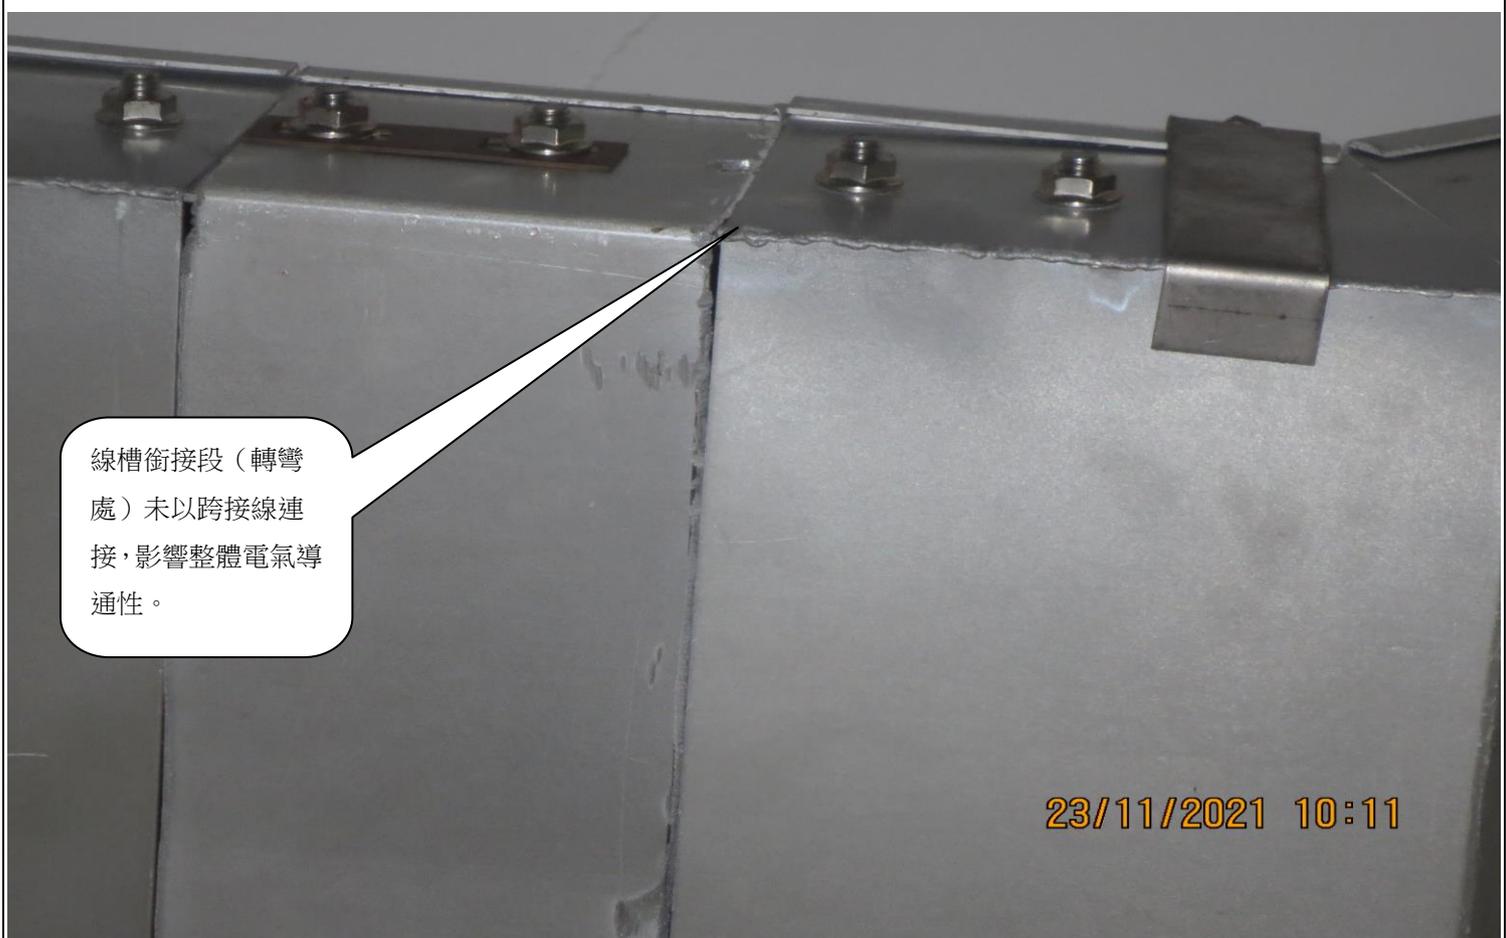

線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性。

23/11/2021 10:11

說明

線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性。