

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.13

工程名稱：110 年北埔鄉大湖村、水磱村改善工程



工區 1 擋土牆部分有
氣泡孔洞產生。

13/12/2021 09:58

說明

工區 1 擋土牆部分有氣泡孔洞產生。



新澆置完成之混
凝土擋土牆面，
未適時養護有塑
性收縮造成裂
縫。

13/12/2021 10:02

說明

新澆置完成之混凝土擋土牆面，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.12.13

工程名稱：110 年北埔鄉大湖村、水磱村改善工程



說明

工地現場塵土飛揚，建議可稍微灑水降低揚塵。

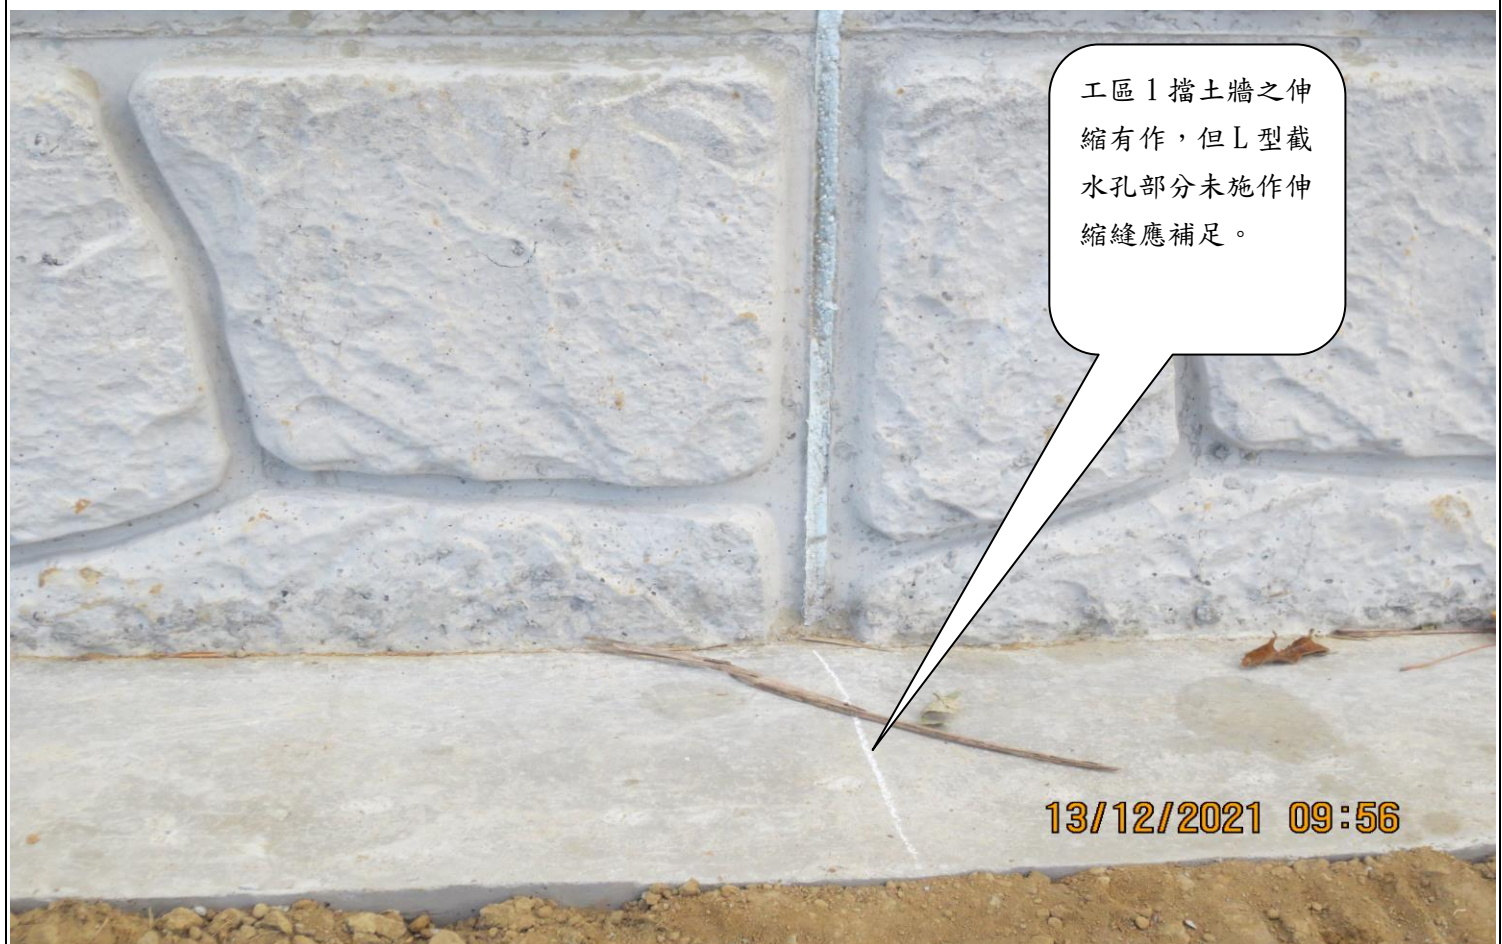

說明

工區 1 擋土牆之伸縮有作，但 L 型截水孔部分未施作伸縮縫應補足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.13

工程名稱：110 年北埔鄉大湖村、水礫村改善工程



說明

工區 1 入口處 0K+005.30 附近擋土矮牆頂端採截角施作，以維安全。



說明

工區 1 0K+058~075 上方護坡覆土坡度過陡，應植草以維土壤流失。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.13

工程名稱：110 年北埔鄉大湖村、水磱村改善工程



說明

截水口入出端應採斜排入銜接之原有 L 型側溝，並於集水井前入口處加設隔網以防異物流入。



說明

於集水井前入口處加設隔網以防異物流入。