

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.09

工程名稱：110 年度橫山鄉公共工程(開口契約)-A 區



說明

工區三護欄下邊坡上尚有棄置殘餘混凝土未清。




說明

工區 3 0K+000 起點於彎道附近應採漸變方式以維行車安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.09.

工程名稱：110 年度橫山鄉公共工程(開口契約)-A 區

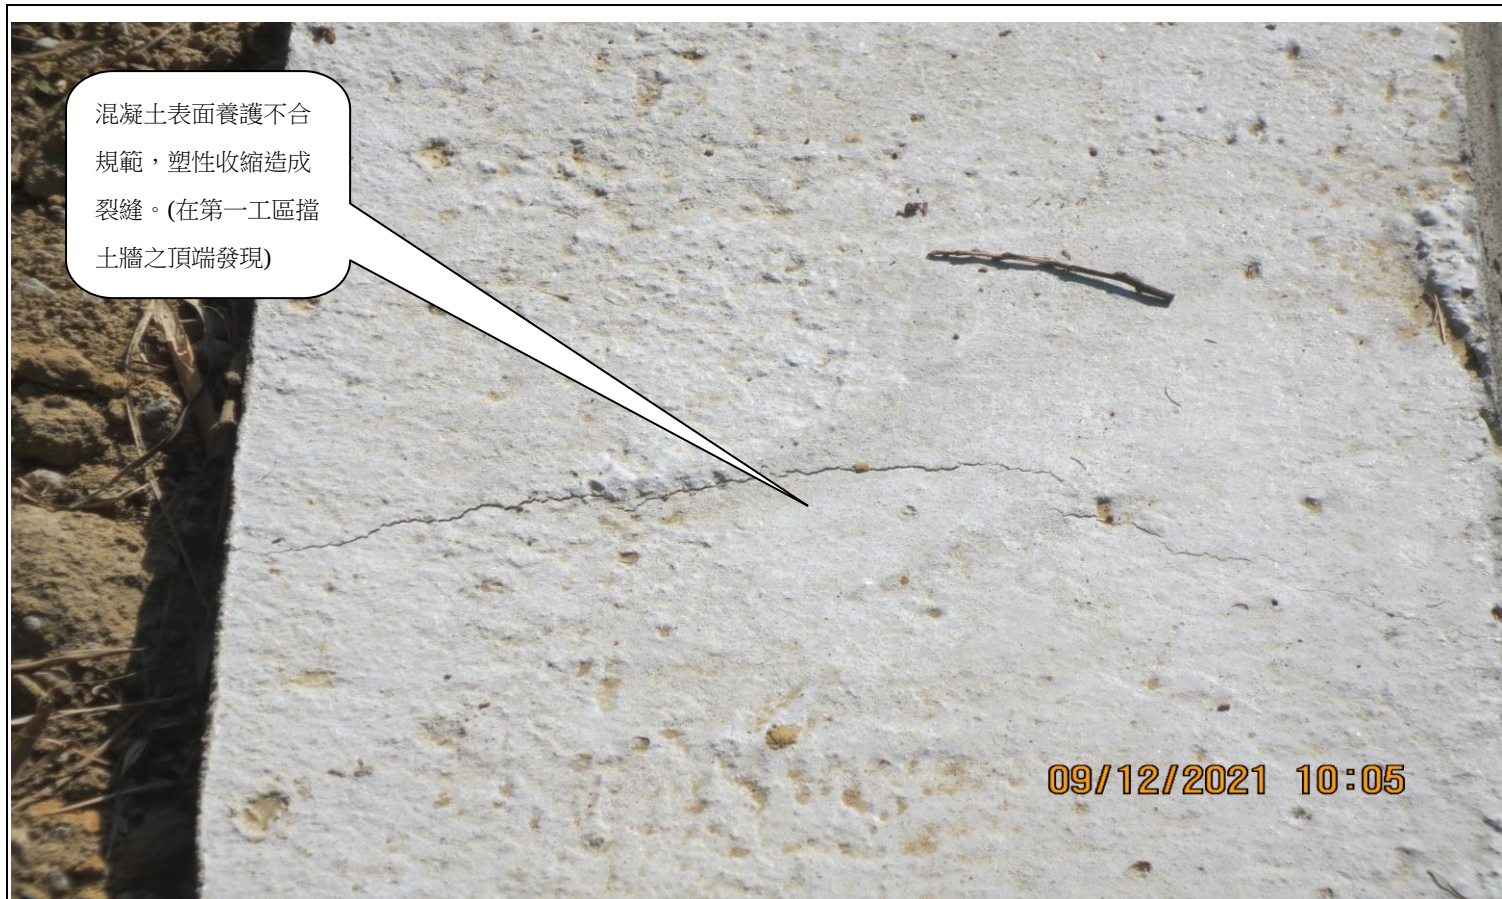

說明

混凝土表面養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(在第一工區擋土牆之頂端發現)



說明

工區一 0K+015 處擋土牆頂面有破損情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.09

工程名稱：110 年度橫山鄉公共工程(開口契約)-A 區



說明

工區一 0K+002 洩水管有堵塞情形。




說明

工區一預留樹穴位置太狹小，不宜植物生長。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.12.09

工程名稱：110 年度橫山鄉公共工程(開口契約)-A 區

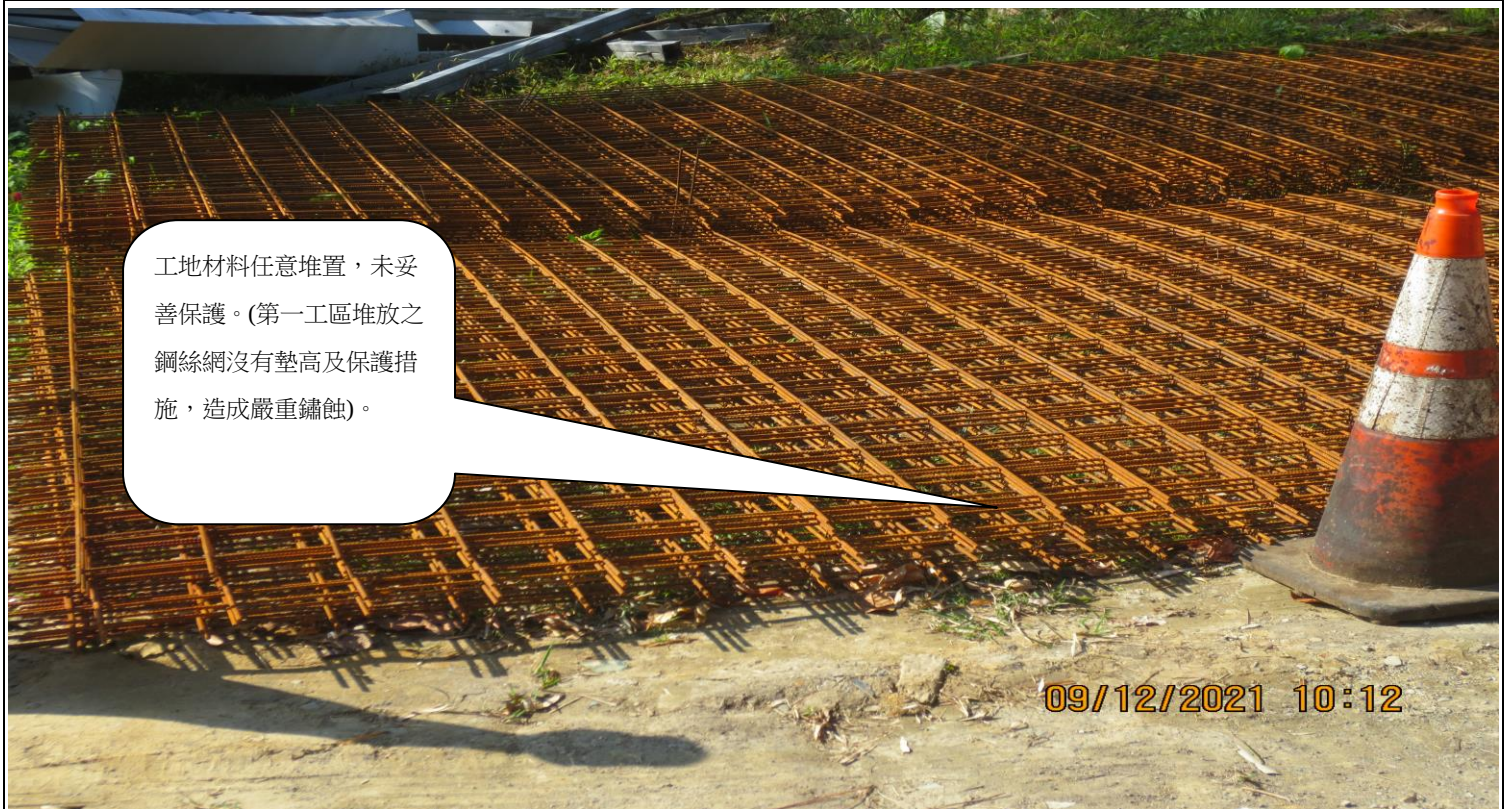

說明

工地材料任意堆置，未妥善保護。(第一工區堆放之鋼絲網沒有墊高及保護措施，造成嚴重鏽蝕)。

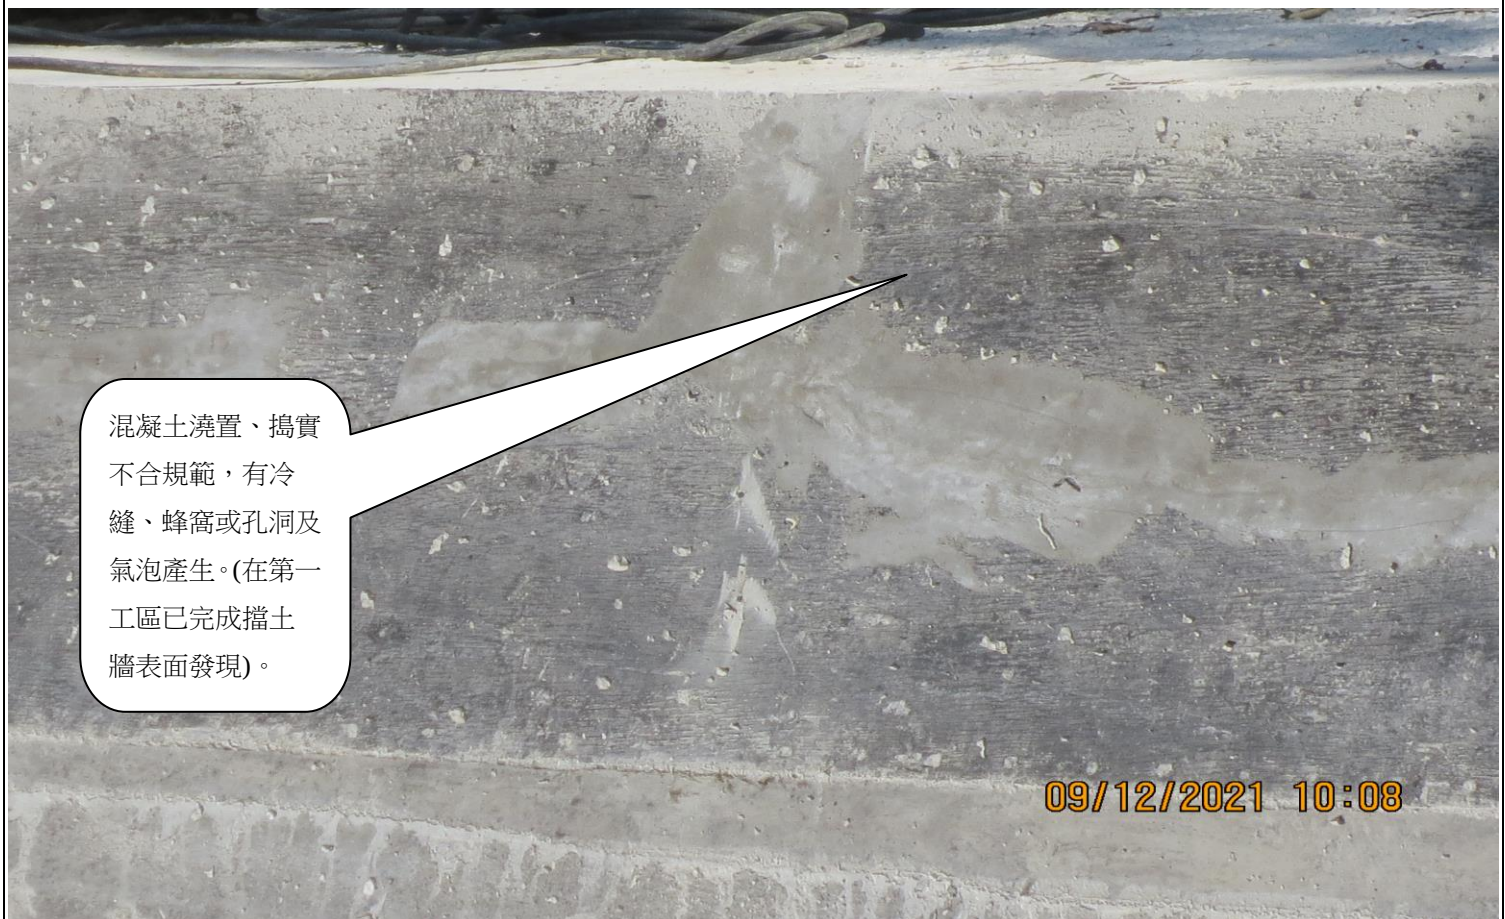

說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞及氣泡產生。(在第一工區已完成擋土牆表面發現)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.09

工程名稱：110 年度橫山鄉公共工程(開口契約)-A 區



工區 2 0K+081 尾端推水
建請加設導水井或拍漿處
理，並於涵管處加設隔網
以免堵塞，較易清疏。

09/12/2021 10:24

說明

工區 2 0K+081 尾端推水建請加設導水井或拍漿處理，並於涵管處加設隔網以免堵塞，較易清疏。



工區 2 起點左側 L
型溝未施作，邊坡
土壤易流失。

09/12/2021 10:28

說明

工區 2 起點左側 L 型溝未施作，邊坡土壤易流失。