

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.24


工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程



B 棟一樓部分方柱，  
包括 C30 區之 C65 號  
外柱，垂直鋼筋配置  
間距大小不一不符規  
定。

說明

B 棟一樓部分方柱，包括 C30 區之 C65 號外柱，垂直鋼筋配置間距大小不一不符規定。

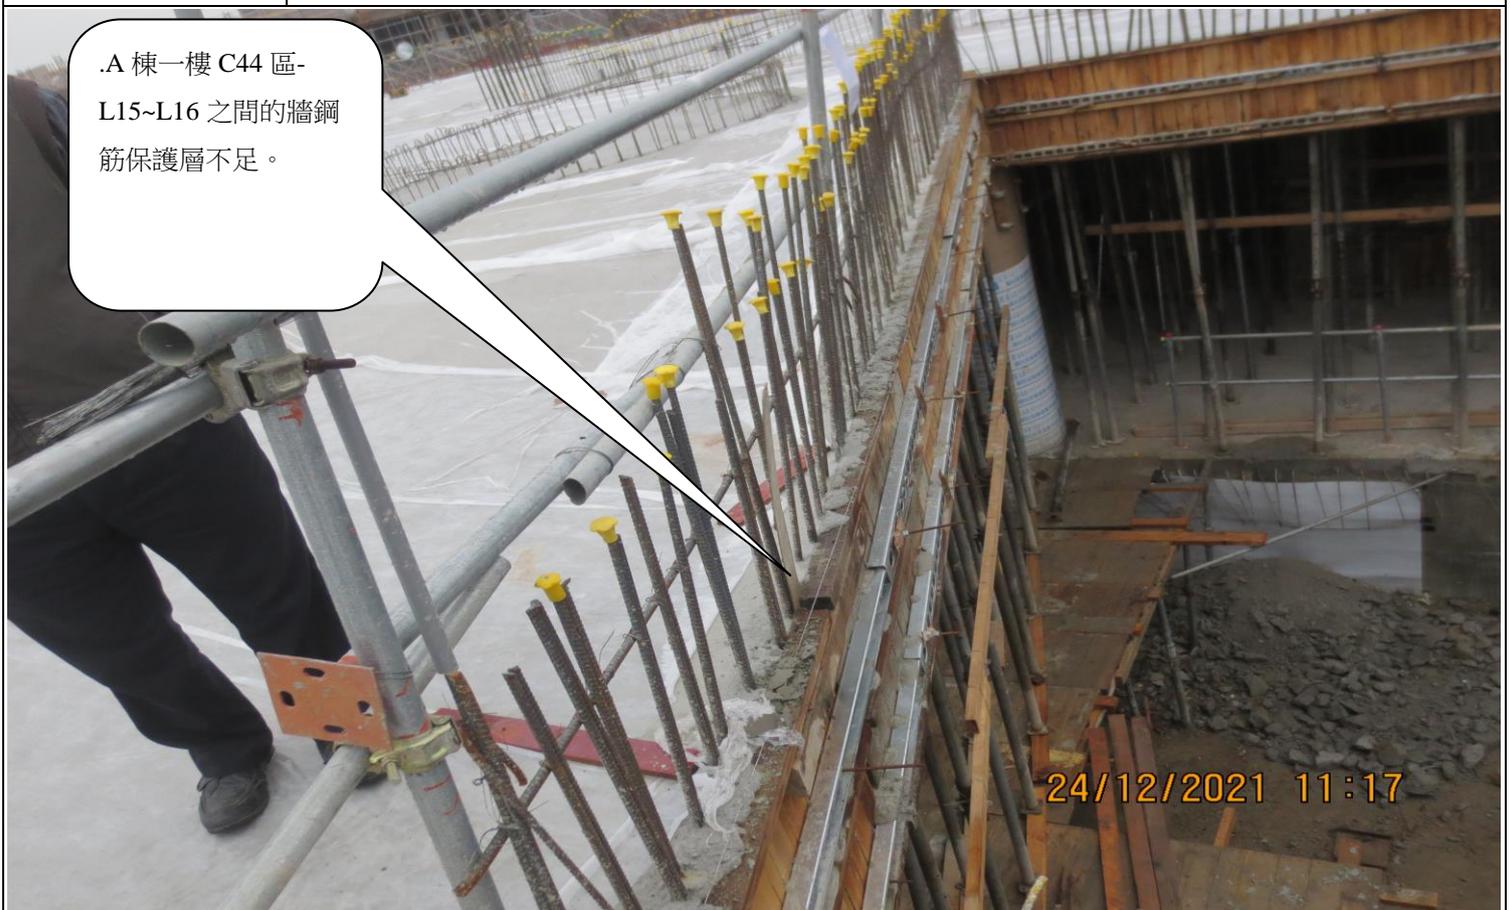

.A 棟一樓 C44 區-  
L15~L16 之間的牆鋼  
筋保護層不足。


說明

.A 棟一樓 C44 區- L15~L16 之間的牆鋼筋保護層不足。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.24

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程

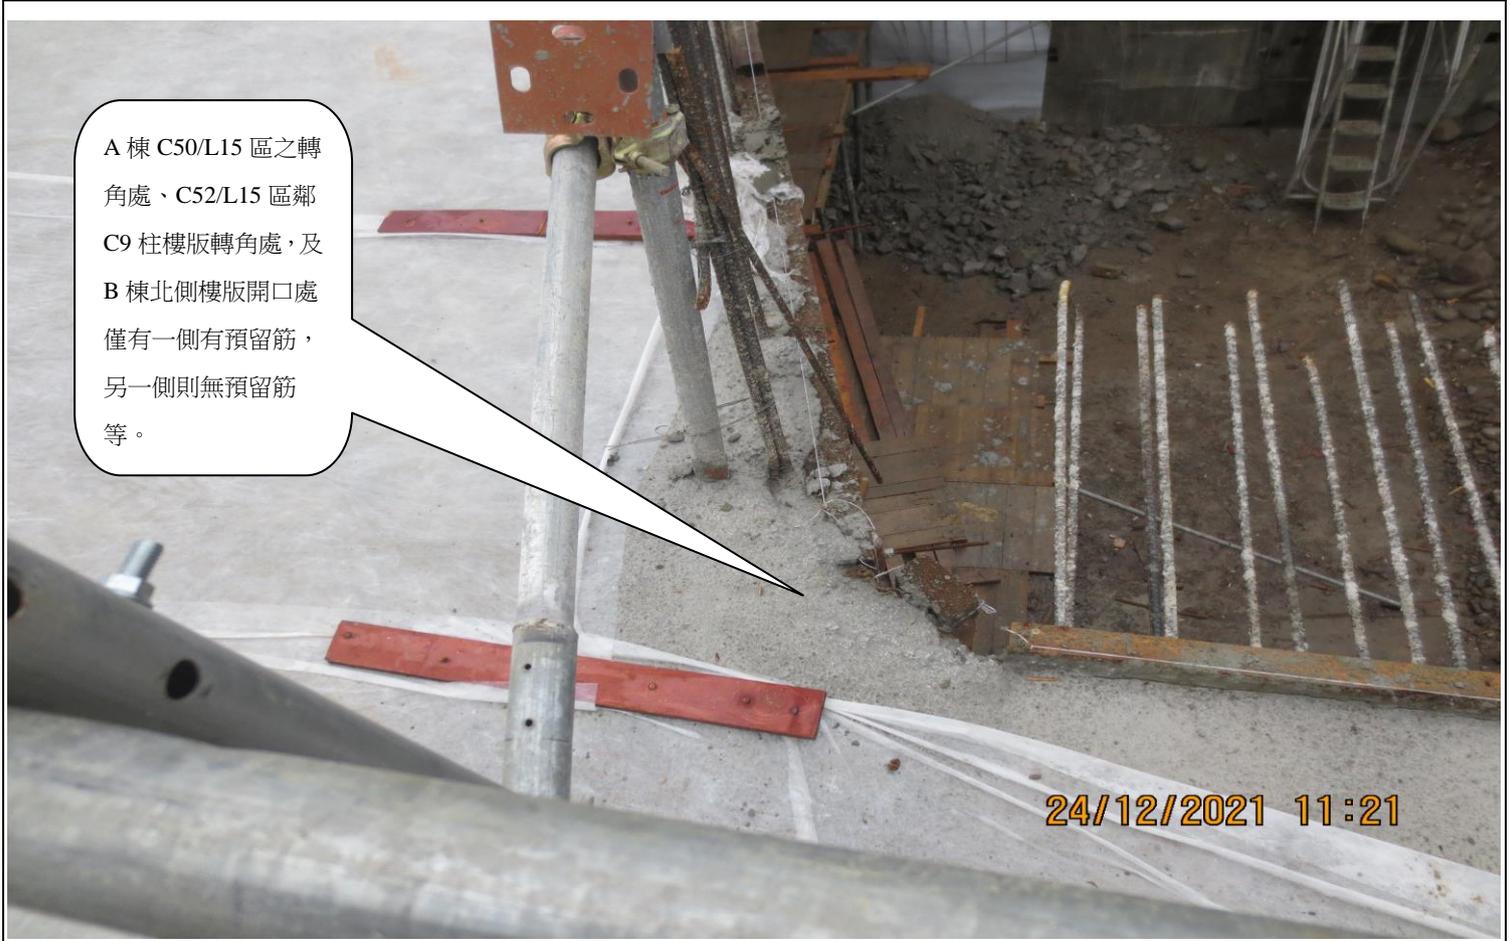

## 說明

部分樓版預留筋有不足情形，包括 A 棟 C50/L15 區之轉角處、C52/L15 區鄰 C9 柱樓版轉角處，及 B 棟北側樓版開口處僅有一側有預留筋，另一側則無預留筋等。



## 說明

A 棟一樓方柱 C46 之 C22 號內柱之垂直主筋籠放樣目視有偏斜情形。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.24

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程



說明

上下扶梯之上端進口墊板，於行走方向之長度不足且墊板未充分固定。




說明

有一處混凝土樓梯階之寬度不符合設計寬度。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.24

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程

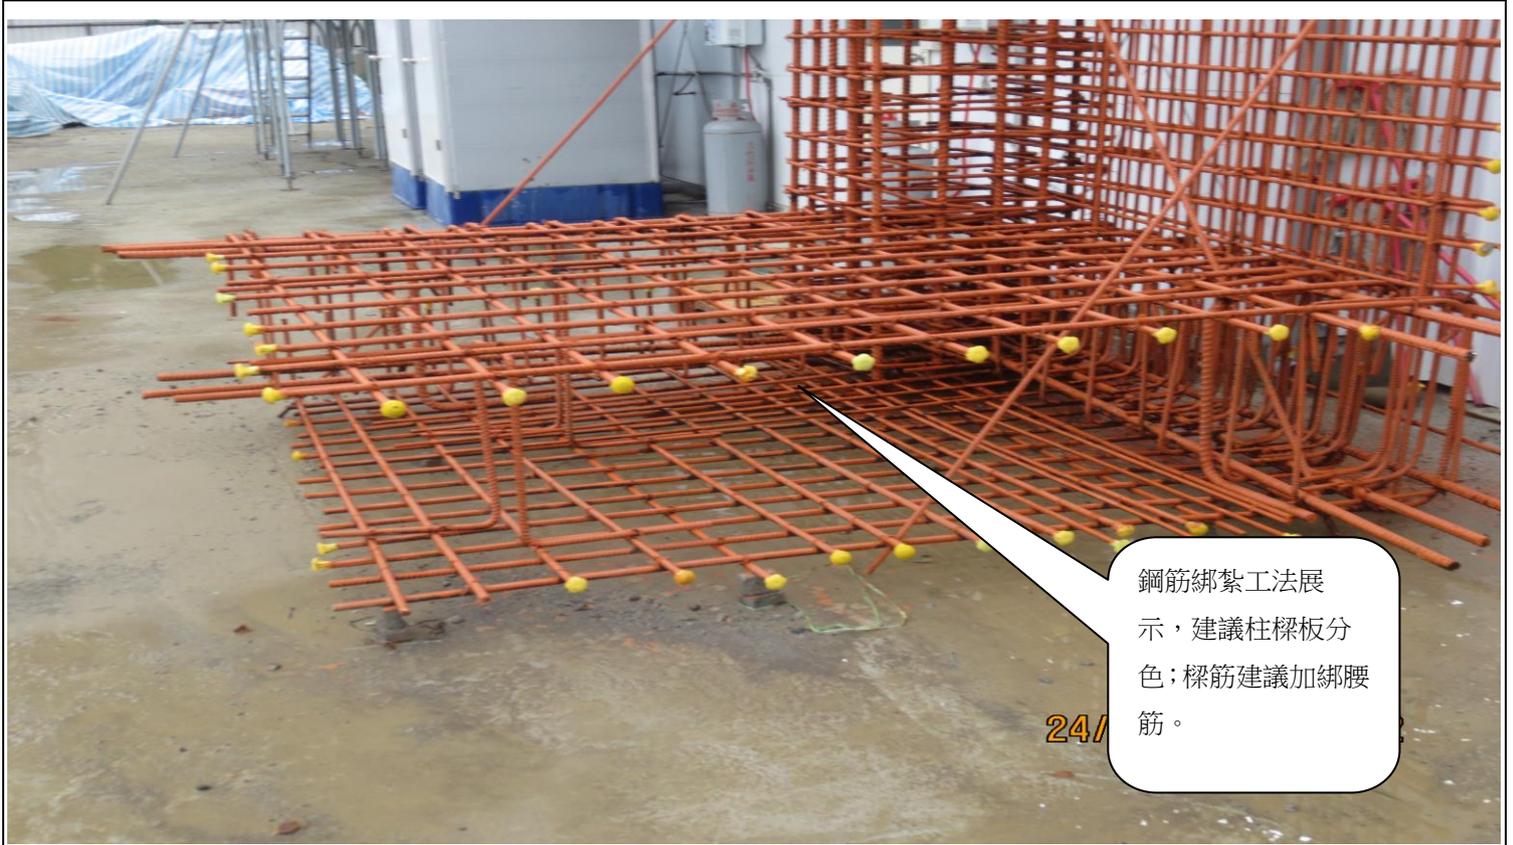

鋼筋綁紮工法展示，建議柱樑板分色；樑筋建議加綁腰筋。

說明

鋼筋綁紮工法展示，建議柱樑板分色；樑筋建議加綁腰筋。



鋼管拼接，部分未以八字扣施作，請再全面檢視；另底架拼接點至少二處。


說明

鋼管拼接，部分未以八字扣施作，請再全面檢視；另底架拼接點至少二處。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.24

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程

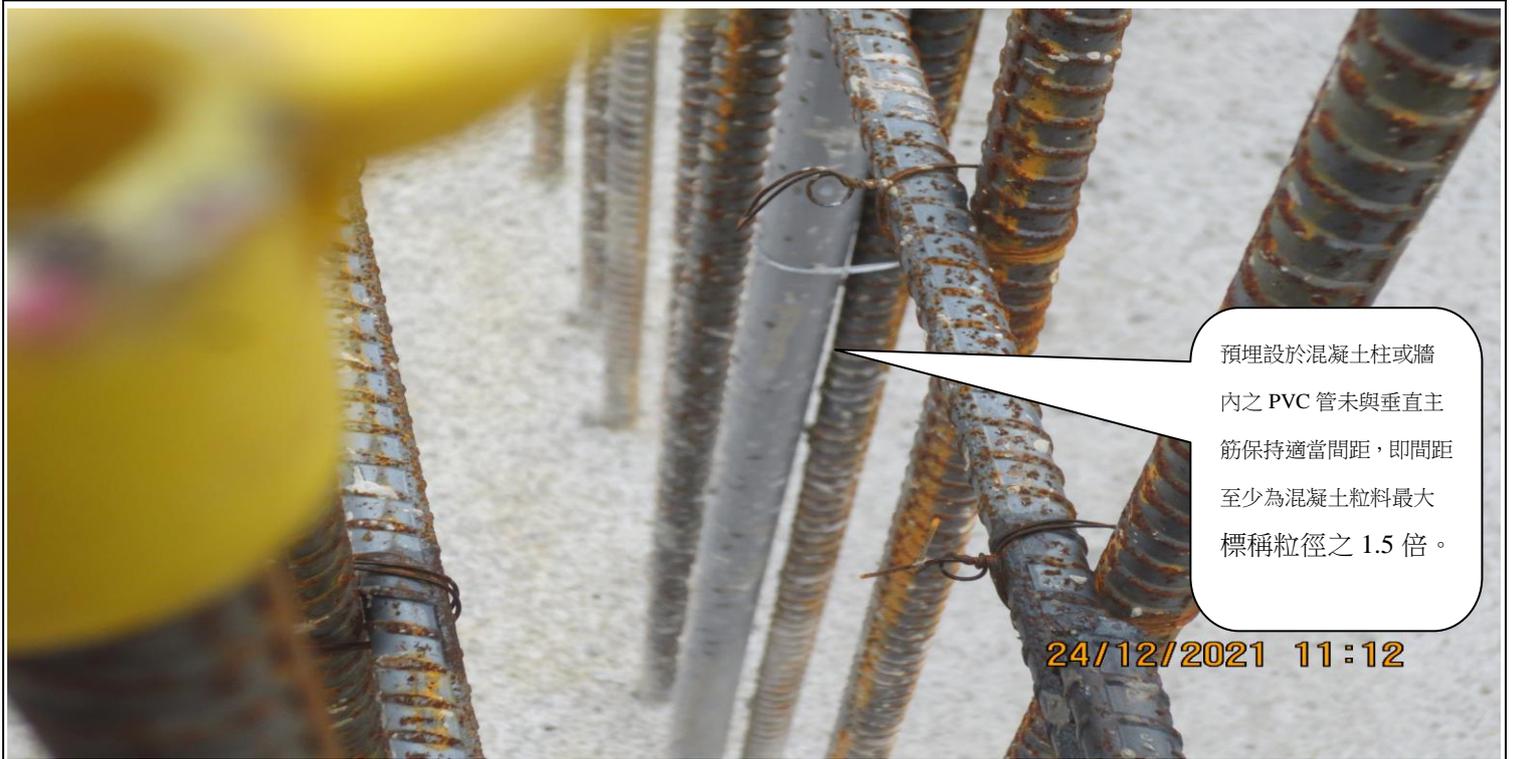

預埋設於混凝土柱或牆內之 PVC 管未與垂直主筋保持適當間距，即間距至少為混凝土粒料最大標稱粒徑之 1.5 倍。

24/12/2021 11:12

說明

預埋設於混凝土柱或牆內之 PVC 管未與垂直主筋保持適當間距，即間距至少為混凝土粒料最大標稱粒徑之 1.5 倍。



模板施工窗台或開口，未預留灌漿孔，易導致灌漿量不足。

說明

模板施工窗台或開口，未預留灌漿孔，易導致灌漿量不足。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.24

工程名稱：竹北市勝利國中校舍興建工程



說明

給排水預留管路，未設管帽覆蓋，易遭堵塞。



說明

部分樓板之板筋，保護層有不足情形，請再檢視。