

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程



說明	人行道鋪設不合規範部分基底施工不佳，部分地磚與地磚間密合縫隙過大且不對稱（直線未對齊）。
----	--



說明	工程告示牌之格式及內容為舊版，請更新（如無空污編號等）。
----	------------------------------

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程



說明	. 工地現場材料任意堆置於路旁，有影響交通疑慮。
----	--------------------------



說明	不合格材料堆置區，未設置不合格品標示區且應立即運離工地。
----	------------------------------

### 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程



說明

重直格柵進水孔與既有水溝之銜接應以方型洩水槽，更有利於排水及清淤作業。

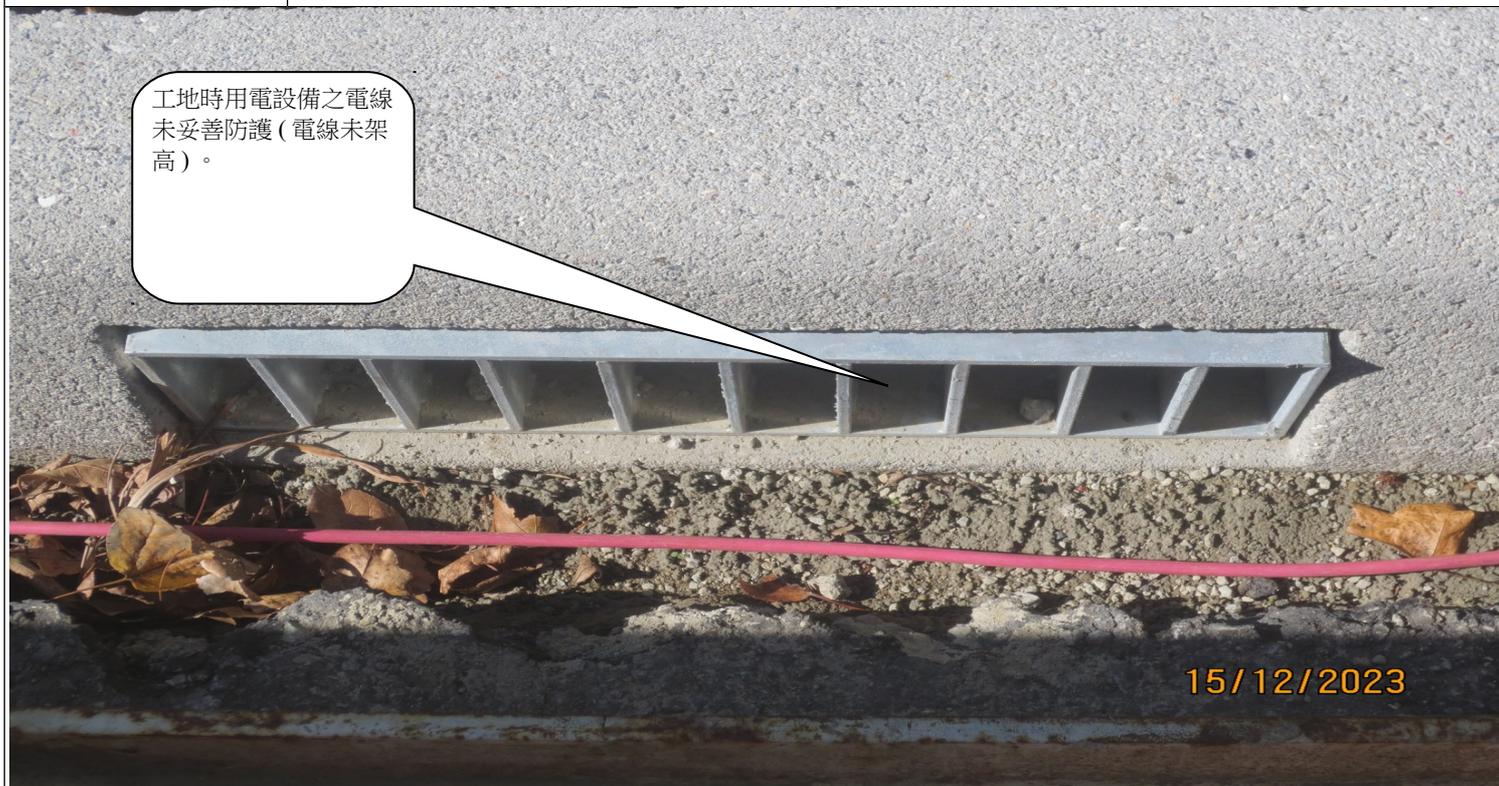

說明

工地時用電設備之電線未妥善防護(電線未架高)。

拍攝日期：112.12.15

工程名稱：竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程



說明

垂直格柵進水孔與既有路緣石銜接之隔柵欄未垂直密合，請加以改善。



說明

工區起終點交通警示設施不足(無連桿)，並應加強道路進入工區前之交通警示標誌及設置前後漸變段設施。