


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案

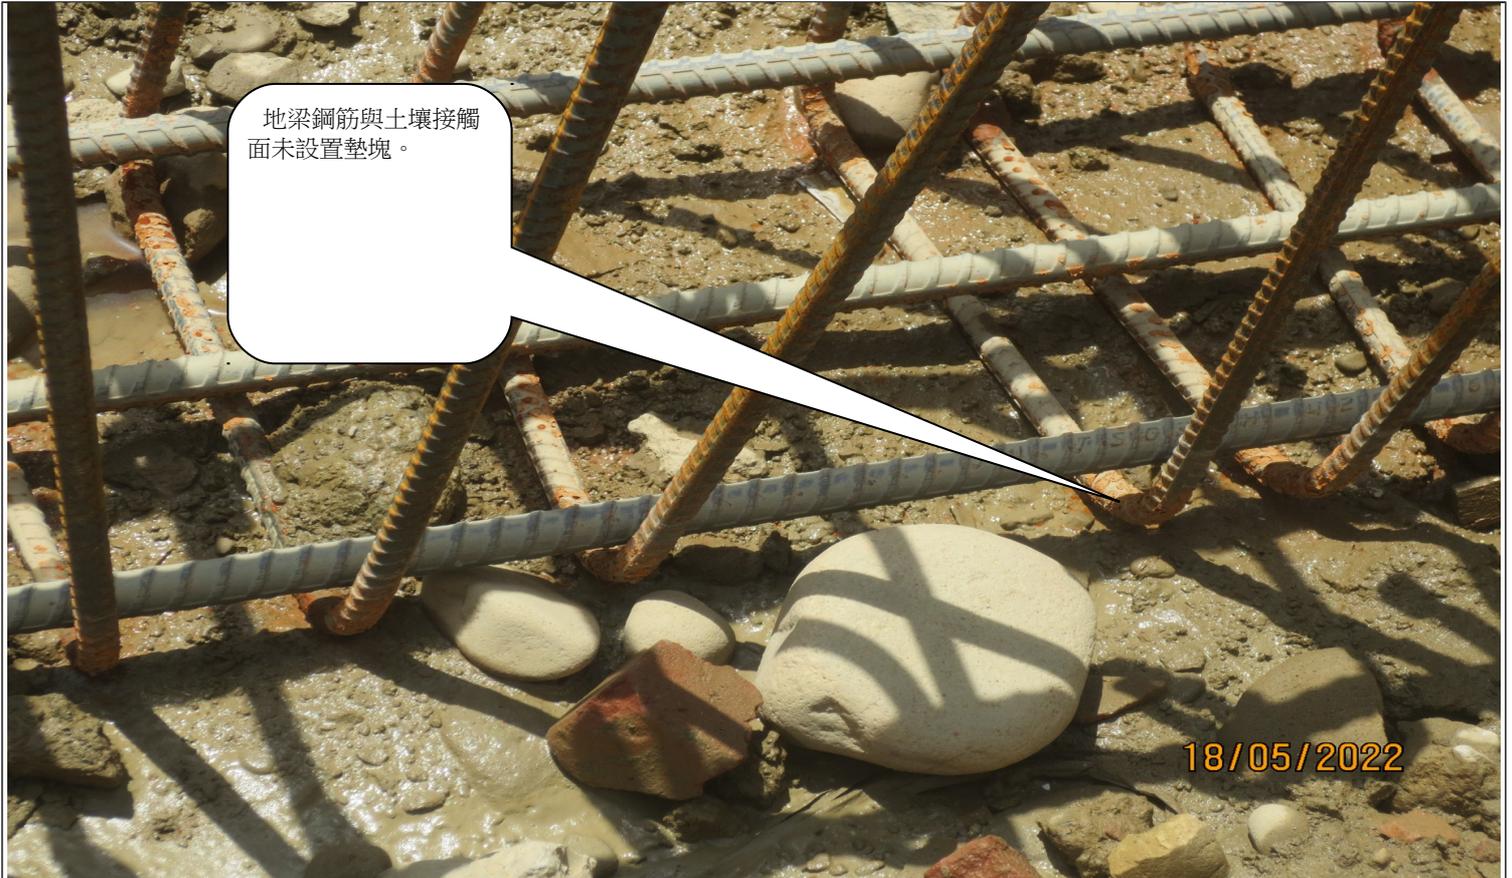

說明

地梁鋼筋與土壤接觸面未設置墊塊。




說明

室外設備有幾處產生金屬鏽蝕現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案

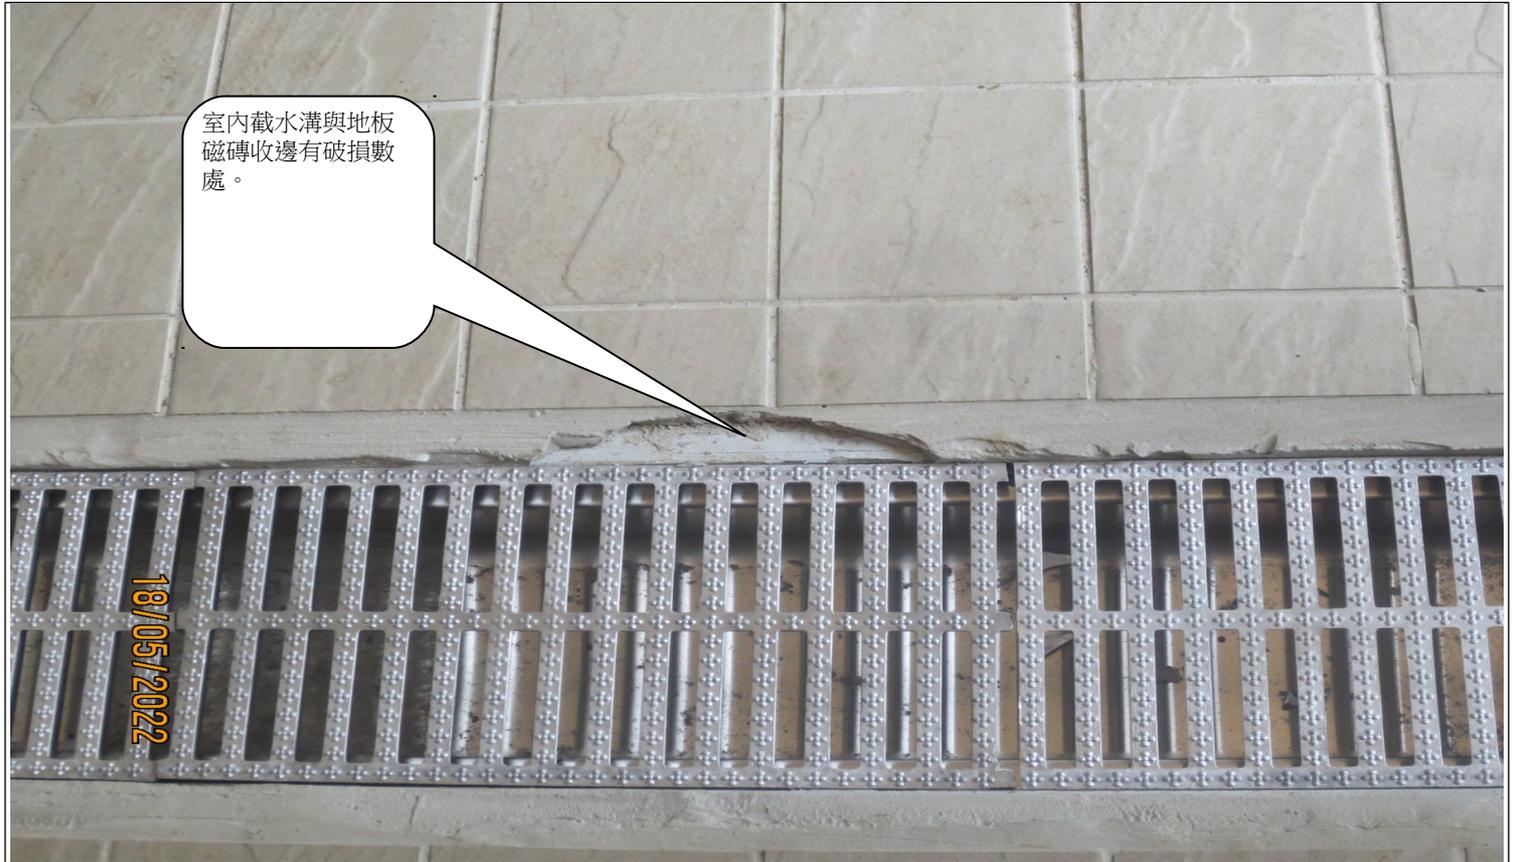

說明

室內截水溝與地板磁磚收邊有破損數處。



說明

用餐室鋼柱上方之梁承座處有洞請修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案



說明	預鑄排水溝接合處縫隙過大，部分表面有破損現象，鍍鋅隔柵板一處變形。		
工程名稱 (Project Name)	鳳岡國中擴建中央廚房工程案		
監造單位 (Construction Supervisor)	極曉筑建築師事務所	設計單位 (Designet)	極曉筑建築師事務所
施工廠商 (Contractor)	鑫溢營造股份有限公司	工程概要 (project Descriptions)	廚房設備更新
工程日期 (Construction Period)	民國 111 年 03 月 01 日至 111 年 07 月 08 日 (01/03/2022~08/07/2022)		
工程負責人 (Person in Charge)	彭挺森	電話 (TEL)	0976-47819
	陳侑詮		03-5560368
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line & Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
經費來源 (Budgetary sources)	1.中央：_____ (千元) (Unit:NT\$1,000) 2.地方：15,000 (千元) (Unit:NT\$1,000) 新竹縣政府	政風單位 (Government Ethics Department) 03-5773311 歡迎使用全民督工行動版通報網頁	
重要公告事項 (Notice)	1. __年(Yr) __月(M) __日(D) : 空污管制編號:0111012-034-1 2. __年(Yr) __月(M) __日(D) : 		
	18/05/2022		
說明	工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植。		

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案



廚房截水溝與格柵板收邊有高差，建議請檢討以免造成後續人員使用上之危險。

18/05/2022

說明

廚房截水溝與格柵板收邊有高差，建議請檢討以免造成後續人員使用上之危險。



廚房排油煙機於臨窗處是否少一根拉桿支座，請檢討。

18/05/2022

說明

廚房排油煙機於臨窗處是否少一根拉桿支座，請檢討。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18



施工造成既有圍牆破損，請於完工前修補

說明

施工造成既有圍牆破損，請於完工前修補



風雨走廊上方既有外露電線建議加強保護並整理重新佈設。

說明

風雨走廊上方既有外露電線建議加強保護並整理重新佈設。