

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.19.

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興村集會所活動中心興建工程



混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。

19/04/2023

說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。



混凝土表面殘留雜物未清理，如：鐵絲、鐵件、夾板。

19/04/2023


說明

混凝土表面殘留雜物未清理，如：鐵絲、鐵件、夾板。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.19

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興村集會所活動中心興建工程

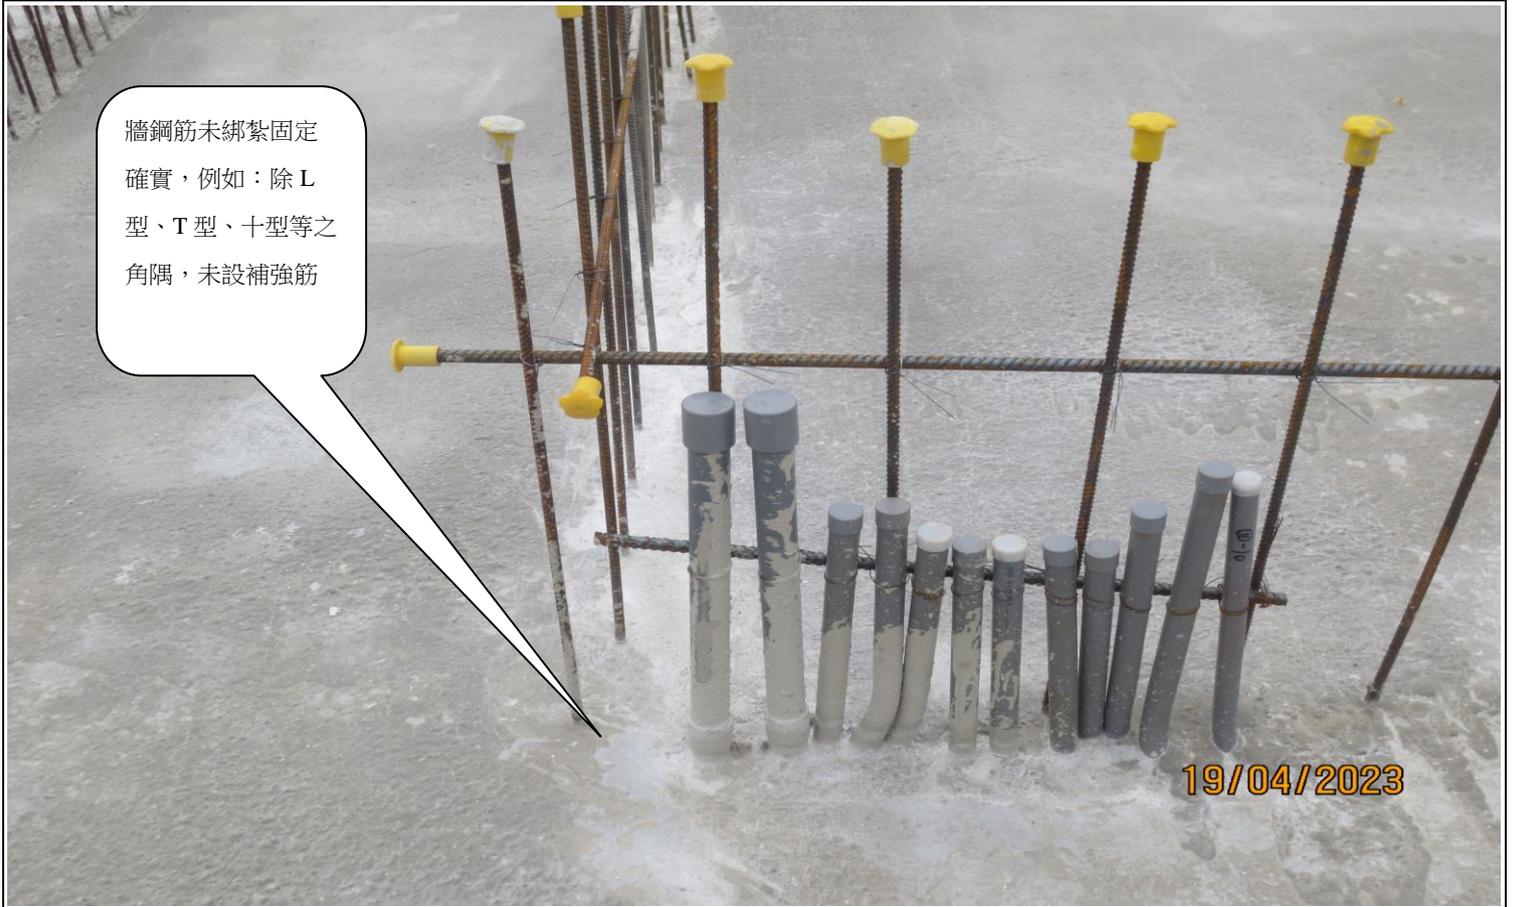


牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：除 L 型、T 型、十型等之角隅，未設補強筋

19/04/2023

說明

牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：除 L 型、T 型、十型等之角隅，未設補強筋

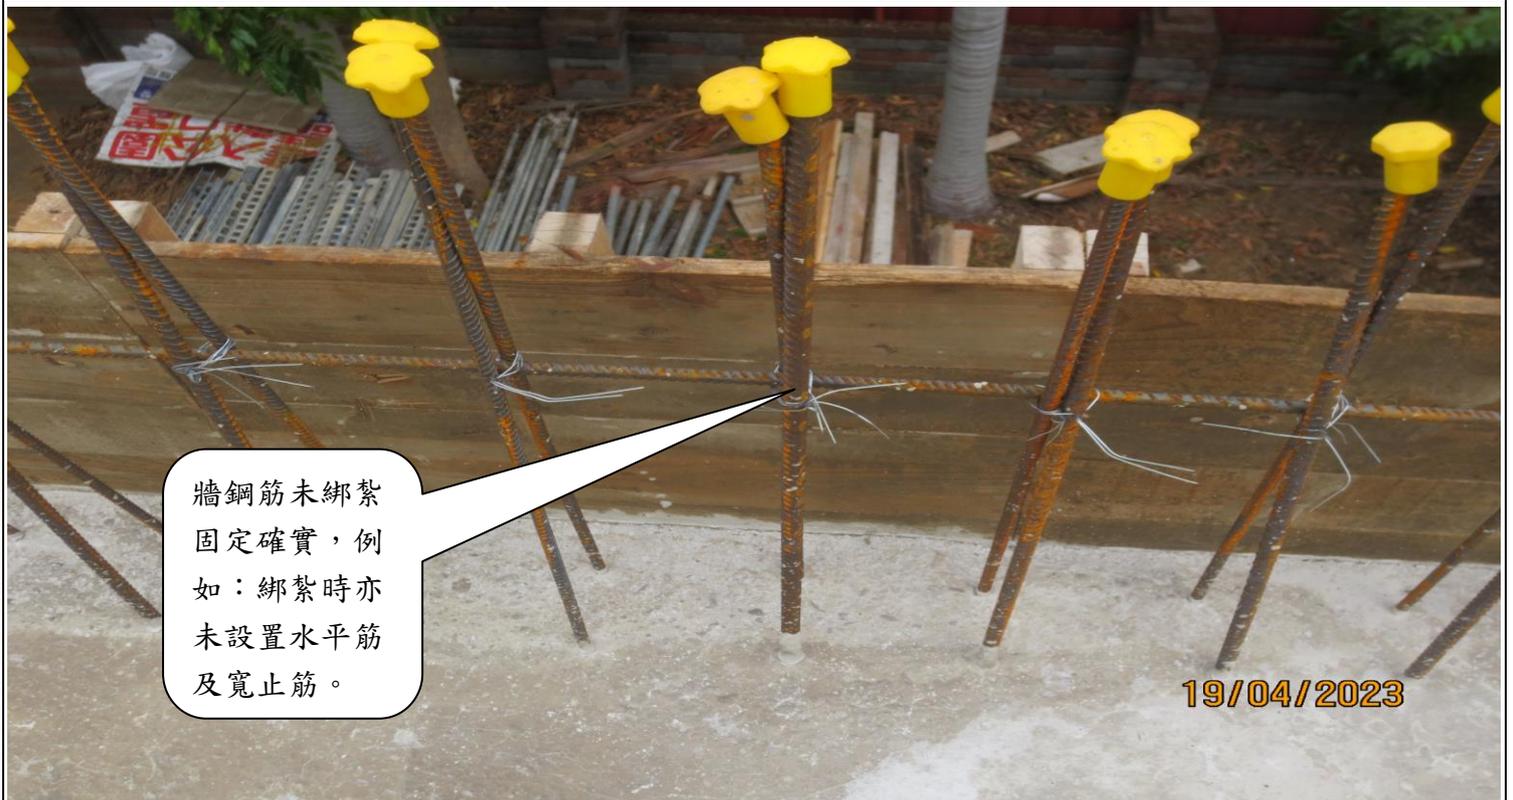

牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：綁紮時亦未設置水平筋及寬止筋。

19/04/2023

說明

牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：綁紮時亦未設置水平筋及寬止筋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.19

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興村集會所活動中心興建工程



模板支撐格柵，水平橫料長度，部分有不足情形，請再檢視。

說明

模板支撐格柵，水平橫料長度，部分有不足情形，請再檢視。



樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞，較為不穩。

說明

樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞，較為不穩。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.19


工程名稱：新竹縣湖口鄉中興村集會所活動中心興建工程



. 管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。

19/04/2023

說明	. 管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。
----	---------------------------

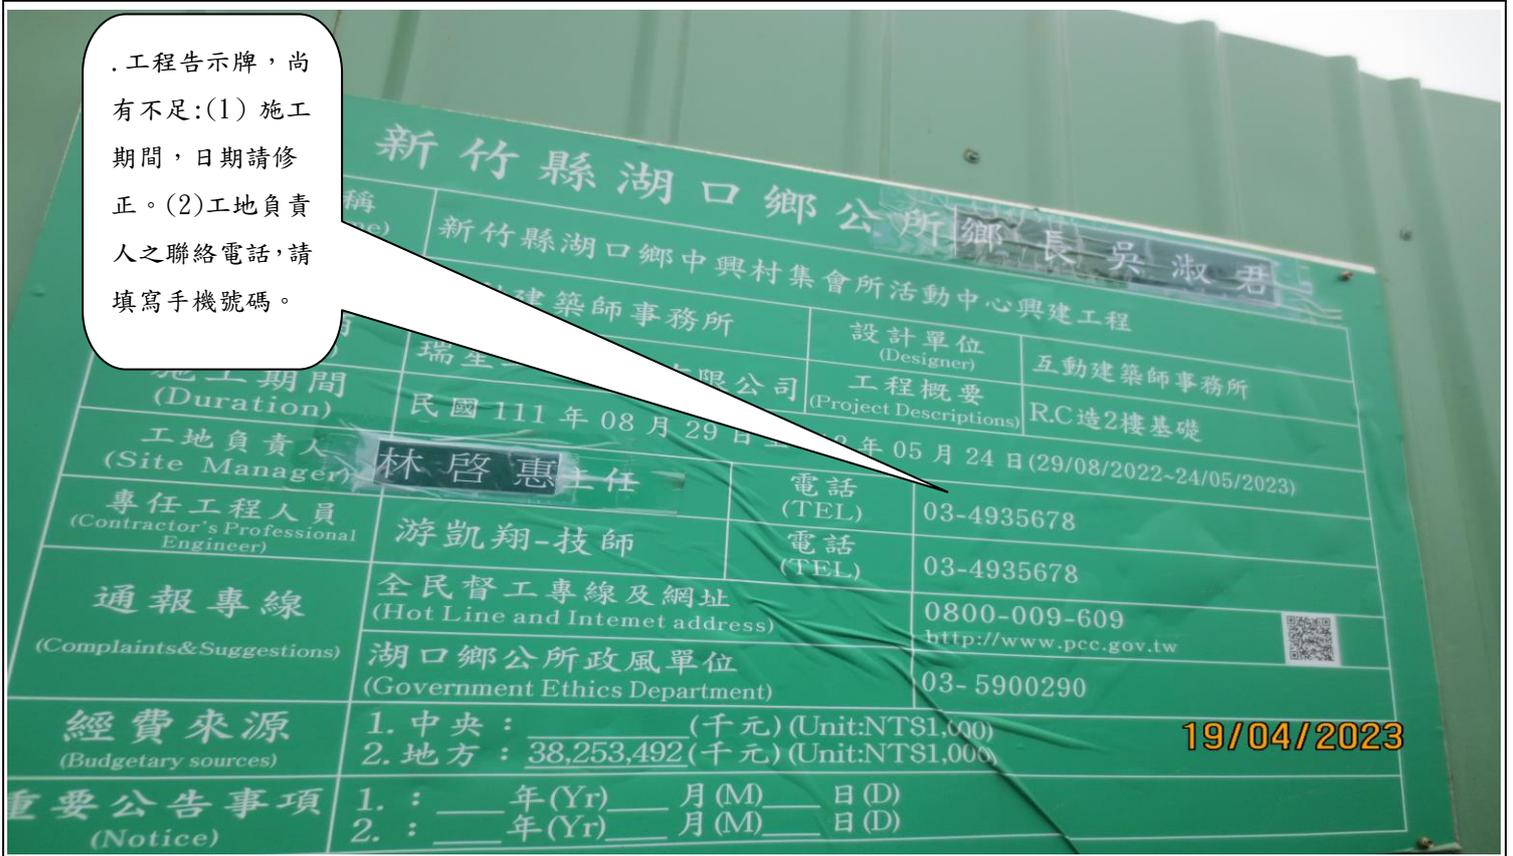

. 工程告示牌，尚有不足：(1) 施工期間，日期請修正。(2) 工地負責人之聯絡電話，請填寫手機號碼。

<p>新竹縣湖口鄉公所鄉長吳淑君</p> <p>新竹縣湖口鄉中興村集會所活動中心興建工程</p>	
<p>設計單位 (Designer)</p> <p>瑞生建築師事務所</p>	<p>互動建築師事務所</p>
<p>工程概要 (Project Descriptions)</p> <p>民國111年08月29日至112年05月24日 (29/08/2022~24/05/2023)</p>	<p>R.C造2樓基礎</p>
<p>工地負責人 (Site Manager)</p> <p>林啓惠主任</p>	<p>電話 (TEL)</p> <p>03-4935678</p>
<p>專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)</p> <p>游凱翔-技師</p>	<p>電話 (TEL)</p> <p>03-4935678</p>
<p>通報專線 (Complaints & Suggestions)</p> <p>全民督工專線及網址 (Hot Line and Internet address)</p> <p>湖口鄉公所政風單位 (Government Ethics Department)</p>	<p>0800-009-609</p> <p>http://www.pcc.gov.tw</p> <p>03-5900290</p>
<p>經費來源 (Budgetary sources)</p> <p>1. 中央：_____ (千元) (Unit:NT\$1,000)</p> <p>2. 地方：38,253,492 (千元) (Unit:NT\$1,000)</p>	<p>19/04/2023</p>
<p>重要公告事項 (Notice)</p> <p>1. : ____年(Yr) ____月(M) ____日(D)</p> <p>2. : ____年(Yr) ____月(M) ____日(D)</p>	

說明	工程告示牌，尚有不足：(1) 施工期間，日期請修正。(2) 工地負責人之聯絡電話，請填寫手機號碼。
----	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.19

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興村集會所活動中心興建工程



說明	現場使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。。
----	-------------------------------------



說明	. 開挖之廢棄土，堆置現場未清理，有礙環境衛生。
----	--------------------------