

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.12

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛路、杞林路及興農街道路提升改善工程



說明

仁愛路機車停車格有電桿未遷移處，部份 AC 未確實夯實(有不平整現象)，請沿路檢視改善。



說明

人孔蓋周邊 AC 鋪面龜裂情形(杞林路)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.12

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛路、杞林路及興農街道路提升改善工程



交通標線畫設部份
垂流、不均勻及不
完整等情況。

說明

交通標線畫設部份垂流、不均勻及不完整等情況。



說明

交通標線畫設部份垂流、不均勻及不完整等情況。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.12

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛路、杞林路及興農街道路提升改善工程



說明

道路路面 AC 面層與周邊原有設施界面未整齊規劃



說明

銜接界面不佳，周邊部份長草。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.12

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛路、杞林路及興農街道路提升改善工程



說明

未清除乾淨，電力及電信箱邊銜接處且 AC 鋪設不完整(仁愛路)。




說明

部份瀝青阻礙鍍鋅格柵板排水及黏層沾污人手孔蓋板等。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.12

工程名稱：新竹縣竹東鎮仁愛路、杞林路及興農街道路提升改善工程

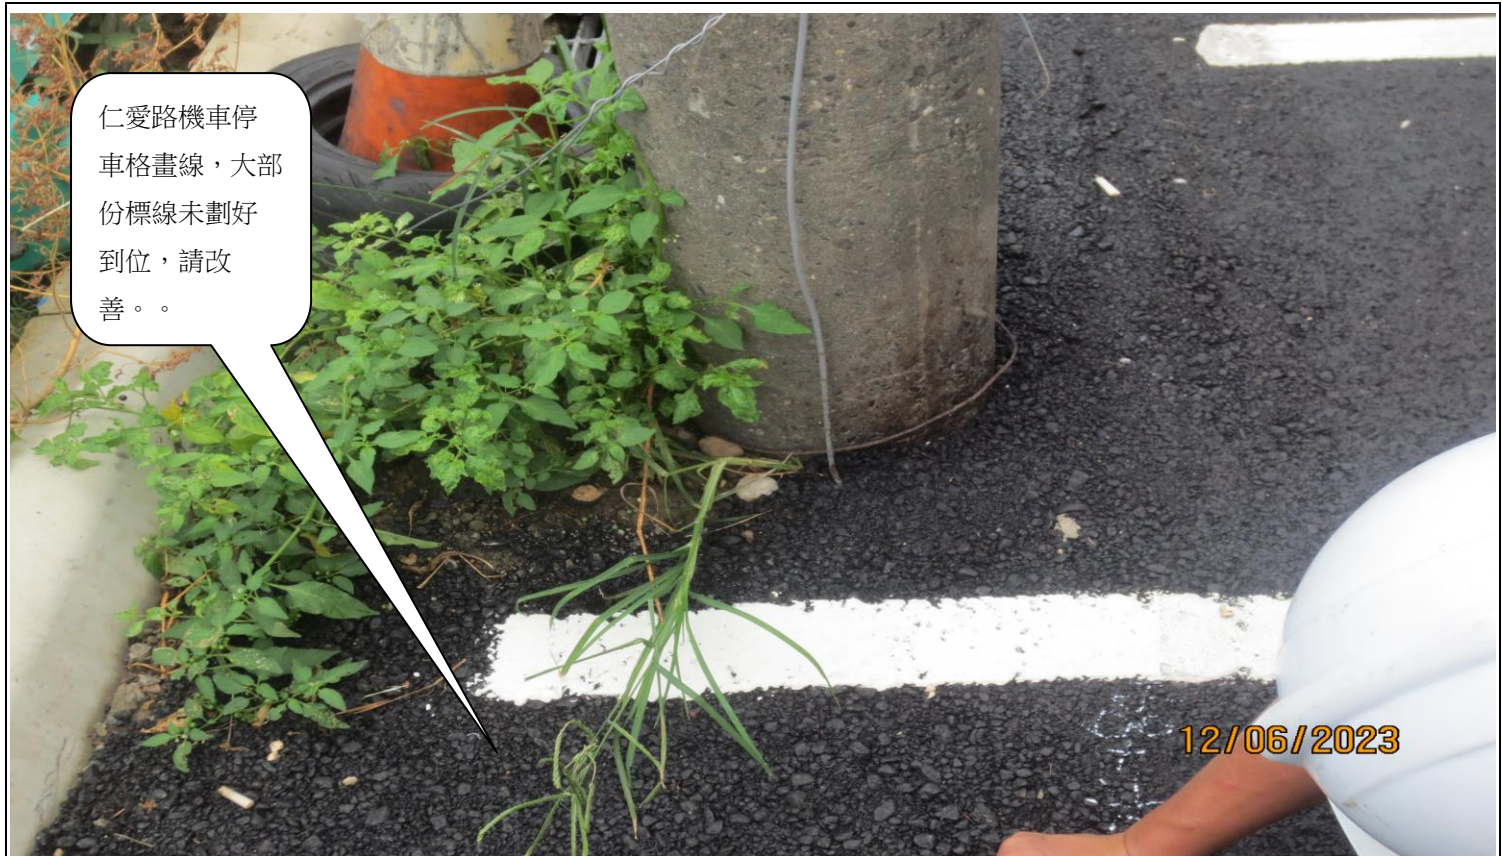

說明

仁愛路機車停車格畫線，大部份標線未劃好到位，請改善。



說明

仁愛路路側電力桿等應遷移後再鋪設路面，避免該處路面不平整且路緣石側壓實度請再檢視。