

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.23

工程名稱：北埔鄉南坑村3鄰道路災害復建等兩件工程



工區二混凝土擋土牆
0K+012 完成面局部
孔洞、冷縫、蜂窩產
生。

23/11/2023

說明

工區二混凝土擋土牆 0K+012 完成面局部孔洞、冷縫、蜂窩產生。



工區一混凝土地坪
澆置表面少量裂縫
產生。

23/11/2023

說明

工區一混凝土地坪澆置表面少量裂縫產生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.23

工程名稱：北埔鄉南坑村3鄰道路災害復建等兩件工程



說明

工區二混凝土擋土牆伸縮縫局部錯位，未施作整齊且鈕澤西護欄應設置伸縮縫。



說明

工區二混凝土擋土牆伸縮縫局部錯位，未施作整齊且鈕澤西護欄應設置伸縮縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.23

工程名稱：北埔鄉南坑村 3 鄰道路災害復建等兩件工程



說明

工區二 A 段擋土牆部分洩水孔內有混凝土未清理。



說明

工區二 A 段擋土牆 0K+021 尾端上部收尾不佳。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.23

工程名稱：北埔鄉南坑村 3 鄰道路災害復建等兩件工程



說明

.W 行鋼板護欄部分螺栓未加墊片。



說明

工區一鋼板護欄混凝土基座邊角局部破損，影響美觀。


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.23

工程名稱：北埔鄉南坑村3鄰道路災害復建等兩件工程



說明	工程告示牌空污編號未填、專任工程人員未留手機、工程經費未填，不符規定。
----	-------------------------------------

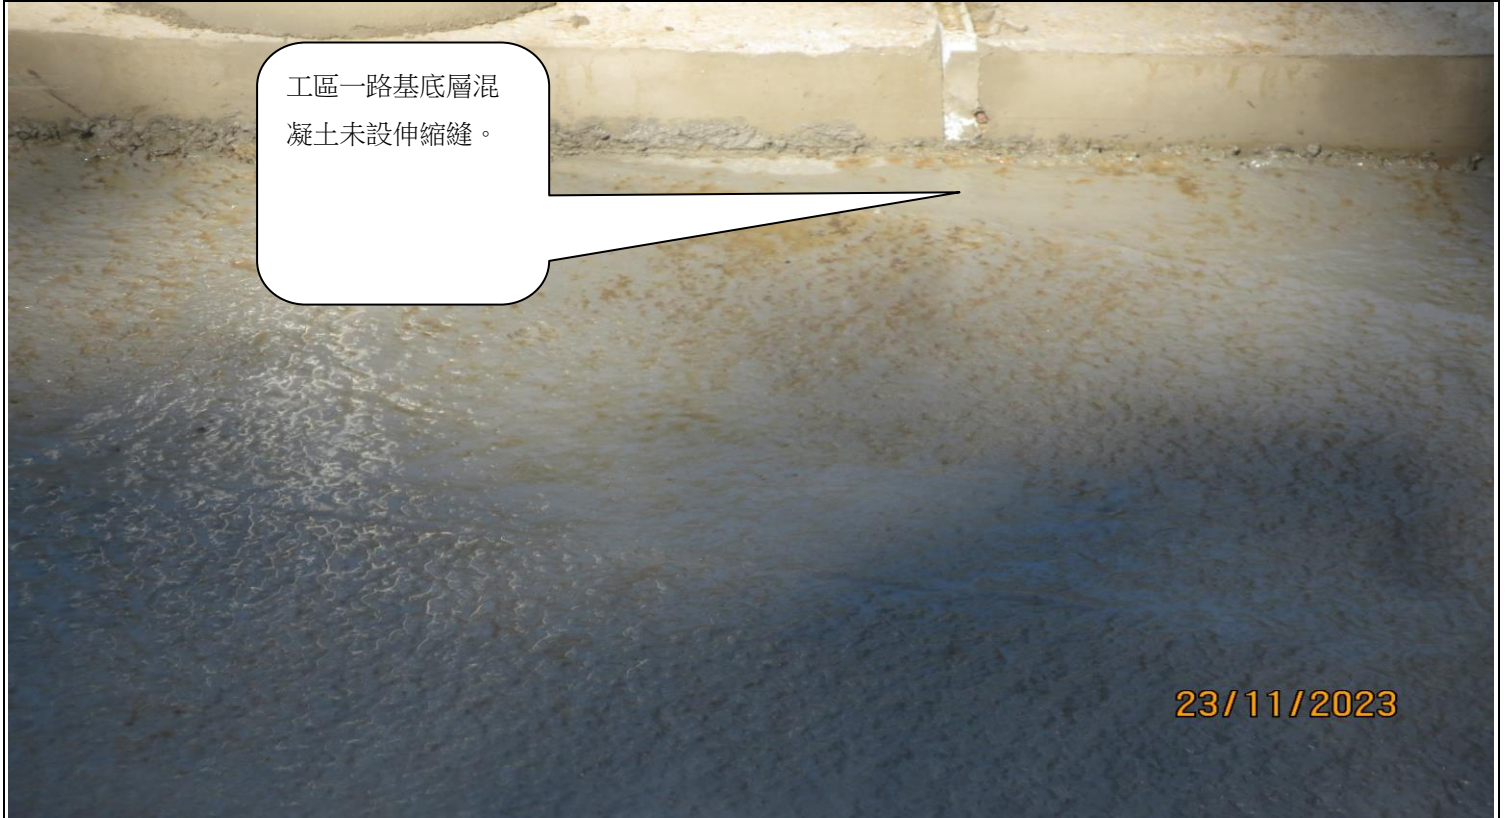

說明	工區一路基底層混凝土未設伸縮縫。
----	------------------