

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19


工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案



露台女兒牆及牆面未設泛水，不利防水層之施作；請先繪製施工大樣圖，經監造同意後再進行施作。

說明

露台女兒牆及牆面未設泛水，不利防水層之施作；請先繪製施工大樣圖，經監造同意後再進行施作。

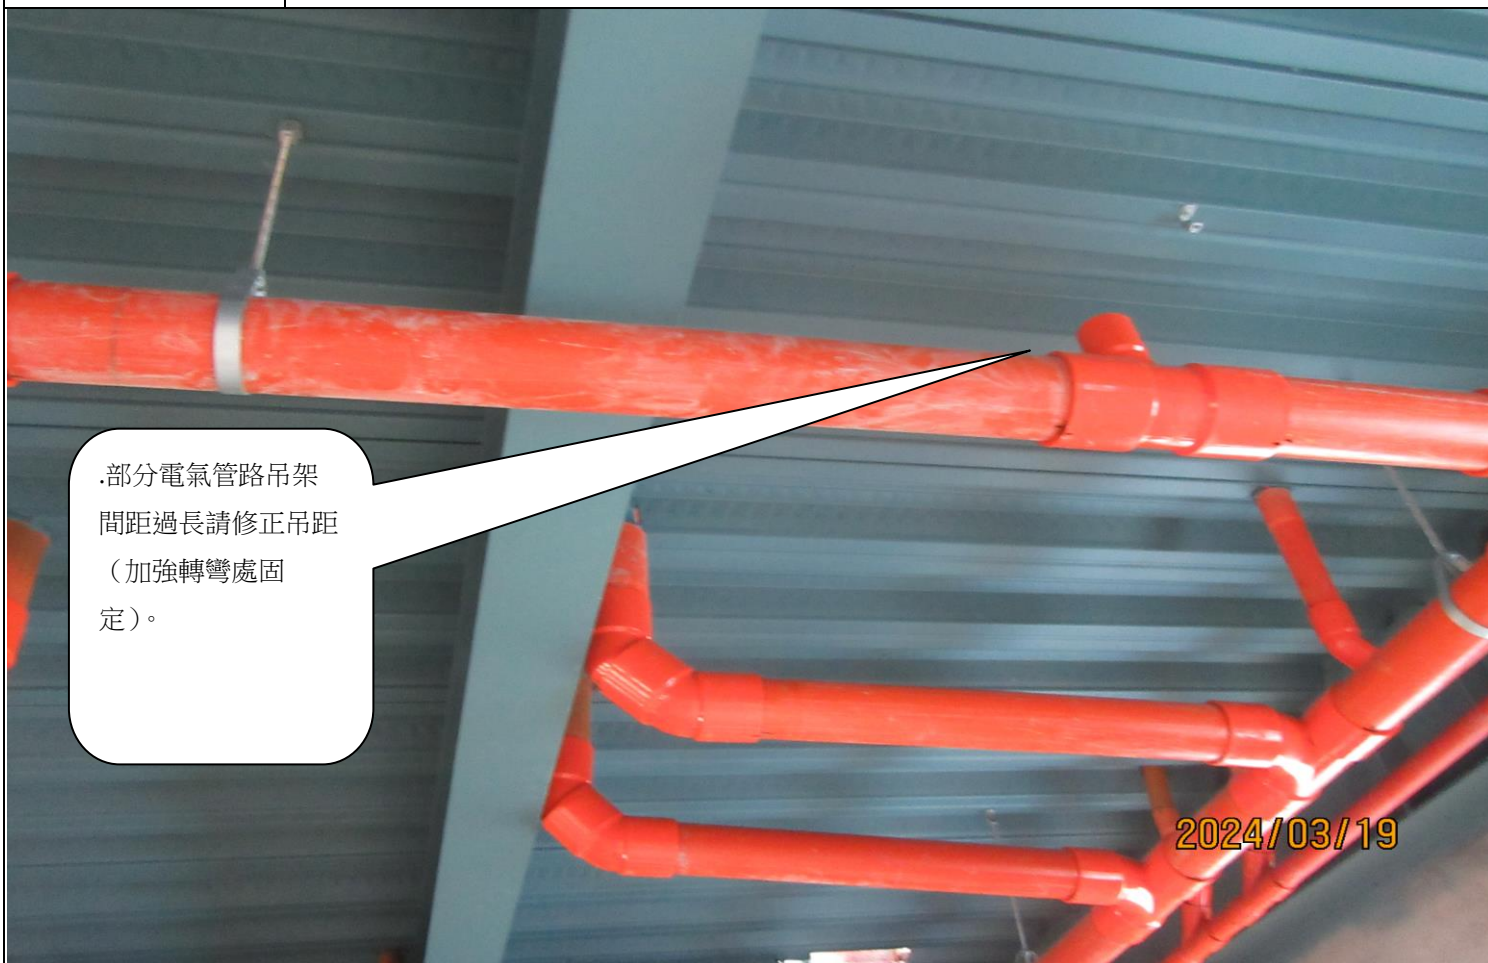

.部分電氣管路吊架間距過長請修正吊距（加強轉彎處固定）。

2024/03/19

說明

.部分電氣管路吊架間距過長請修正吊距（加強轉彎處固定）。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案

.管道內污排立管層間
未加固處理。



說明

.管道內污排立管層間未加固處理。

器具排水通氣管與
通氣立管接續處未
高於器具溢水面
15 cm 以上，部分
水平通氣管位置有
誤（應置於排水管
最末端設備前）。



說明

器具排水通氣管與通氣立管接續處未高於器具溢水面 15 cm 以上，部分水平通氣管位置有誤（應置於排水管最末端設備前）。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案

給排水預管留路，部份管口以塑膠布保護，容易脫落，請以管帽覆蓋



2024/03/19

說明

給排水預管留路，部份管口以塑膠布保護，容易脫落，請以管帽覆蓋。

.臨時電開關箱內無接地線且箱門未附鎖管控。



2024/03/19

說明

.臨時電開關箱內無接地線且箱門未附鎖管控。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案



說明

外牆鋁窗工程：(1)外牆防水層，請延伸至裡側，較完整

窗楣鋁框，未確實嵌縫，請再檢視。




說明

窗楣鋁框，未確實嵌縫，請再檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案

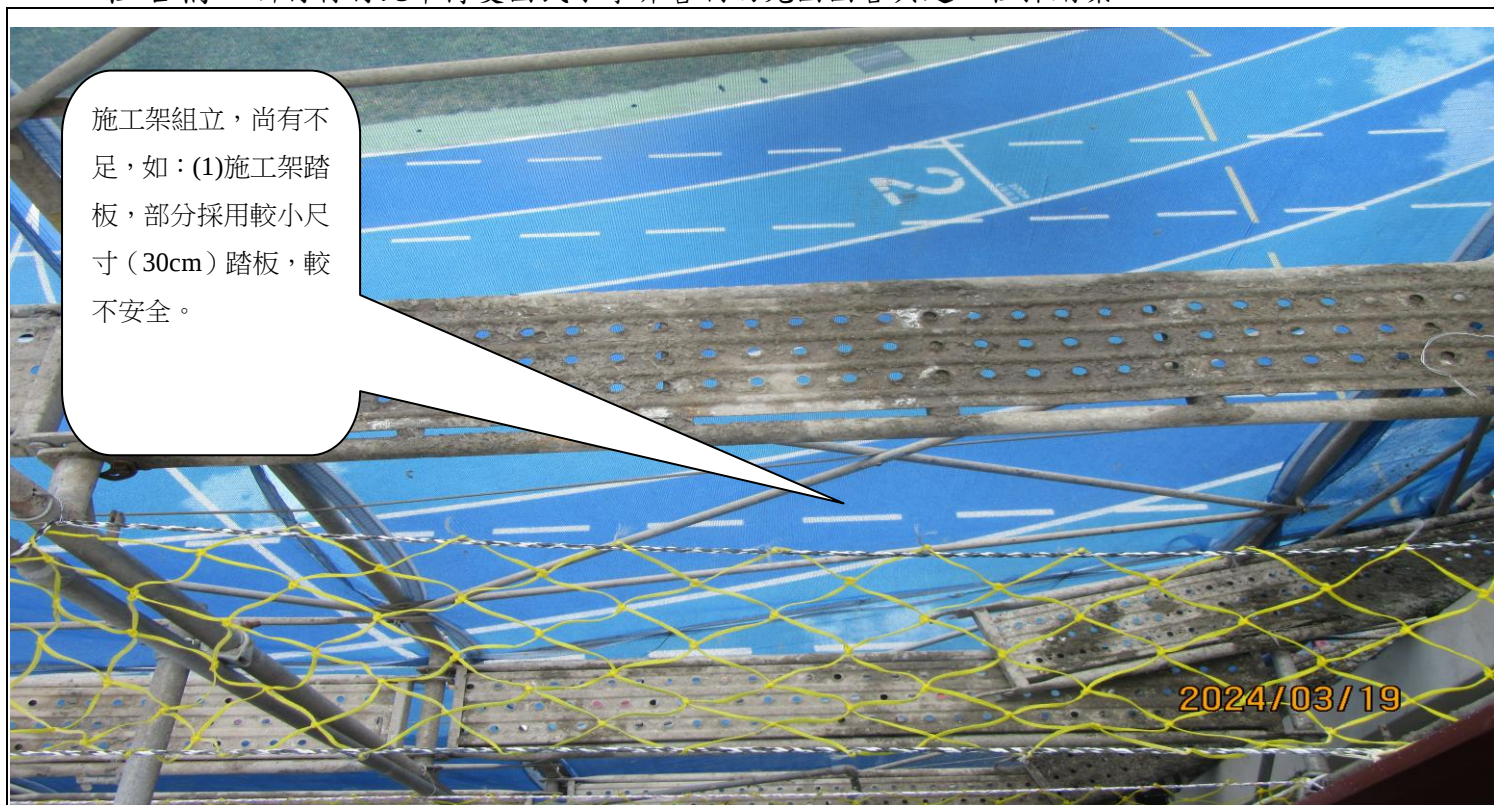

說明

施工架組立，尚有不足，如：(1)施工架踏板，部分採用較小尺寸（30cm）踏板，較不安全。

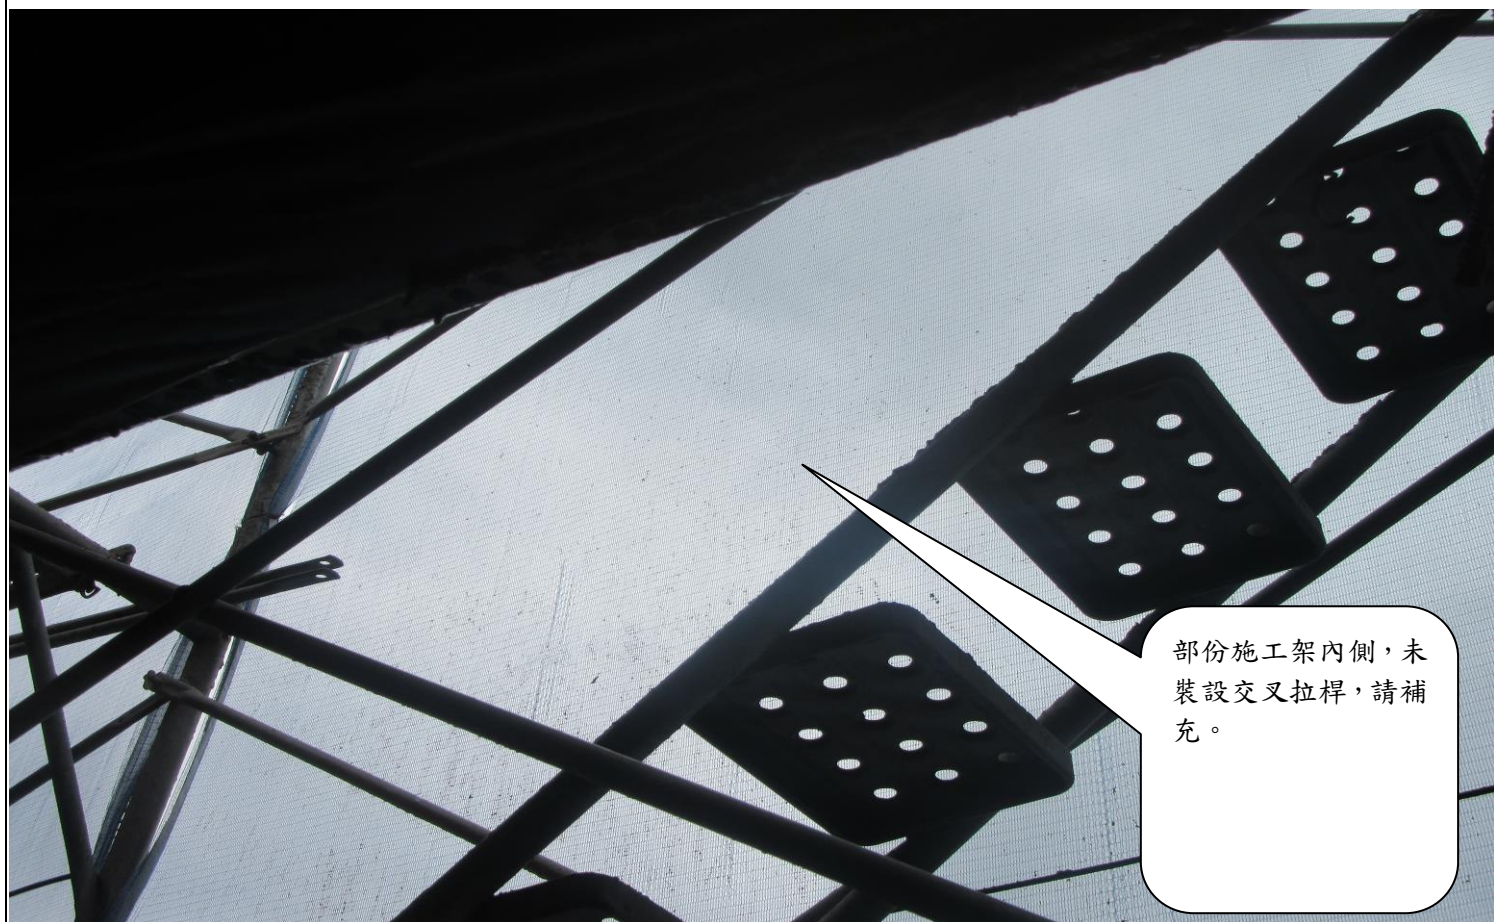

說明

部份施工架內側，未裝設交叉拉桿，請補充。


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案

	 施工架踏板銜接點，部有有漏空情形，請再檢視。
--	--

說明	施工架踏板銜接點，部有有漏空情形，請再檢視。
----	------------------------

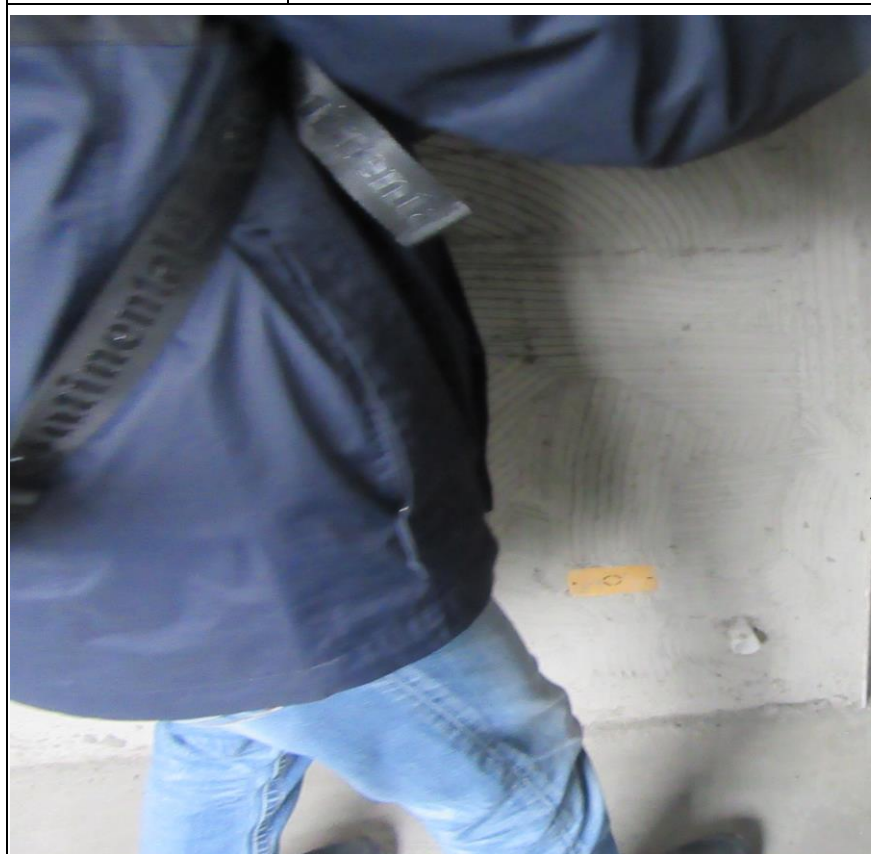	幼兒所使用空間，部分有凸出鋼柱、牆面垂直轉角，未來在裝修時請考量幼兒之使用安全。 2024/03/19
--	---

說明	幼兒所使用空間，部分有凸出鋼柱、牆面垂直轉角，未來在裝修時請考量幼兒之使用安全。
----	--