

## 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案



### 說明

露台女兒牆及牆面未設泛水，不利防水層之施作；請先繪製施工大樣圖，經監造同意後再進行施作。

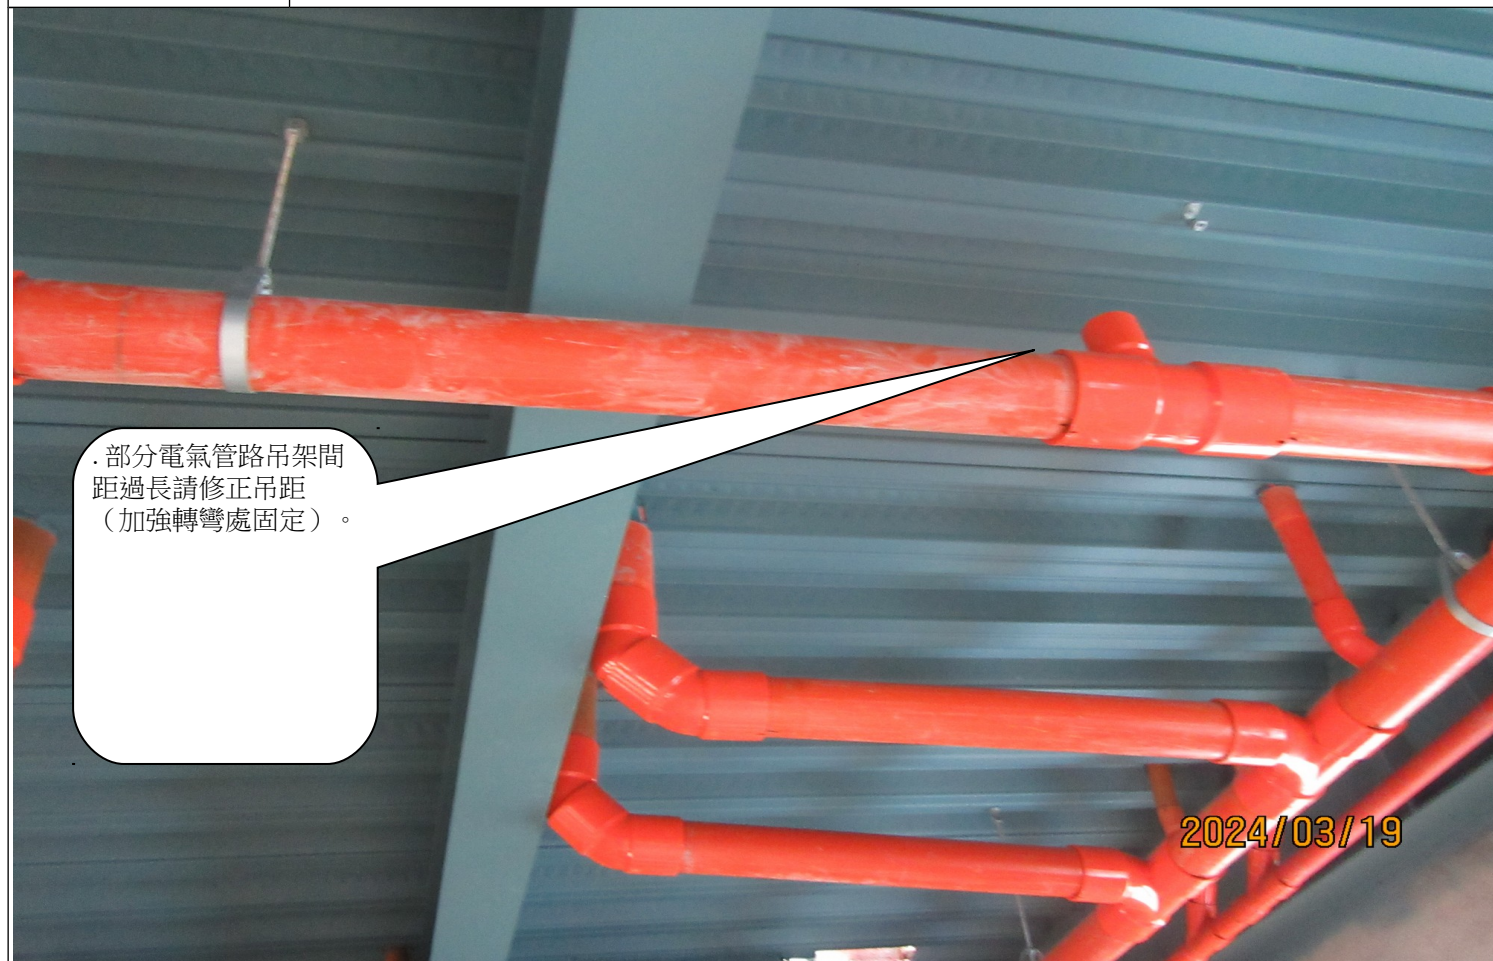

### 說明

部分電氣管路吊架間距過長請修正吊距（加強轉彎處固定）。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案

· 管道內污排立管層間未加固處理。



說明

· 管道內污排立管層間未加固處理。

器具排水通氣管與通氣立管接續處未高於器具溢水面 15 cm 以上，部分水平通氣管位置有誤（應置於排水管最末端設備前）。





## 說明

器具排水通氣管與通氣立管接續處未高於器具溢水面 15cm 以上，部分水平通氣管位置有誤（應置於排水管最末端設備前）。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案

給排水預管留路，  
部份管口以塑膠布  
保護，容易脫落，  
請以管帽覆蓋。




2024/03/19

## 說明

給排水預管留路，部份管口以塑膠布保護，容易脫落，請以管帽覆蓋。

．臨時電開關箱內無  
接地線且箱門未附鎖  
管控。

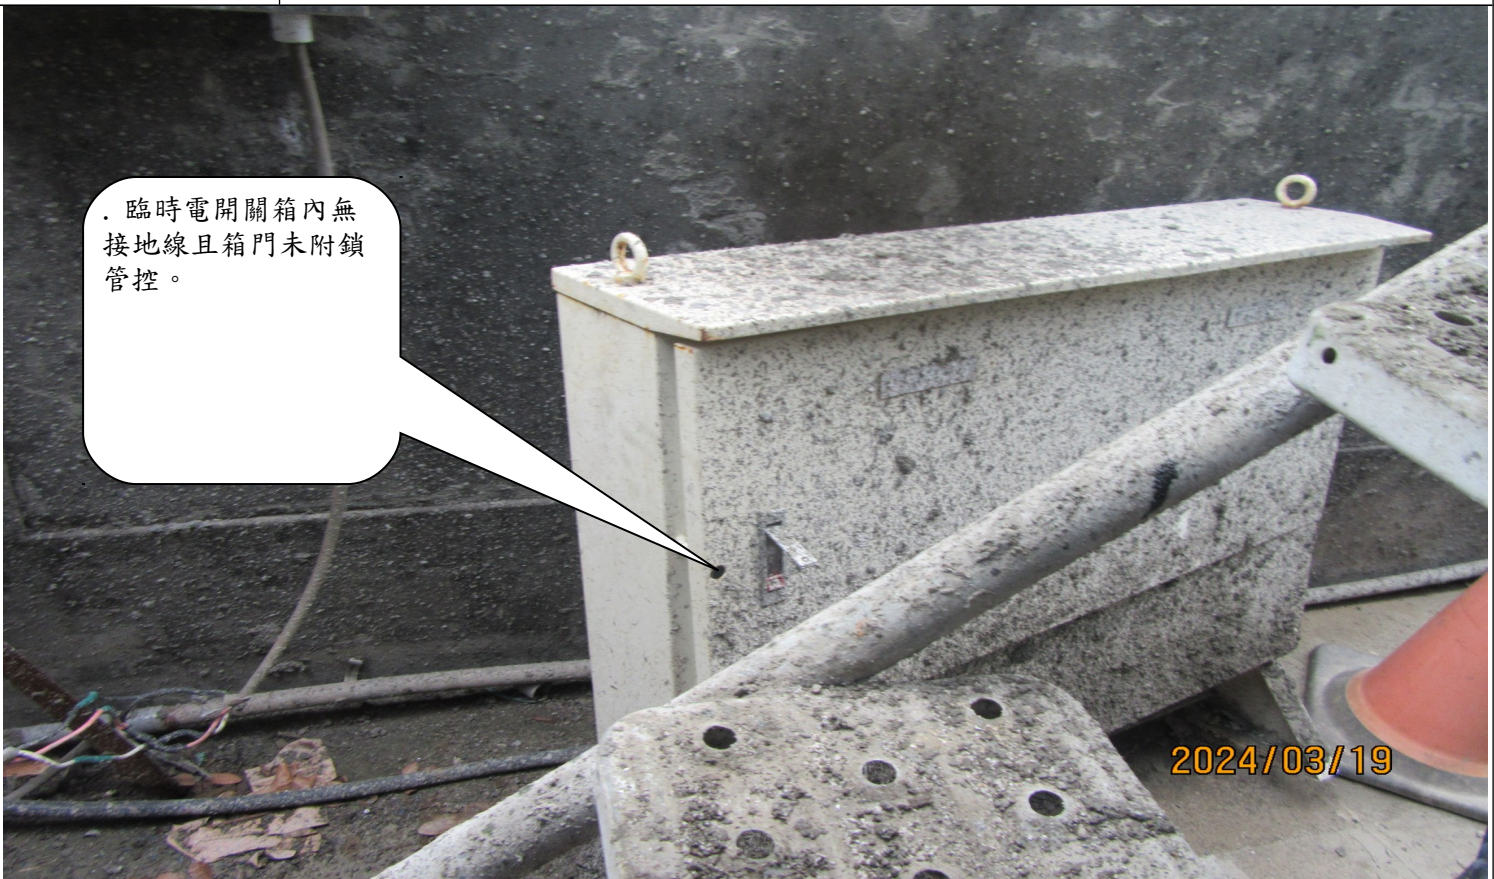

2024/03/19



|    |                       |
|----|-----------------------|
| 說明 | .臨時電開關箱內無接地線且箱門未附鎖管控。 |
|----|-----------------------|

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案



|    |                            |
|----|----------------------------|
| 說明 | 外牆鋁窗工程：(1)外牆防水層，請延伸至裡側，較完整 |
|----|----------------------------|






|    |                  |
|----|------------------|
| 說明 | 窗楣鋁框，未確實嵌縫，請再檢視。 |
|----|------------------|

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案

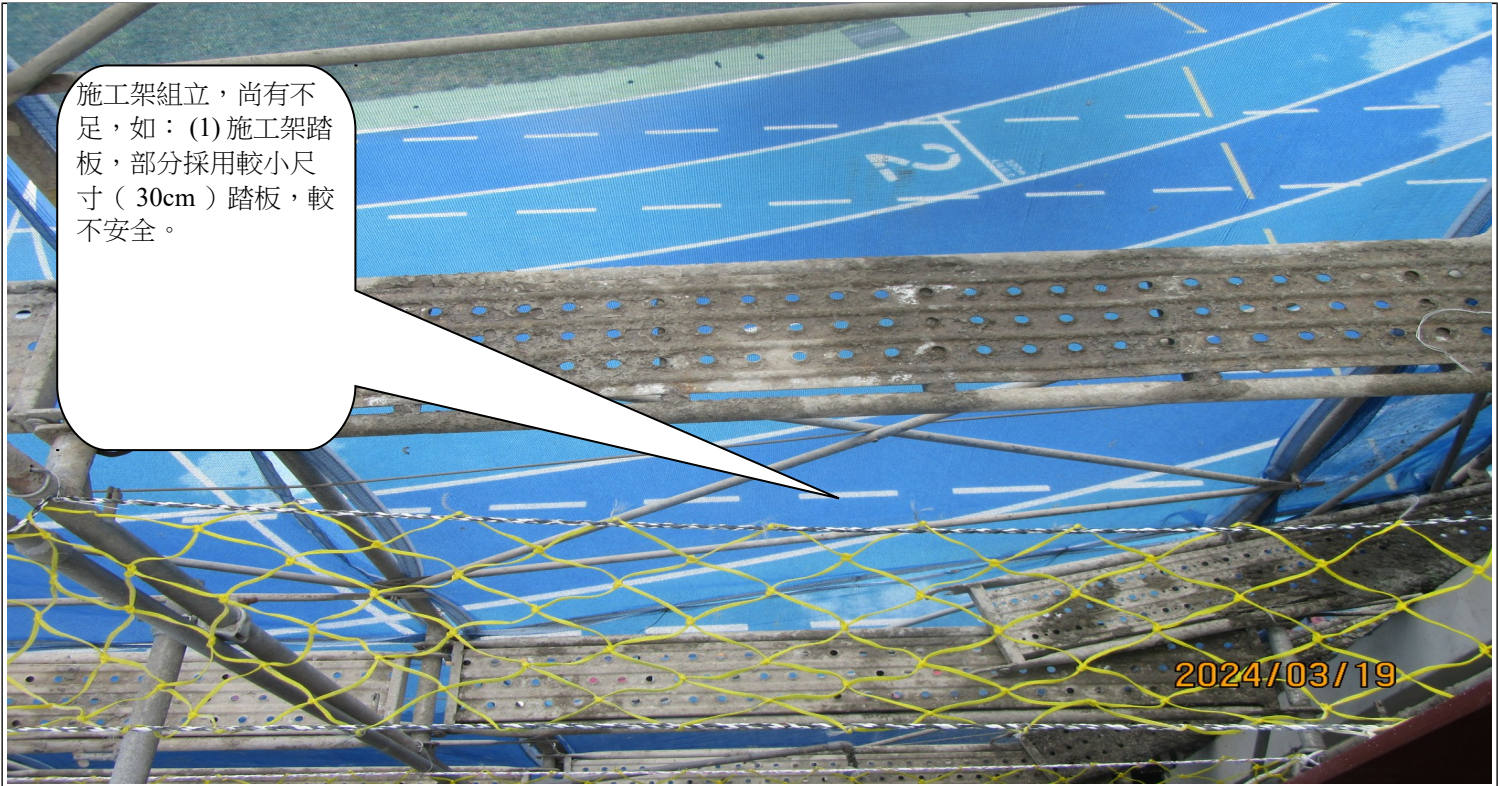

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 說明 | 施工架組立，尚有不足，如：(1)施工架踏板，部分採用較小尺寸（30cm）踏板，較不安全。 |
|----|----------------------------------------------|



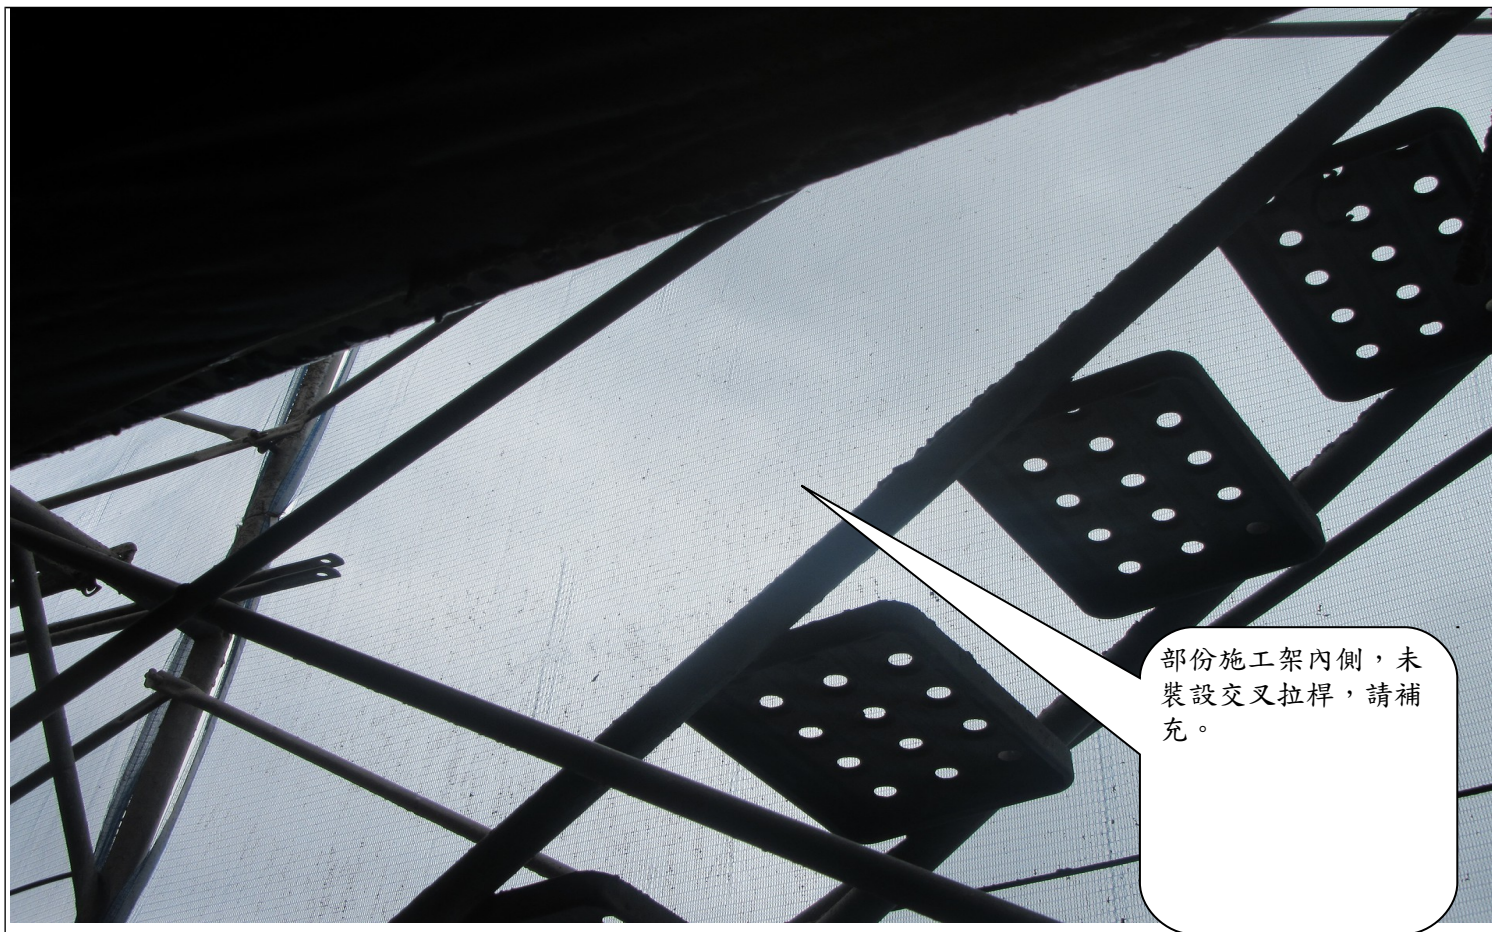

部份施工架內側，未裝設交叉拉桿，請補充。

說明

部份施工架內側，未裝設交叉拉桿，請補充。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.19

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學非營利幼兒園園舍興建工程採購案



施工架踏板銜接點，部有有漏空情形，請再檢視。

說明

施工架踏板銜接點，部有有漏空情形，請再檢視。



幼兒所使用空間，部分有凸出鋼柱 牆面垂直轉角，未來在裝修時請考量幼兒之使用安全。

2024/03/19

### 說明

幼兒所使用空間，部分有凸出鋼柱、牆面垂直轉角，未來在裝修時請考量幼兒之使用安全。