

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.10

工程名稱：尖石鄉各村部落巷道環境改善工程(秀巒、錦屏、新樂村等)



說明

L 型擋土牆背後填土請加強整理平順挖除廢料清理。



說明

施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設請加強改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.10

工程名稱：尖石鄉各村部落巷道環境改善工程(秀巒、錦屏、新樂村等)



L 型擋土牆表面尚有部分補模情形及尚有模板未拆除完成等。

10/06/2020 12:10

說明

L 型擋土牆表面尚有部分補模情形及尚有模板未拆除完成等。



混凝土完成面
施工外觀平整
度不佳。

10/06/2020 12:04

說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.06.10

工程名稱：尖石鄉各村部落巷道環境改善工程(秀巒、錦屏、新樂村等)



說明

於 0K+413 停車廠與路面排水及約 0K+320 與原有擋土牆銜接排水之排水不佳，排水請加強改善等。

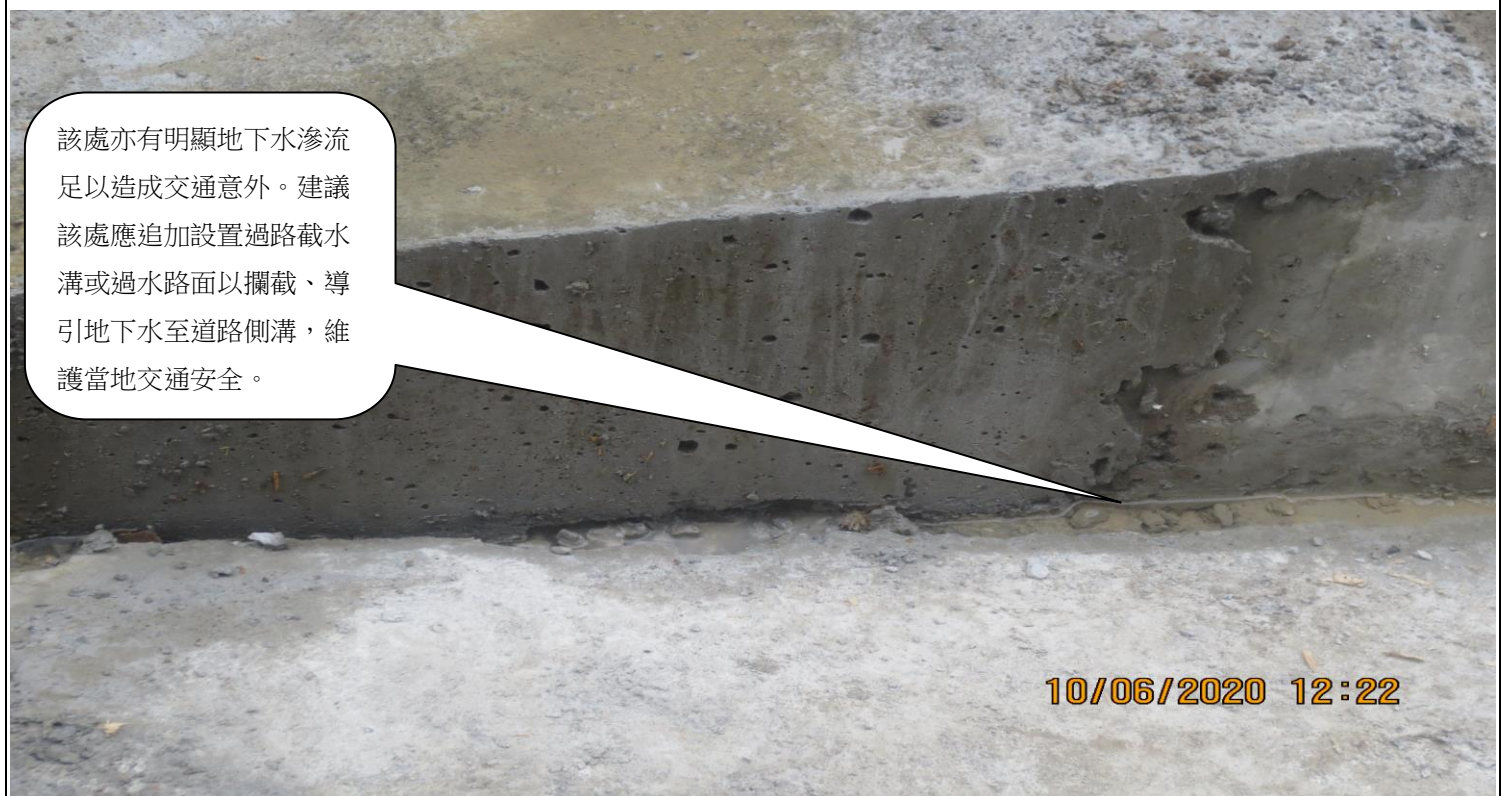

說明

該處亦有明顯地下水滲流足以造成交通意外。建議該處應追加設置過路截水溝或過水路面以攔截、導引地下水至道路側溝，維護當地交通安全。