

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.01

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程

部分混凝土結構體表面鐵釘、螺桿及夾板未清除。

22/11/2021 11:17

說明

部分混凝土結構體表面鐵釘、螺桿及夾板未清除。

鋼筋交叉處之綁紮固定不足，包括彎勾鋼筋與箍筋。

22/11/2021 11:35


說明

鋼筋交叉處之綁紮固定不足，包括彎勾鋼筋與箍筋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.22

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程

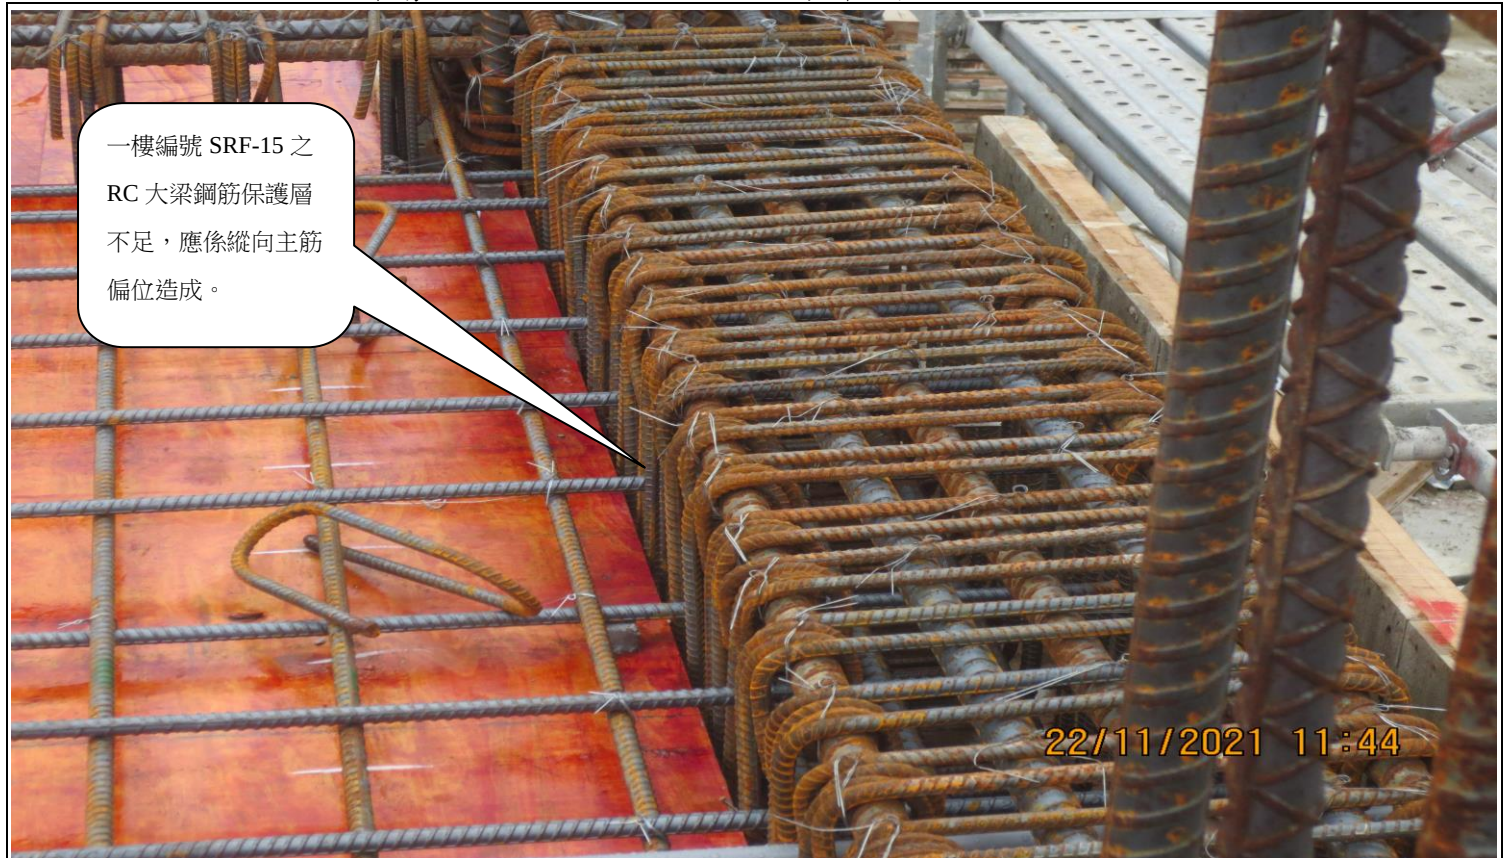

說明

一樓編號 SRF-15 之 RC 大梁鋼筋保護層不足，應係縱向主筋偏位造成。



說明

部分管路出口未以管帽封閉，易掉入異物造成阻塞等。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.22

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



說明

臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：部分臨時用電設備之電線未防護。




說明

工作架上下扶梯有進出口側邊護欄開口過大，部分護欄底部橫桿距離地面過大情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.22

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程

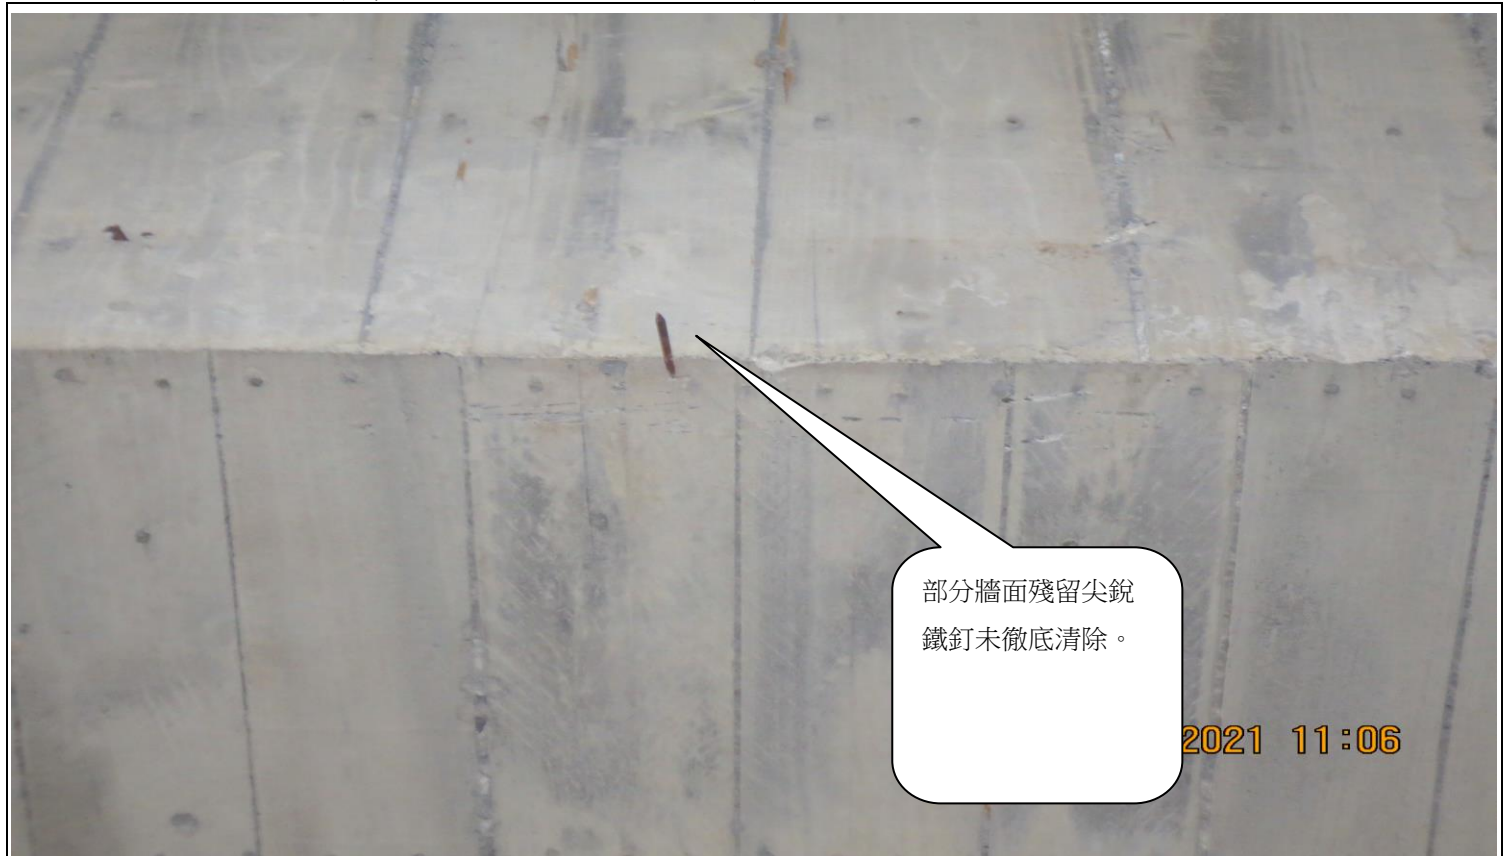

說明

部分牆面殘留尖銳鐵釘未徹底清除。



說明

樓版鋼筋墊塊間隔過大，人員行走鋼筋面有使鋼筋陷落或移位之虞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.22

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



部分混凝土結構體
表面鐵釘、螺桿及夾
板未清除。

22/11/2021 11:11

說明

部分混凝土結構體表面鐵釘、螺桿及夾板未清除。



鋼筋交叉處之綁
紮固定不足，包括
彎勾鋼筋與箍筋。

22/11/2021 11:34

說明

鋼筋交叉處之綁紮固定不足，包括彎勾鋼筋與箍筋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.22

工程名稱：竹北市嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程



地下室外牆回填區
垃圾及石塊未清理。

說明

地下室外牆回填區垃圾及石塊未清理。



C 區鋼筋及水電
管堆置於外牆鷹
架上。

說明

C 區鋼筋及水電管堆置於外牆鷹架上。