

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)



·屋外配電盤基礎座未倒角處理。

23/11/2021 10:15

說明

屋外配電盤基礎座未倒角處理。



工程告示牌中專任  
工程人員聯絡電話  
未留設手機號。

23/11/2021 11:07

## 新竹縣竹北市竹北國民中學 Chubei Junior High School, Zhubei City, Hsinchu County

工程名稱 (Project Name)	新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)		
監造單位 (Construction Super)	機技師事務所	設計單位 (Designer)	大成洲電機技師事務所
施工廠商 (Contractor)	有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	機電工程
施工期間 (Duration)	民國 110 年 08 月 10 日 至 111 年 04 月 06 日 ( 10 / 08 / 2021 ~ 06 / 04 / 2022 )		
工地主任或工地 (Site Manager)		電話 (TEL)	0931-476-329
專任工程人 (Contractor's Professional En)		電話 (TEL)	02-2788-5831
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)		0800-009-609 <a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>
	政風單位 (Government Ethics Department)		03-551-8101 新竹縣政府政風處
經費來源 (Budgetary Sources)	1. 中央: 45,558 (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方: (千元) (Unit: NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) :		

說明

工程告示牌中專任工程人員聯絡電話未留設手機號。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)



說明

線槽固定於吊架部分吊桿有歪斜情形。



說明

管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)



說明	線槽未以鋼性鐵件加固易受外力影響產生晃動情形。
----	-------------------------




說明	線槽馬車螺絲安裝方向相反，螺絲牙易割傷導線。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.23

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第1群)

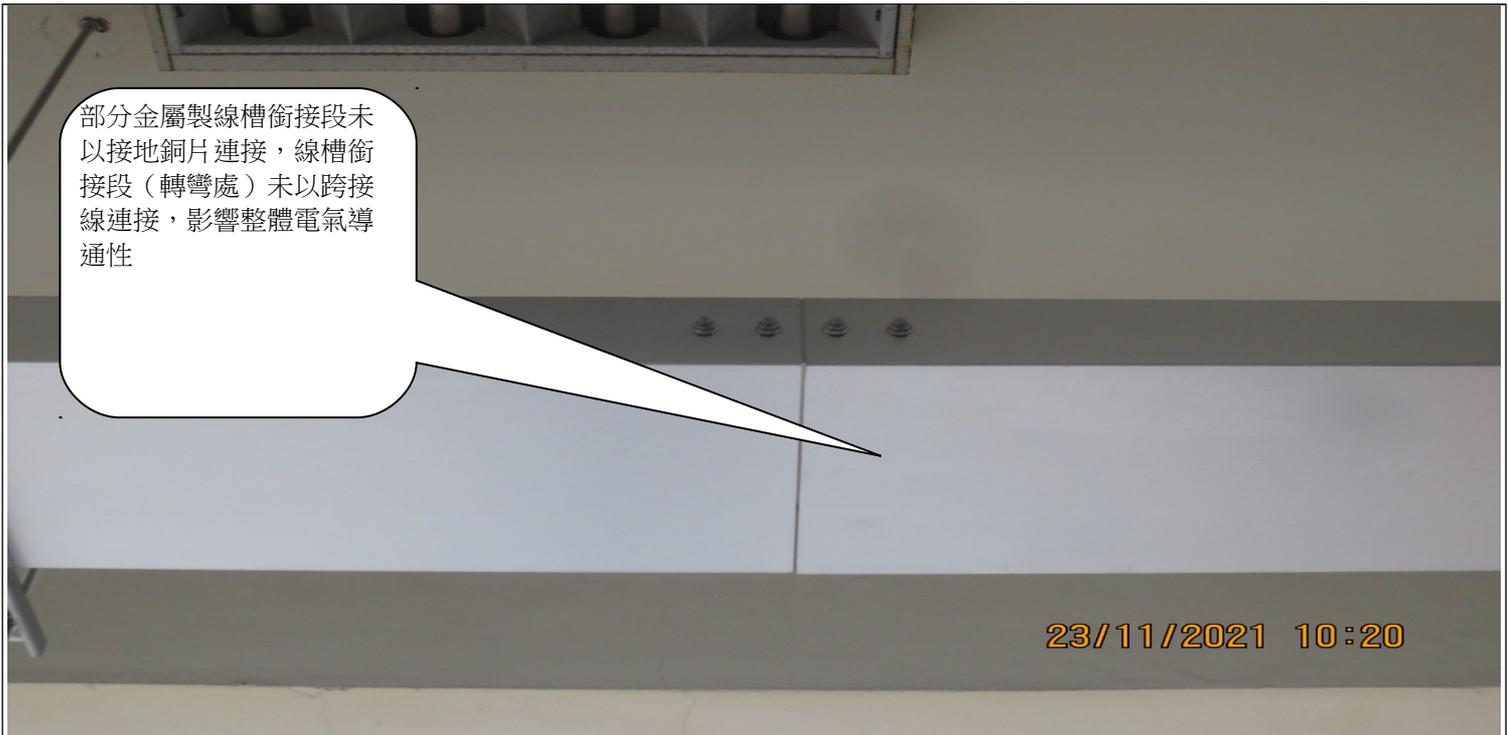


部分金屬製線槽銜接段未以接地銅片連接，線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性

23/11/2021 10:20

說明

部分金屬製線槽銜接段未以接地銅片連接，線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性。

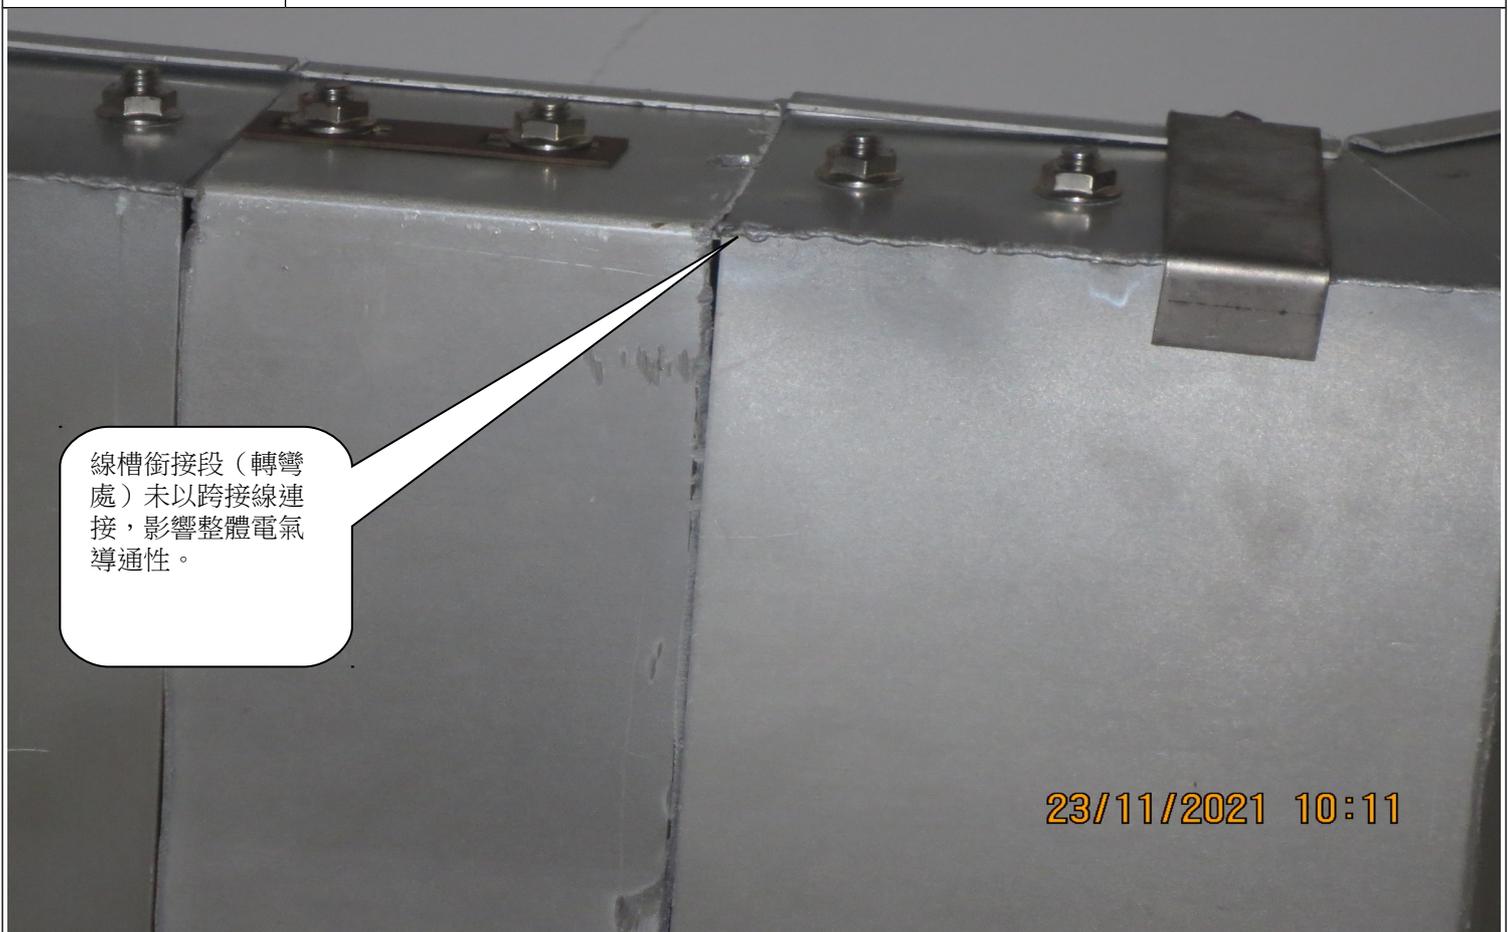

線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性。

23/11/2021 10:11

說明

線槽銜接段（轉彎處）未以跨接線連接，影響整體電氣導通性。